

751543-J2 ラックマウント用キット (JIS 単装用) ユーザーズマニュアル

1. 梱包内容

以下の部品が梱包されていることをご確認ください。品不足や外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

左側ラックフレーム 1 個、右側ラックフレーム 1 個、アッパーブラケット 1 個、バインドねじ (M5、ねじ長さ：10 mm) 4 本、バインドねじ (M3、ねじ長さ：5 mm) 2 本、目隠しシール 6 枚

2. ラックマウントするときの部品の取り外し方法

・ ハンドルの取り外し (ハンドルがない機種は対象外です)

注意：ハンドルは取り外すと、再取り付けができなくなる可能性があります。


1. マイナスドライバを矢印 A の方向に差し込み、ハンドルカバー (a) を持ち上げるようにして外します (2箇所)。外れにくいときは、他の工具でハンドルカバー (a) の両端を左右に広げるようにして、持ち上げてください。
2. ハンドルの取り付けねじ (b) を外します (2箇所)。

・ 底部の脚の取り外し

1. 脚 (c) に黒色ピン (i) がはめ込まれているタイプでは、黒色ピン (i) を図のように細目のマイナスドライバーを使用して引き抜きます (4箇所)。
2. 矢印 B の方向 (測定器本体後方) に力を加え、脚 (c) をスライドさせます (4箇所)。
3. 矢印 C の方向 (下方) に力を加え、脚 (c) を外します (4箇所)。

・ 目隠しの取り外し

1. 目隠し用シール (e) をはがします (4箇所)。

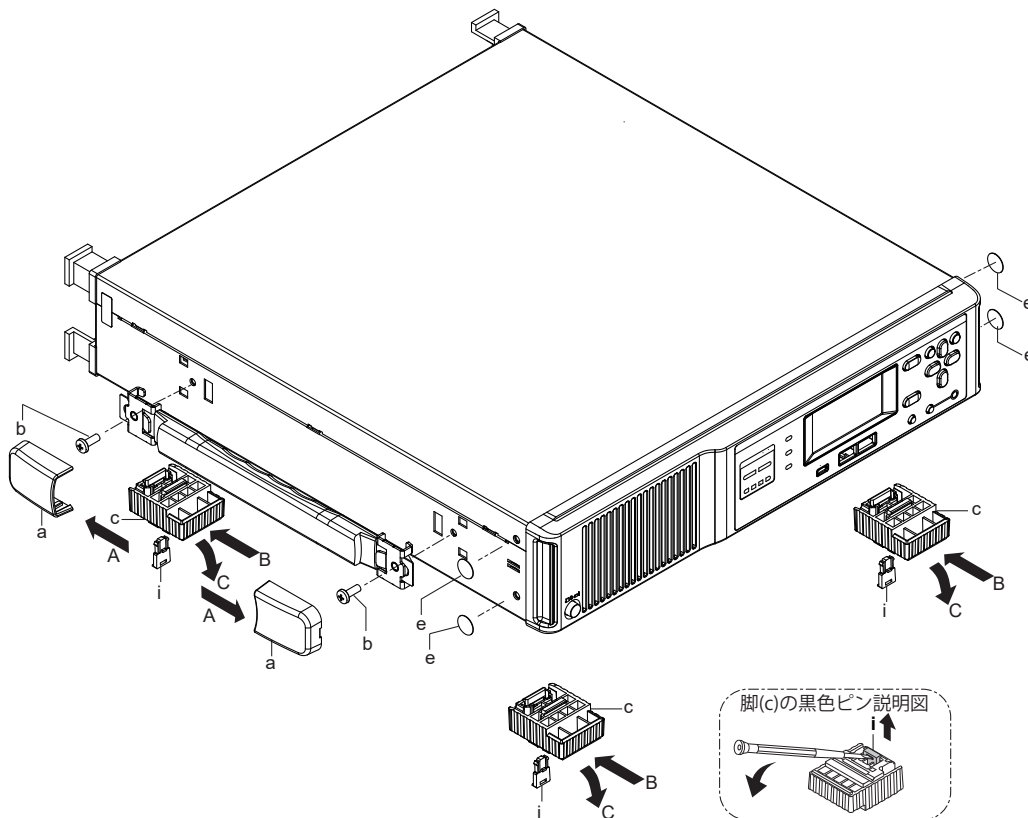


3. ラックマウント金具の取り付け方法

1. 次の箇所に目隠しシール (1) を貼ります。
 - ・ 測定器のハンドル取り付け穴 (2 箇所) (ハンドルがない機種は対象外です)
 - ・ 脚取り付け穴 (4 箇所)
2. 測定器本体の左側部に、左側ラックフレーム (2) を M5 × 10 mm のバインドねじ (3) で取り付けます (2 箇所)*¹。
3. アッパーブラケット (4) を測定器本体の前方上側に置きます。
4. アッパーブラケット (4) を左側のラックフレーム (2) に M3 × 5 mm のバインドねじ (5) で取り付けます*²。
5. 測定器本体の右側部に、右側ラックフレーム (6) を M5 × 10 mm のバインドねじ (3) で取り付けます (2 箇所)*¹。
6. 右側ラックフレーム (6) とアッパーブラケット (4) を M3 × 5 mm のバインドねじ (5) で取り付けます*²。

*1 締め付けトルク参考値：2.8 ～ 2.9 N・m

*2 締め付けトルク参考値：0.6 ～ 0.7 N・m

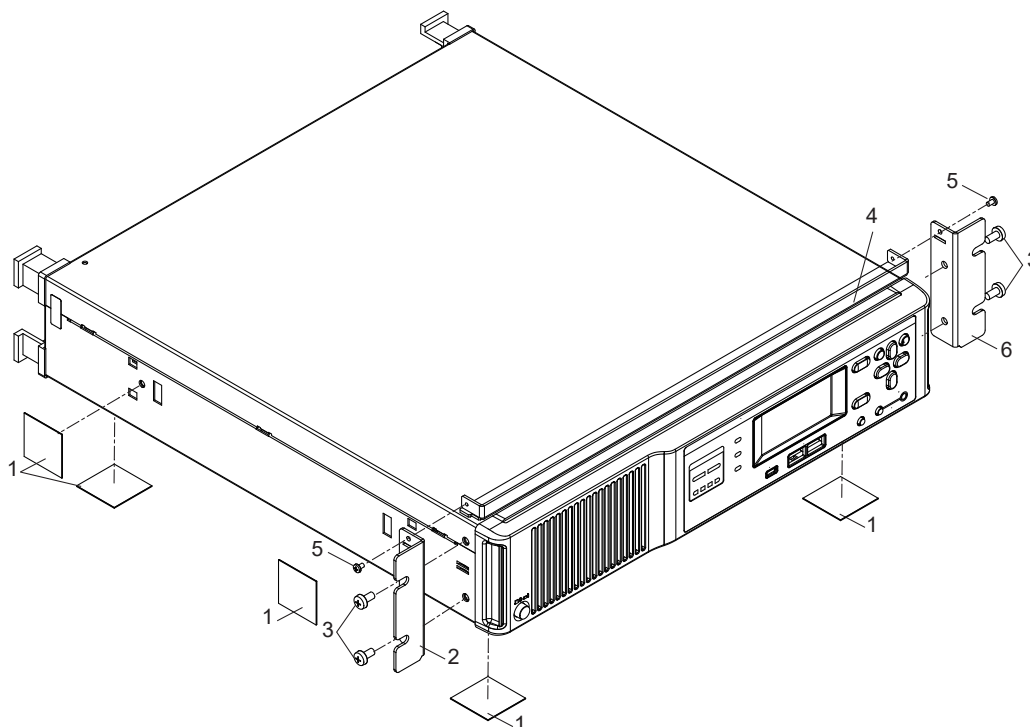

4. ラックへの取り付け方法

下記の寸法に従って取り付けてください。

- 注意：
1. 必ず下からの支えを測定器底面の通風穴を避けて施してください。
 2. 通風のために、各機器の取扱説明書に従って空間を確保してください。

JISラックマウント取付寸法

