# User's **Manual**

# CW120/CW121 クランプ電力計 操作手順書

#### **IM CW120P**

### はじめに

このたびは、クランプ電力計 CW120/CW121 をお買い上げいただきまして ありがとうございます。

この操作手順書は、クランプ電力計 CW120/CW121 を初めてお使いになる方でも すぐに操作ができるように基本的な操作を解説したものです。

測定または各機能の詳細説明に関しては、取扱説明書(IM CW120)を お読みください。

本機器の取扱説明書(IM CW120)には本機器を正しく安全に使用していただくための 警告や注意事項が記載されていますので、必ずお読みください。

マニュアル名	マニュアル No.	内容
取扱説明書	IM CW120	本機器の機能、操作方法について 説明しています。
操作手順書	IM CW120P	本機器の基本的な操作について 説明しています。(本書)
通信機能説明書	IM CW120C	本機器の通信機能について 説明しています。

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、下記シートに記載されています。

PIM 113-0172

お問い合わせ先

国内海外の連絡先一覧

本操作手順書の巻末にある"設定チェックシート"にお客様の必要な設定を記入して で使用ください。測定現場での設定を効率よく正確に行えます。

### 日次

1.	機能および手順 機能および手順	2
2.	キーおよび端子の説明	4
3.	表示の説明	5
4.	測定表示の切換え	6
5.	レンジの切換え	6
6.	結線方式の切換え	6
7.	設定の変更	7
8.	データの保存	8
9.	積算測定の開始方法、終了方法	9
10.	メッセージの説明	9
	設定チェックシート	10


本文中に記載のカッコ内(□.□項)は、取扱説明書(IM CW120)における 記載項(詳細説明・参照)を示しています。

Disk No. IM CW120P 4th Edition: July 20015 (YMI) All Rights Reserved. Copyright © 2001, Yokogawa Meters & Instruments Corporation Printed in Korea



# 1. 機能および手順

#### ● 機能概略図

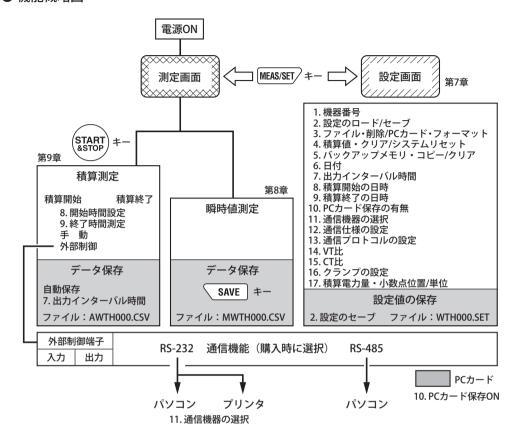

#### ● 表示内容 (測定項目)

測定モードは、瞬時値測定と積算の開始終了を設定して連続測定を行う積算測定の2つがあります。

### 瞬時値測定


項目	単位	表示
電圧実効値	(V)	V1, V2, V3 (結線方法により異なる)
電流実効値	(A)	A1, A2, A3 (結線方法により異なる)
有効電力	(W)	W, W1, W2, W3 (結線方法により異なる)
無効電力	(Var)	Var, Var1, Var2, Var3(結線方法により異なる)
力率		PF, PF1, PF2, PF3: Power Factor(結線方法により異なる)
周波数	(Hz)	Hz(V1 の入力周波数)

#### 積算測定

(連続測定:積算電力量)

(XII) IN	J=-/	
項目	単位	表示
有効電力量	(Wh)	Wh, Wh1, Wh2, Wh3(結線方法により異なる)
回生電力量	(Wh):	データ保存のみ、表示はなし
瞬時値測定の6項目		


### ● 基本操作手順

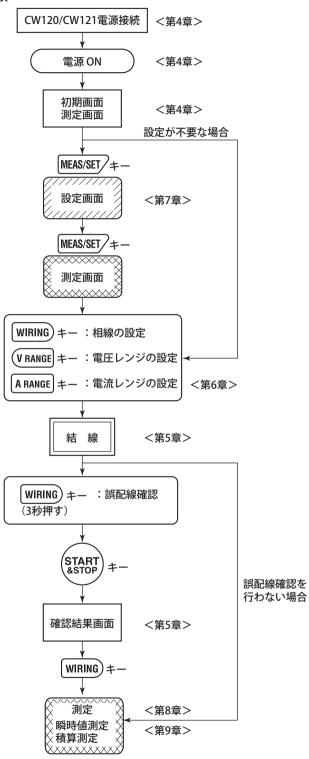

### 2. キーおよび端子の説明

#### キーの説明


( ) 内の数字は IM CW120 の項(詳細説明・参照)を示しています。

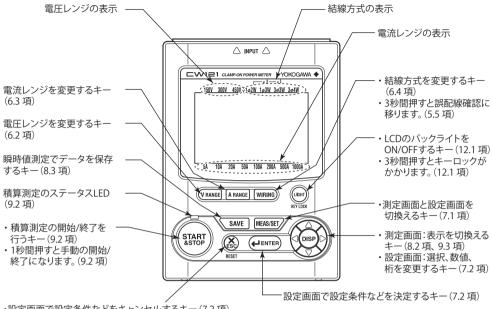

- ・設定画面で設定条件などをキャンセルするキー(7.2項)
- ・測定画面で3秒間押すと積算値のクリアに移ります。(9.2.3 項)

#### ● 端子の説明(2.1項)

#### [入力端子部]

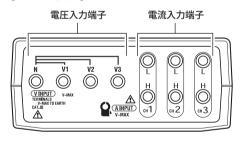


#### CW120

電圧入力端子: N, V1, V2 電流入力端子: CH1, CH2

#### CW121

電圧入力端子: N. V1. V2. V3 電流入力端子: CH1, CH2, CH3

#### [側面端子部]

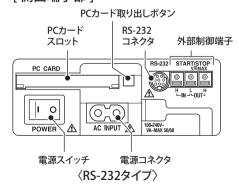

#### PCカード RS-485 ねじ端子 スロット TERMINATION RS-485 PC CARD $\otimes \otimes \otimes \otimes$ OZQ 1 0 AC INPUT POWER ⚠

電源スイッチ

PCカード取り出しボタン


〈RS-485タイプ〉

電源コネクタ

# 3. 表示の説明(2.4項)

### [全点灯画面]

表示マーク

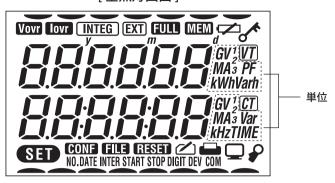

### ● 測定中の表示

動作

#### ● 設定項目の表示

設定時のマーク:

設定項目

SET

表示マーク

DIGIT

[INTEG] 機器番号 NO. 積算中に点灯、積算待機中に点滅 CONF **EXT** 設定のロードとセーブ 外部制御により積算しているときに点灯 測定ファイルの削除と PCカードの容量オーバーのときに点灯 [FULL] FIIE PCカードフォーマット バックアップメモリにデータが保存 MEM 積算電力量のクリアと RESET されているときに点灯 システムリセット バックアップ用電池が消耗したときに点灯 バックアップメモリのコピーと MEM クリア キーロック状態のときに点灯 DATE 日付 PCカードに保存を設定しているときに点灯 PCカードにアクセスしているときに点滅 INTER 出力インターバル時間 通信機器をパソコンに設定していて START **積算開始の日時** パソコンにアクセスしているときに点滅 STOP 積算終了の日時 通信機器をプリンタに設定していて プリンタにアクセスしているときに点滅 PCカード保存の有無 VT比が1以外に設定されているときに点灯 DFV 通信機器の選択 CT比が1以外に設定されているときに点灯 通信仕様の設定 COM Proba 通信プロトコルの設定 VTの設定

IM CW120P 5


CTの設定

クランプの設定

積算電力量の小数点位置と単位の選択

# 4. 測定表示の切換え(8.2 項、9.3 項)

測定画面で キーを押します。

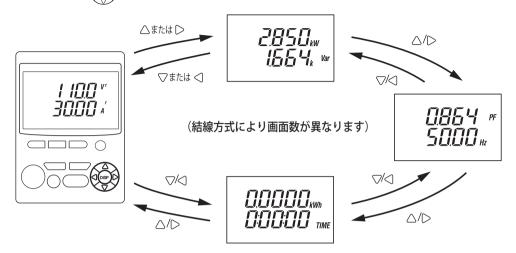

# 5. レンジの切換え(6.2 項、6.3 項)

測定画面で(V RANGE キーまたは A RANGE キーを押します。

[電圧レンジ]



[電流レンジ]



#### クランプの設定により異なります。

クランプ 50A (96033): 5/10/20/50 A クランプ 200A (96030): 20/50/100/200 A クランプ 500A (96031): 50/100/200/500 A クランプ1000A (96032): 200/500/1000 A

# 6. 結線方式の切換え (6.4 項)

測定画面で WIRING) キーを押します。




### 機種により設定が異なります。

CW120:  $1 \phi 2W / 1 \phi 3W / 3 \phi 3W / 1 \phi 2W \times 2$ 

CW121:  $1 \phi 2W / 1 \phi 3W / 3 \phi 3W / 3 \phi 4W / 1 \phi 2W \times 2 / 1 \phi 2W \times 3$ 

# 7. 設定の変更 (7章)

MEAS/SET/キーを押すと"測定画面"と"設定画面"が切換わります。

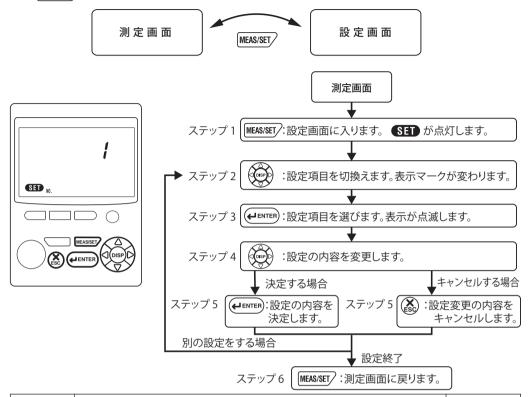

表示マーク	内 容	IM CW120の項
NO.	機器番号の設定します。	7.2.1
CONF	設定の読込み( <b>LoRd</b> )と保存( <b>5RuE</b> )をします。	7.2.2
ŒŒ	測定ファイルの削除( <b>dEL月L</b> )とPCカードのフォーマット( <b>/n /L</b> )をします。	7.2.3
RESET	積算電力量のクリア( <b>InとE</b> [_ )とシステムリセット( <b>555と</b> )をします。	7.2.4
(WIEW)	バックアップメモリのデータをPCカードにコピーします。( <b>dᄸヒ-져 [ ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚</b> ゚)	7.2.5
MEM	または、バックアップメモリのデータをクリアします。( <b>៨月上月 dEL</b> )	7.2.3
DATE	日付、時刻の設定をします。	7.2.6
INTER	データを保存するインターバル時間を設定します。	7.2.7
START	積算開始の日時を設定します。	7.2.8
STOP	積算終了の日時を設定します。	7.2.9
	PCカードへデータを保存する( <b>r E [ _ n r</b> ) かしない( <b>r E [ _ n F f</b> ) かを設定します。	7.2.10
DEV	RS-232通信に接続する機器をPC( $P$ / $\!$	7.2.11
COM	通信仕様(ボーレート、データ長など)を設定します。	7.2.12
Proto	通信プロトコルを設定します。	7.2.13
VT	外部にVT(変圧器)を接続して使用するとき、VT比を設定します。	7.2.14
CT	外部にCT(変流器)を接続して使用するとき、CT比を設定します。	7.2.15
₽	使用するクランププローブを設定します。	7.2.16
DIGIT	積算電力量の小数点位置と単位を設定します。 <b>5 と d</b> :スタンダード(指定なし)	7.2.17

# 8. データの保存

### ● 瞬時値測定 (8.3 項)



- ・ SAVE キーを押すと約2秒間左図の表示をして、 PCカードに測定データを保存します。
- ・ファイル番号は000~029で空いている小さい 番号順に入ります。
- ・1つのファイル番号に99回のデータ保存ができます。
- **データ番号** ・ファイル番号を変えるときは **WIRING** キーを押して ファイル番号 ください。他の方法は(8.3 項)を参照してください。

### ● 積算測定(連続測定)(9.4項)



・積算を始めると約2秒間左図の表示をして、 積算待機状態になった後、出力インターバル時間の 間隔で、PCカードに測定データを保存します。






・積算待機状態の表示例 開始日時の設定が現日時より先(未来)に 設定されている場合

この表示(積算待機状態)は 積算の開始方法により異なります。 詳細は(9.2項)を参照してください。

# 9. 積算測定の開始方法、終了方法(9.2項)

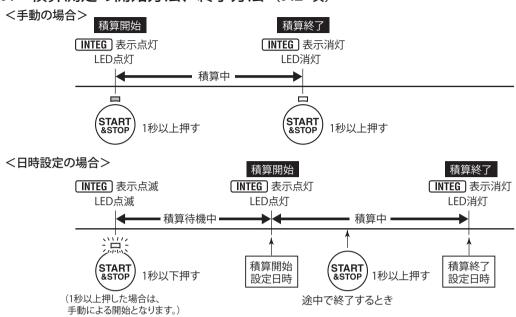

# 10. メッセージの説明(2.4項)

表示	内容
on E.	設定されている積算開始日時で積算が開始する場合、
SERrE	待機中に表示します。 (9.2 項)
Inter.	設定されている積算開始日時が過去で、直近の時刻より積算が開始する場合、
Stärt	待機中に表示します。 (9.2 項)
IntEG	設定されている積算開始日時/終了日時で、積算が正常に終了した場合に
End	表示します。 (9.2 項)
PFA IL	待機中または積算中に停電(あるいは電源OFF)が発生した場合に表示します。 (9.7 項)
dALA	バックアップデータをバックアップメモリからカードにコピーしているとき
CoPY	表示します。(7.2.5 項)
[Ard Err.	PCカードが未実装の場合に表示します。 (8.3 項、9.4 項)
F ILE	瞬時値測定のデータ保存時ファイル番号とデータ行番号を表示します。
000_0 I	(8.3 項)
F ILE OOD	「PCカード保存の有無」で"保存する"に設定されていて積算を開始するときに、ファイル名の指定がない場合、ファイル番号を表示します。(9.4 項)
FLLE dEF InE	「PCカード保存の有無」で "保存する" に設定されていて積算を 開始するときに、ファイル名の指定がある場合、表示します。(9.4 項) define(定義する)

# 設定チェックシート

設定ファイル番号			
現 場 名			
作 成 者			
作成日	年	月	日

項	目	お客様の設定		Ī	<b>设定範囲</b>			デフォルト	IM CW120 の項番号
WIRING(相線)				(1) 1		3 Ø 3 W	6.3		
V RANGE(電圧	<u>(</u> )		(1) 150 V	(2) 300	V (3) 450	V		150 V	6.2
A RANGE	5-50 A		(1) 5 A (2	2) 10 A (	3) 20 A (4	1) 50 A			
(電流)	20-200 A		(1) 20 A	(2) 50 A	(3) 100 A	(4) 200 A	١	200 4	C 4
	50-500 A		(1) 50 A	(2) 100 A	(3) 200	A (4) 500	A	200 A	6.4
	200-1000 A		(1) 200 A	(2) 500	A (3) 100	00 A			
設定画面	SET								1
機器番号	NO.		001~9	999				1	7.2.1
出力 インターバル 時間	INTER		下記の 1/2/5/1	寺間より達 0/15/30 <sup>を</sup>				30分	7.2.7
積算開始日時	START	年/	月/	日	時:	分:	秒	現時刻	7.2.8
積算終了日時	STOP	年/	月/	日	時:	分:	秒	開始時間+ インターバル	7.2.9
PCカード保存					ードに保存 iードに保	字する 存しない		rEC.on	7.2.10
通信機器選択	DEV				を接続するを接続する			PC	7.2.11
通信仕様	СОМ	bps ビット ビット	データ長 パリティ	長: 7また( :偶数 (E	ま8ビット	)、なし (n)	0 /38400 bps	9600 bps 8ビット なし(n) 1ビット	7.2.12
通信プロトコル	Probo.		Pr201: PC.S.off: PC.S.on: nod.AS	電力モニ パソコン! パソコン! C: MOD		)1 ムチェックな チェックあ CII)		orG.Pro	7.2.13
VT比設定	VT		1 ~ 100	000				1	7.2.14
CT比設定	CT		1.00 ~	10000.0	(0.01きざ	み)		1	7.2.15
クランプの 設定	•		200: 20 500: 50	/100/200	200 A 3	形名: 960 形名: 960 形名: 960 形名: 960	30 31	200 A	7.2.16
積算電力量の 表示桁・単位	DIGIT		小数点 <i>0</i> 000.000	の位置: /0000.00	ド(指定な /00000.0 MWh/GW	/000000		Std. (指定なし)	7.2.17

本設定チェックシートは、コピーしてご使用ください。

### 参照

設定の詳細説明は、取扱説明書 (IM CW120) 「第7章 設定をする」を参照してください。

# ●ファイル名記録

瞬時值測定		積算測定		
SAVE +-1Co	よる保存			
ファイル名: MV	MTH□□□.CSV □ ファイル番号	ファイル名: AWTH□□□.CSV - ファイル番号		
ファイル番号	現 場 名	ファイル番号	現 場 名	
МЕМО				