WT310/WT310HC/WT332/WT333

ディジタルパワーメータ 通信インタフェース

USER'S MANUAL

ユーザーズマニュアル

はじめに

このたびは、ディジタルパワーメータ WT310、WT310HC、WT332、または WT333 をお買い上げいただきましてありがとうございます。この通信インタフェースユーザーズマニュアルは、下記の各インタフェースの機能やコマンドについて説明したものです。

- · USB インタフェース
- · GP-IB インタフェース
- RS-232 インタフェース
- ・ イーサネットインタフェース

で使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保存してください。で使用中に操作がわからなくなったときなどにきっとお役に立ちます。なお、本機器のマニュアルは、このマニュアルを含め次のものがあります。あわせてお読みください。

マニュアル名	マニュアル No	内容
WT310/WT310HC/WT332/WT333 ディジタルパワーメータ ユーザーズマニュアル	IM WT310-01JA	通信インタフェースの機能を除く、本機器の全機 能と、その操作方法について説明しています。
WT310/WT310HC/WT332/WT333 ディジタルパワーメータ スタートガイド	IM WT310-02JA	冊子で提供しています。本機器の取り扱い上の注意、基本的な操作や仕様について、説明しています。
WT310/WT310HC/WT332/WT333 ディジタルパワーメータ 通信インタフェースユーザーズマニュアル	IM WT310-17JA	本書です。本機器の通信インタフェースの機能に ついて、その操作方法を説明しています。
WT310/WT310HC/WT332/WT333 ディジタルパワーメータ	IM WT310-92Z1	中国向け文書

上表に記載のすべてのマニュアルの pdf データが、付属の CD に収納されています。マニュアル No. の「JA」、「Z1」は言語コードです。

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、次のシートに記載されています。

ドキュメント No.	内容
PIM 113-01Z2	国内海外の連絡先一覧

ご注意

- ・ 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。また、 実際の画面表示内容が本書に記載の画面表示内容と多少異なることがあります。
- ・ 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一で不審の点や誤りなどお気づきのことがありましたら、お手数ですが、お買い求め先か、当社支社・支店・営業所までで連絡ください。
- ・ 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- ・ 安全にご使用していただくための注意事項については、スタートガイド IM WT310-02JA に記載されています。注意事項を必ずお守りください。
- 保証書は、CDに収録されています。よくお読みいただき、ご理解のうえ大切に保存してください。
- ・ 本製品の TCP/IP ソフトウエア、および TCP/IP ソフトウエアに関するドキュメントは、カリフォルニア 大学からライセンスされた BSD Networking Software, Release 1 をもとに当社で開発/作成したものです。

商標

- Microsoft、Internet Explorer、MS-DOS、Windows、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、および Windows 8.1 は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe、Acrobat は、アドビシステムズ社の登録商標または商標です。
- ・ 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TM マークは表示していません。
- ・その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

履歴

- 2013 年 1 月 初版発行
- ・ 2013 年 6 月 2 版発行
- 2016年1月 3版発行

IM WT310-17JA

USB インタフェースおよびイーサネットインタフェース について

- ・ USB インタフェースによる通信機能を使用するには、PC 側に下記が必要です。
 - 本機器用ライブラリ (TMCTL)
 - ・ PC- 本機器間の USB 接続デバイスドライバ
- ・ イーサネットインタフェースによる通信機能を使用するには、PC 側に下記が必要です。
 - 本機器用ライブラリ (TMCTL)

上記のライブラリおよびドライバは、下記ホームページからダウンロードできます。 http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/F-SOFT/

WTViewerFreePlus を PC にインストールすると、上記のライブラリとドライバも、自動的にインストールされます。

サンプルプログラムについて


本機器に関するサンプルプログラムは、下記ホームページからダウンロードできます。 http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/F-SOFT/

WTViewerFreePlus について

WTViewerFreePlus は、本機器専用のアプリケーションソフトウエアです。本機器に付属の CD に収蔵されています。


WTViewerFreePlus を使用すると、専用の画面で測定データを表示したり、測定データを PC に保存したり、PC から本機器の設定を変更できます。

WTViewerFreePlus のインストール、および使用方法については、WTViewerFreePlus ユーザーズマニュアル IM 760121-02 をご覧ください。

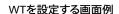



測定データの画面例

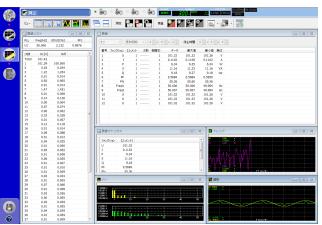

ii IM WT310-17JA

このマニュアルで使用しているシンボルと表記法

注記

このマニュアルでは、注記を以下のようなシンボルで区別しています。

警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があるときに、その危険を避けるための注意事項が記載されています。

注 意

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険があるときに、それを避けるための注意事項が記載されています。

Note

本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

単位

「1000」の意味です。使用例:100kHz(周波数)

K 「1024」の意味です。使用例:720K バイト (ファイルのデータサイズ)

7セグメント LED で表示する文字

本機器のディスプレイは、7 セグメント LED 表示のため、数字 / アルファベット / 四則演算記号を、次のように特殊な文字で表示しています。本機器では使用していない文字もあります。

0 → 🛮	A → 🛭	K → Ľ	$U \rightarrow u$	^(累乗) → 「
1 → <i>l</i>	$B \rightarrow b$	$L \rightarrow L$	$\lor \rightarrow \forall$	
2 → ₽	C → [小文字c <i>>c</i>	$M \rightarrow \bar{n}$	W→ <u>"</u>	
3 → ∃	$D \rightarrow d'$	$N \rightarrow r$	$\times \rightarrow !!$	
4 → 4	E → <i>Ε</i>	$0 \rightarrow a$	Y→≒	
5 → 5	$F \rightarrow F$	$P \rightarrow P$	$Z \rightarrow \overline{z}$	
6 →5	$G \rightarrow \overline{L}$	Q → 🖣	+ → <i>├</i>	
7 → 7	H → H 小文字h → h	$R \rightarrow r$	-→-	
8 →8	→ /	s → 5	× ->11	
9 → 🖁	J → 🗹	T → <i>E</i>	÷ → _	

IM WT310-17JA

操作説明のページで使用しているシンボルと表記法

第1~4章では、説明内容を区別するために、次のようなシンボルを使用しています。

操作

操作をフロー図で説明しています。各操作の意味は、下記の記載例をご覧ください。本書では初めて操作をすることを前提に手順を説明しています。したがって、設定内容を変更するときは、すべての操作を必要としない場合があります。

記載例:GP-IBのアドレスを設定する操作



上記のフロー図は、次の操作を示しています。

点滅している表示を設定できます。

- INTERFACE キーを押します。
 ディスプレイ B にメニューが表示されます。
- ▲または▼キーを押して GPib を選択します。
 どちらのキーを押しても4つの選択項目が繰り返し表示されます。
- 3. SET キーを押して GPib の選択を確定します。 ディスプレイ D に操作 2 で選択した GPib 機能のメニューが表示されます。
- **4.** riangleまたはriangleキーを押して GP-IB のアドレス選択します。
- 5. 必要に応じてSHIFTキーを押しSHIFTキーを点灯してから▼キーを押して入力桁を移動します。
- 6. SET キーを押して設定を確定し、メニュー表示を測定データ表示に戻します。 選択または設定した内容は、SET キーを押したときに確定します。
- ・ 数値の正 (符号なし)負(-)の符号や数値を設定する操作のとき、該当するディスプレイの入力桁がブランク(空白)のときは、その桁にアンダーバーが点滅します。
- ・ 操作の途中でメニューから抜け出すときは、HOLD(ESC) キーを押します。そのときまでに SET キーで確定した内容は、設定情報として反映されます。

解 説 操作に関連する設定内容や限定事項について説明しています。

構文の記号

主に第 5、6 章の構文で使用している記号を下表に示します。なお、これは BNF(Backus-Naur Form) 記号と呼ばれるものです。詳細データについては、5-6 ~ 5-7 ページを参照してください。

記号	意味	例	入力例
<>	定義された値	ELEMent $<$ x $>$ <x<math>>=1\sim3</x<math>	ELEMENT2
{}		MODE {RMS VMEan DC}	MODE RMS
[]	省略可能	NUMeric[:NORMal]:VALue?	NUMERIC: VALUE?

iv IM WT310-17JA

3

5

6

8

付

目次

		インタフェースおよびイーサネットインタフェースについて	
		プルプログラムについて	
		ewerFreePlus について	
	この	マニュアルで使用しているシンボルと表記法	iii
第1章	USB	。インタフェースについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.1	各部の名称と機能	1-1
	1.2	USB インタフェースの機能と仕様	1-2
	1.3	USB インタフェースによる接続	1-3
	1.4	本体の設定 (USB)	1-4
第2章	GP-I	IB インタフェースについて	
	2.1	各部の名称と機能	2-1
	2.2	GP-IB インタフェースの機能と仕様	
	2.3	GP-IB インタフェースによる接続	
	2.4	本体の設定 (GP-IB)	
	2.5	インタフェースメッセージに対する応答	
第3章	RS-2	232 インタフェースについて	
	3.1	各部の名称と機能	3-1
	3.2	RS-232 インタフェースの機能と仕様	
	3.3	RS-232 インタフェースによる接続	
	3.4	本体の設定 (RS-232)	
第4章	イー	-サネットインタフェースについて	
×10 . —	4 .1	各部の名称と機能	4-1
	4.2	イーサネットインタフェースの機能と仕様	
	4.3	イーサネットインタフェースによる接続	
	4.4	本体の設定 (イーサネット)	
第5章	プロ	 グラムを組む前に	
おり早			F 4
	5.1	メッセージ	
	5.2	命令	
	5.3	応答	
	5.4	データ コントローラとの同期	
	5.5	コントローラとの问期	5-8
第6章		アンド	
	6.1	コマンド一覧表	
	6.2	AOUTput グループ	
	6.3	COMMunicate グループ	
	6.4	DISPlay グループ	
	6.5	HARMonics グループ	
	6.6	HOLD グループ	
	6.7	INPut グループ	
	6.8	INTEGrate グループ	
	6.9	MATH グループ	
	6.10	MEASure グループ	
	6.11	NUMeric グループ	6-19

			
	6.12	RATE グループ	6-29
	6.13	RECall グループ	6-30
	6.14	STATus グループ	6-31
	6.15	STORe グループ	6-32
	6.16	SYSTem グループ	6-33
	6.17	共通コマンドグループ	6-34
第7章		ータスレポート	
	7.1	ステータスレポートについて	7-1
	7.2	ステータスバイト	7-3
	7.3	標準イベントレジスタ	7-4
	7.4	拡張イベントレジスタ	7-5
	7.5	出力キューとエラーキュー	7-6
第8章	WT2	10/WT230 互換コマンドについて	
	8.1	WT210/WT230 互換コマンドモード	8-1
付録			
1 J #W	付録 1	エラーメッセージ	付 -1
	付録 2	! IEEE 488.2-1992 について	付 -5

索引


Vİ IM ₩T310-17JA

1.1 各部の名称と機能

フロントパネル

INTERFACEキー(1-4ページ)


USB TMCによる通信で使用する計器番号を確認するときに押します。

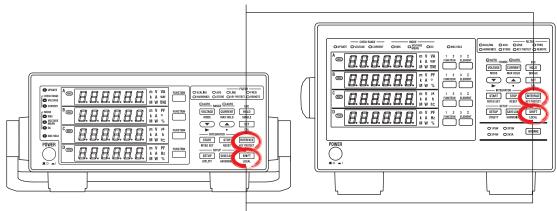

LOCAL+-

ローカル状態にするときに押します。ローカル状態では、通信による リモート状態が解除され、キー操作が可能になります。 ただし、コントローラによりローカルロックアウト状態(1-2ページ参照) になっているときは無効です。

リアパネル

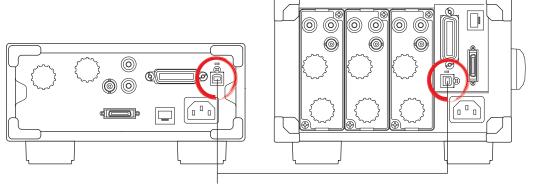

USBポート

コントローラ(PCなど)と、USBケーブルで接続するためのコネクタです。接続の方法は、1-3ページをお読みください。

IM WT310-17JA 1-1

1.2 USB インタフェースの機能と仕様

USB インタフェースの機能

受信機能

- フロントパネルのキー操作による設定と同じ設定ができます。
- ・ 測定/演算データ、パネルの設定情報、エラーコードの出力要求を受けられます。

送信機能

- 測定/演算データを出力できます。
- ・ パネルの設定情報、ステータスバイトを出力できます。
- 発生したエラーコードを出力できます。

USB インタフェースの仕様

項目	仕様
ポート数	1
コネクタ	タイプ B コネクタ (レセプタクル)
電気的・機械的仕様	USB Rev.2.0 に準拠
対応転送規格	HS(High Speed) $\pm - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
対応プロトコル	USBTMC-USB488(USB Test and Measurement Class Ver.1.0)
対応システム環境	Windows 7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP(SP2 以降 32bit) 日本語 / 英語版で動
	作し、USB ポートが装備されている機種

リモート / ローカル切り替え時の動作

ローカル→リモート切り替え時

ローカル状態のときに PC から「: COMMunicate: REMote ON」コマンドを受け取ると、リモート状態になります。

- ・ REMOTE インジケータが点灯します。
- ・ SHIFT(LOCAL) キー以外はキーが効かなくなります。
- ローカル状態での設定は、リモート状態になっても保持されます。

リモート→ローカル切り替え時

リモート状態のときに SHIFT(LOCAL) キーを押すと、ローカル状態になります。ただし、PC から「: COMMunicate: LOCKout ON」コマンドを受信しているとき (ローカルロックアウト状態) は無効です。PC から「: COMMunicate: REMote OFF」コマンドを受信したときは、ローカルロックアウト状態に関係なくローカル状態になります。

- ・ REMOTE インジケータが消灯します。
- キー操作が可能になります。
- リモート状態での設定は、ローカル状態になっても保持されます。

Note


USB インタフェースは、他のインタフェース (GP-IB、RS-232、イーサネット) と同時に使用できません。

1-2 IM WT310-17JA

1.3 USB インタフェースによる接続

接続方法

下図のように接続してください。

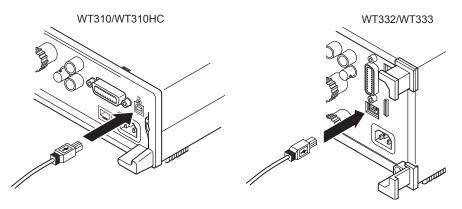

接続時の注意

- ・ USB ケーブルは、USB コネクタに奥までしっかりと差し込んで接続してください。
- ・ USB ハブを使って複数の機器を接続する場合は、本機器をコントローラに最も近い USB ハブに接続してください。
- ・ 本機器の電源を投入してから操作が可能になるまでの間 (約 $20 \sim 30$ 秒)は、USB ケーブルを抜き差ししないでください。本機器を損傷する恐れがあります。
- ・ WT310 と WT310HC では、GP-IB ケーブルと USB ケーブルは物理的に当たってしまうため、同時に接続できません。

IM WT310-17JA 1-3


1.4 本体の設定 (USB)

ここでは、USB インタフェースでリモートコントロールをするときの次の設定について説明しています。

操作

下記メニューの太線に沿って操作してください。

USB TMC による通信で使用する計器番号の確認

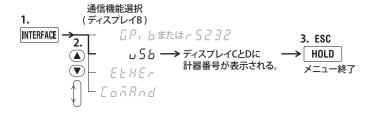

Note.

- USB、GP-IB、RS-232、イーサネットのどれか 1 つの通信インタフェースだけを使用してください。他の 通信インタフェースを使って同時にコマンドを送信すると、コマンドが正常に実行されません。
- 当社の USB TMC(Test and Measurement Class) 用ドライバを PC にインストールしてください。当社の USB TMC 用ドライバの入手方法については、お買い求め先にお問い合わせいただくか、下記の当社 Web サイトから USB ドライバ提供ページにアクセスし、USB TMC 用ドライバをダウンロードしてください。 http://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/F-SOFT/
- ・ 当社以外の USB TMC 用ドライバ (またはソフトウエア) は、使用しないでください。


1-4 IM WT310-17JA

2.1 各部の名称と機能

フロントパネル

INTERFACEキー(2-6ページ)


GP-IBアドレスを設定するときに押します。

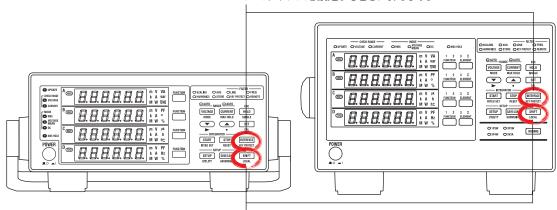

LOCAL+-

ローカル状態にするときに押します。ローカル状態では、通信によるリモート状態が解除され、キー操作が可能になります。ただし、コントローラによりローカルロックアウト状態(2-3ページ参照)になっているときは無効です。

リアパネル

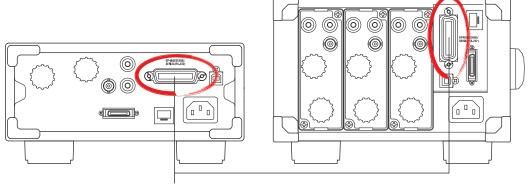

GP-IBポート

コントローラ(PCなど)と、GP-IBケーブルで 接続するためのコネクタです。接続の方 法は、2-4ページをお読みください。

IM WT310-17JA 2-1

2.2 GP-IB インタフェースの機能と仕様

GP-IB インタフェースの機能

受信機能

- ・ フロントパネルのキー操作による設定と同じ設定ができます。
- ・ 測定/演算データ、パネルの設定情報、エラーコードの出力要求を受けられます。

送信機能

- ・ 測定/演算データを出力できます。
- ・ パネルの設定情報、ステータスバイトを出力できます。
- ・ 発生したエラーコードを出力できます。

Note_

リスンオンリ、トークオンリ、およびコントローラ機能はありません。

GP-IB インタフェースの仕様

項目	仕様
対応機器	NATIONAL INSTRUMENTS 社
	・PCI-GPIB および PCI-GPIB +
	・PCIe-GPIB および PCIe-GPIB +
	・PCMCIA-GPIB および PCMCIA-GPIB +
	(Windows Vista、Windows 7 では非サポート)
	• GPIB-USB-HS
	ドライバ NI-488.2M Version 2.8.1 以降
電気的・機械的仕様	IEEE St' d 488-1978 に準拠
機能的仕様	下表
プロトコル	IEEE St'd 488.2-1992 に準拠
使用コード	ISO(ASCII) ⊐− F
モード	アドレッサブルモード
アドレス設定	INTERFACE キー > GPIB メニューで、 $0 \sim 30$ のアドレスを設定可能。
リモート状態解除	SHIFT(LOCAL) キーを押すことで、リモート状態の解除可能。
	ただし、コントローラにより Local Lockout されているときは無効。

機能的仕様

機能	サブセット名	内容
ソースハンドシェーク	SH1	送信ハンドシェークの全機能あり
アクセプタハンドシェーク	AH1	受信ハンドシェークの全機能あり
トーカ	T6	基本トーカ機能、シリアルポール、MLA(My Listen Address) によ
		るトーカ解除機能あり、トークオンリ機能なし
リスナ	L4	基本リスナ機能、MTA(My Talk Address) によるリスナ解除機能あ
		り、リスンオンリ機能なし
サービスリクエスト	SR1	サービスリクエストの全機能あり
リモートローカル	RL1	リモート / ローカルの全機能あり
パラレルポール	PP0	パラレルポール機能なし
デバイスクリア	DC1	デバイスクリアの全機能あり
デバイストリガ	DT1	デバイストリガ機能あり
コントローラ	C0	コントローラ機能なし
電気特性	E1	オープンコレクタ

2-2 IM WT310-17JA

リモート/ローカル切り替え時の動作

ローカル→リモート切り替え時

ローカル状態のときに PC から REN(Remote Enable) のメッセージを受け取ると、リモート状態になります。

- ・ REMOTE インジケータが点灯します。
- · SHIFT(LOCAL) キー以外はキーが効かなくなります。
- ・ローカル状態での設定は、リモート状態になっても保持されます。

リモート→ローカル切り替え時

リモート状態のときに **SHIFT(LOCAL)** キーを押すと、ローカル状態になります。ただし、コントローラにより Local Lockout(2-7 ページ参照) になっているときは無効です。

- ・ REMOTE インジケータが消灯します。
- キー操作が可能になります。
- ・リモート状態での設定は、ローカル状態になっても保持されます。

Note

GP-IB インタフェースは、他のインタフェース (USB、イーサネット) と同時に使用できません。

IM WT310-17JA 2-3


2.3 GP-IB インタフェースによる接続

GP-IB ケーブル

本機器の GP-IB コネクタは、IEEE St'd 488-1978 規格の 24 ピンコネクタです。GP-IB ケーブルは、IEEE St'd 488-1978 に合ったものを使用してください。


接続方法

下図のように接続してください。

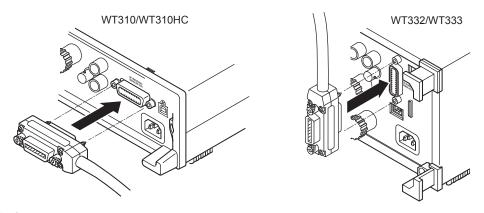

接続時の注意

- ・ GP-IB ケーブルのコネクタに付いているねじは、しっかりと固定してください。
- PC 側の GP-IB ボード (またはカード) には、N.I(ナショナルインスツルメンツ) 社製をご使用ください。詳細は、2.2 節をご覧ください。
- ・WT本体とPC間を接続する通信ケーブルの途中に変換器を介した場合(たとえば、GP-IBとUSB変換のように)、正常に動作しないときがあります。詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ・ 何本かのケーブルを接続して、複数の機器を接続することができます。ただし、1 つのバス上に コントローラを含め 15 台以上の機器を接続することはできません。
- ・ 複数の機器を接続するときは、それぞれのアドレスを同じに設定することはできません。
- ・ 機器間をつなぐケーブルは 2m 以下のものを使用してください。
- ・ ケーブルの長さは合計で 20m を超えないようにしてください。
- 通信を行っているときは、少なくとも全体の 2/3 以上の機器の電源を ON にしておいてください。
- ・ 複数の機器を接続するときは、下図に示すようなリニア形またはスター形の結線にしてください。その組み合わせも可能です。ループ形の結線はできません。

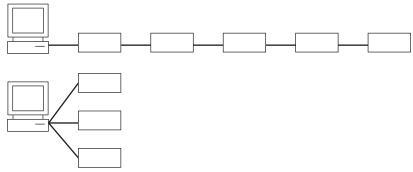

・ WT310 と WT310HC では、GP-IB ケーブルと USB ケーブルは物理的に当たってしまうため、同時に接続できません。

2-4 IM WT310-17JA

注 意

通信ケーブルを接続したり、取り外したりするときは、必ず PC および本機器の電源を OFF にしてください。OFF にしないと、誤動作を生じたり、内部回路を破損したりすることがあ ります。

2-5 IM WT310-17JA


2.4 本体の設定 (GP-IB)

ここでは、GP-IB インタフェースでリモートコントロールをするときの次の設定について説明しています。

操作

下記メニューの太線に沿って操作してください。

GP-IB アドレスの設定

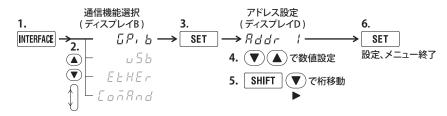

Note -

- ・ USB、GP-IB、イーサネットのどれか 1 つの通信インタフェースだけを使用してください。他の通信インタフェースも同時にコマンドを送信すると、コマンドが正常に実行されません。
- GP-IB を介してコントローラが GP-IB で本機器または他のデバイスと通信しているときは、アドレスを変更しないでください。
- ・ GP-IB で接続できる各装置は、GP-IB システム内で固有のアドレスを持ちます。このアドレスによって他の装置と識別されます。本機器を PC などに接続するときは、本機器のアドレスを他の機器と重ならないように設定してください。

2-6 IM WT310-17JA

2.5 インタフェースメッセージに対する応答

インタフェースメッセージに対する応答

ユニラインメッセージに対する応答

IFC(Interface Clear)

トーカ、リスナを解除します。データ出力中のときは出力を中止します。

REN(Remote Enable)

リモート状態/ローカル状態を切り替えます。

IDY(Identify) はサポートしていません。

マルチラインメッセージ (アドレスコマンド)に対する応答

GTL(Go To Local)

ローカル状態へ移行します。

- SDC(Selected Device Clear)
 - ・ 受信中のプログラムメッセージ (コマンド) と、出力キュー (7-6ページ参照)をクリアします。
 - 実行中の *OPC、*OPC? は無効になります。
 - ・ *WAI、COMMunicate:WAIT は直ちに終了します。
- GET(Group Execute Trigger)
 - *TRGと同じ動作をします。

PPC(Parallel Poll Configure)、TCT(Take Control) はサポートしていません。

マルチラインメッセージ (ユニバーサルコマンド) に対する応答

LLO(Local Lockout)

フロントパネルの LOCAL キーの操作を無効にし、ローカル状態への移行を禁止します。

DCL(Device Clear)

SDC と同じ動作をします。

SPE(Serial Poll Enable)

バス上のすべての機器のトーカ機能をシリアルポールモードにします。コントローラは各機器 を順番にポーリングします。

SPD(Serial Poll Disable)

バス上のすべての機器のトーカ機能のシリアルポールモードを解除します。

PPU(Parallel Poll Unconfigure) はサポートしていません。

インタフェースメッセージとは

インタフェースメッセージは、インタフェースコマンドまたはバスコマンドとも呼ばれ、コントローラから発せられるコマンドのことです。次のような分類になっています。

ユニラインメッセージ

1本の管理ラインを経由してメッセージを送ります。次の3種類があります。

- IFC(Interface Clear)
- REN(Remote Enable)
- IDY(Identify)

IM WT310-17JA 2-7

マルチラインメッセージ

8本のデータラインを経由してメッセージを送ります。次のように分類されます。

• アドレスコマンド

機器がリスナあるいはトーカに指定されているときに有効なコマンドです。次の 5 種類があります。

リスナに指定している機器に有効なコマンド

- GTL(Go To Local)
- SDC(Selected Device Clear)
- PPC(Parallel Poll Configure)
- GET(Group Execute Trigger)

トーカに指定している機器に有効なコマンド


TCT(Take Control)

・ ユニバーサルコマンド

リスナ・トーカの指定の有無に関わらず、すべての機器に有効です。次の5種類があります。

- LLO(Local Lockout)
- DCL(Device Clear)
- PPU(Parallel Poll Unconfigure)
- SPE(Serial Poll Enable)
- SPD(Serial Poll Disable)

その他、インタフェースメッセージとして、リスナアドレス、トーカアドレス、2 次コマンドがあります。

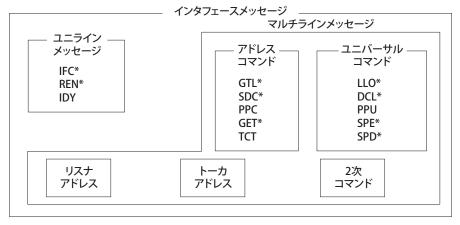

* 本機器でサポートしているインタフェースメッセージ

Note_

SDC と DCL の違い

マルチラインメッセージのうち、SDC はトーカ・リスナの指定が必要なアドレスコマンド、DCL はトーカ・リスナの指定が不要なユニバーサルコマンドです。したがって、SDC はある特定の機器を対象にしますが、DCL はバス上のすべての機器を対象にします。


2-8 IM WT310-17JA

3.1 各部の名称と機能

フロントパネル

INTERFACEキー(3-5ページ)


ハンドシェーク方式、データフォーマット、ボーレート、ターミネータ を設定するときに押します。

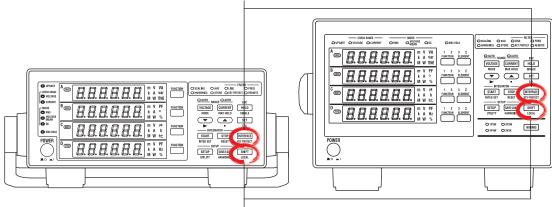

LOCAL+-

ローカル状態にするときに押します。ローカル状態では、通信による リモート状態が解除され、キー操作が可能になります。 ただし、コントローラによりローカルロックアウト状態(3-2ページ参照) になっているときは無効です。

リアパネル

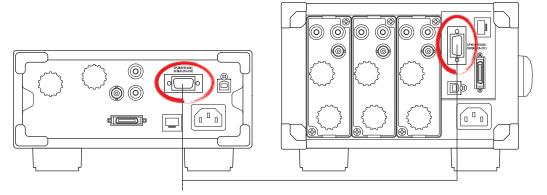

RS-232コネクタ

コントローラ(PCなど)と、RS-232ケーブルで接続するためのコネクタです。接続の方法は、3-4ページをお読みください。

IM WT310-17JA 3-1

3.2 RS-232 インタフェースの機能と仕様

RS-232 インタフェースの機能

受信機能

- フロントパネルのキー操作による設定と同じ設定ができます。
- ・ 測定/演算データ、パネルの設定情報、エラーコードの出力要求を受けられます。

送信機能

- 測定/演算データを出力できます。
- パネルの設定情報、ステータスバイトを出力できます。
- 発生したエラーコードを出力できます。

RS-232 インタフェースの仕様

項目	仕様
電気的特性	EIA-574 規格に準拠 (EIA-232(RS-232) 規格の 9 ピン用)
接続方式	ポイント対ポイント
通信方式	全2重
同期方式	調歩同期式
ボーレート	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600
スタートビット	1 ビット固定
データ長	7または8ビット
パリティ	偶数 (EVEN)、奇数 (ODD)、パリティなし
ストップビット	1 または 2 ビット
コネクタ	DELC-J9PAF-13L6(JAE または相当品)
ハードウェアハンド	CA、CB 信号について、常に TRUE か、または制御線として使用するかを選択でき
シェーク	ます。
ソフトウェアハンド	送受信とも X-ON、X-OFF 信号によって制御できます。
シェーク	X-ON(ASCII 11H)
	X-OFF(ASCII 13H)
受信バッファ長	256 バイト

リモート/ローカル切り替え時の動作

ローカル→リモート切り替え時

ローカル状態のときに PC から「: COMMunicate: REMote ON」コマンドを受け取ると、リモート状態になります。

- ・ REMOTE インジケータが点灯します。
- · SHIFT(LOCAL) キー以外はキーが効かなくなります。
- ローカル状態での設定は、リモート状態になっても保持されます。

リモート→ローカル切り替え時

リモート状態のときに SHIFT(LOCAL) キーを押すと、ローカル状態になります。ただし、PC から「: COMMunicate: LOCKout ON」コマンドを受信しているとき (ローカルロックアウト状態) は無効です。PC から「: COMMunicate: REMote OFF」コマンドを受信したときは、ローカルロックアウト状態に関係なくローカル状態になります。

- ・ REMOTE インジケータが消灯します。
- キー操作が可能になります。
- リモート状態での設定は、ローカル状態になっても保持されます。

Note


RS-232 インタフェースは、他の通信インタフェース (USB、イーサネット) と同時に使用できません。

3-2 IM WT310-17JA

3.3 RS-232 インタフェースによる接続

本機器を PC と接続する場合、本機器の仕様にあったインタフェースケーブルをご使用ください。また、ハンドシェークの方法、データ転送速度、データフォーマットなどを PC 側と整合するように設定してください。設定について 3.4 節をご覧ください。


コネクタと信号名

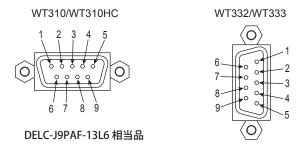

ピン番号	信号名	入出力	機能
2	RD(Received Data)	入力	PC からの受信データ
3	SD(Send Data)	出力	PC への送信データ
5	SG(Signal Ground)		信号用接地
7	RS(Request to Send)	出力	PC からデータを受信するときのハンドシェーク信号
8	CS(Clear to Send)	入力	PC ヘデータを送信するときのハンドシェーク信号

^{* 1、4、6、9} ピンは使用しません。


9ピン-25ピン変換コネクタと信号名

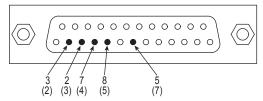

カッコ内の数字は、25ピンコネクタのピン番号です。

信号の方向

本機器の RS-232 インタフェースで使用する信号の方向を下図に示します。

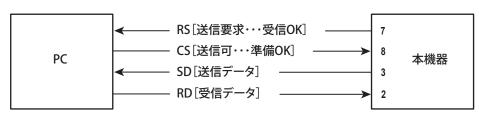

IM WT310-17JA 3-3

RS-232 規定の信号一覧と JIS および CCITT 規定の略号

ピン番号	略号		名称	
(9 ピンコネクタ)	RS-232	CCITT	JIS	
5	AB (GND)	102	SG	信号用接地
3	BA (TXD)	103	SD	送信データ
2	BB (RXD)	104	RD	受信データ
7	CB (CTS)	105	RS	送信要求
8	CA (RTS)	106	CS	送信可


信号線の結線例

ピン番号は、9 ピンコネクタのものです。 一般的には、クロスケーブルを使用してください。



接続方法

下図のように接続してください。

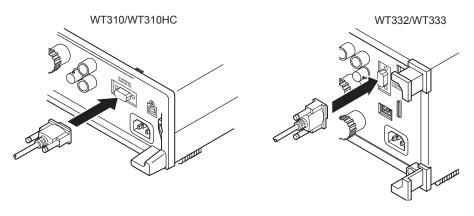


3-4 IM WT310-17JA

3.4 本体の設定 (RS-232)

ここでは、RS-232 インタフェースでリモートコントロールをするときの次の設定について説明しています。

操作

下記メニューの太線に沿って操作してください。

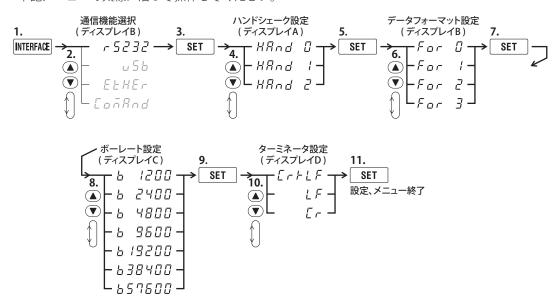

Note -

USB、RS-232、イーサネットのどれか 1 つの通信インタフェースだけを使用してください。他の通信インタフェースも同時にコマンドを送信すると、コマンドが正常に実行されません。

IM WT310-17JA 3-5

解 説

ハンドシェーク方式

RS-232 インタフェースを使用して PC と通信をするときは、確実にデータの受け渡しができるように、お互いの取り決めによって電気信号上いろいろな手続きをする必要があります。この手続きをハンドシェークといいます。ハンドシェークは PC との組み合わせでいろいろな方法がありますので、本機器と PC の方式を一致させる必要があります。

ハンドシェーク方式を、次の中から選択します。 NO-NO、XON-XON、CS-RS

ハンドシェー	ンドシェーク方式 送信データ制御 (PC ヘデータを送る		5とき)		受信データ制御 (PC からデータを受けるとき)		
		ソフトハンド シェーク	ハードハンド シェーク	ハンド シェーク	ソフトハンド シェーク	ハードハンド シェーク	ハンド シェーク
	本機器の メニュー	をやめ、X-ON 受	CB(CTS) が False で 送信をやめ、True で送信を再開する		のデータが 3/4 で X-OFF を送信	受信のバッファ のデータが 3/4 で CA(RTS) を False に し、1/4 で CA(RTS) を True にする	
OFF-OFF	HAnd 0			0			0
XON-XON	HAnd 1	0			0		
CS-RS	HAnd 2		0			0	

OFF-OFF の場合

送信データ制御

本機器と PC の間でハンドシェークは行われません。 PC からの"X-OFF"、"X-ON"はデータとして扱い、 CS は無視します。

受信データ制御

本機器と PC の間でハンドシェークは行われません。本機器の受信バッファが FULL になると、あふれたデータは捨てます。

RS = True 固定。

XON-XON の場合

送信データ制御

本機器と PC の間でソフトウェアハンドシェークが行われます。本機器がデータ送信中に PC からの "X-OFF" コードを受信するとデータの送信を止め、次の "X-ON" コードを受信すると送信を再開します。 PC からの CS は無視します。

受信データ制御

本機器と PC の間でソフトウェアハンドシェークが行われます。本機器の受信バッファの空きが 64 バイトになったら PC に "X-OFF" コードを送信し、バッファの空きが 192 バイトになったら "X-ON" コードを送信します。

RS = True 固定。

3-6 IM WT310-17JA

CS-RS の場合

送信データ制御

本機器と PC の間でハードウェアハンドシェークが行われます。本機器がデータ送信中に "CS = False" となったらデータの送信を止め、次に "CS = True" になったら送信を再開します。 PC からの "X-OFF"、"X-ON" はデータとして扱います。


受信データ制御

本機器と PC の間でハードウェアハンドシェークが行われます。本機器の受信バッファの空きが 64 バイトになったら "RS = False" とし、バッファの空きが 192 バイトになったら "RS = True" とします。

データ受信制御に関する注意

受信データの制御をハンドシェークで行っているときに、受信バッファの空きが 64 バイト以下になっているのに、PC からデータが来ることがあります。このとき、ハンドシェークの有無に関わらず、受信バッファが FULL になると、あふれたデータは捨てられます。バッファに空きができると再びデータを格納します。

ハンドシェークによるデータ受信制御

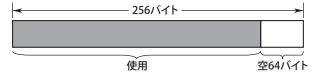

ハンドシェークを行う場合、内部へのデータの受け渡しが間に合わず、バッファの空きが64バイトになったら受信をやめます。



上記の状態の後、データを内部へ渡 し続け、バッファの空きが192バイト になったら、受信を再開します。



ハンドシェークに関わらず、もしバッファがFULLになったら、あふれた データは格納せずに捨てられます。


Note.

本機器と PC のそれぞれの受信バッファが FULL にならないように、PC のプログラムを作る必要があります。

IM WT310-17JA 3-7

データフォーマット

本機器の RS-232 インタフェースは、調歩同期式で通信を行います。調歩同期式は、1 キャラクタ (1文字)を転送するたびにスタートビットを付け、以降順にデータビット、パリティビット、ストップビットを付加します (下図参照)。

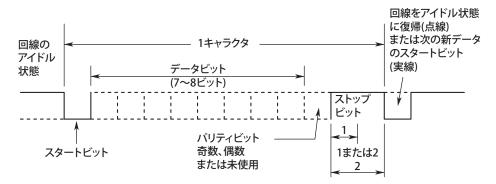

データ長 - パリティ - ストップビットの組み合わせを、次の中から選択します。 8-NO-1、7-EVEN-1、7-ODD-1、7-NO-2

本機器のメニュー	スタートビット	データ長	パリティ	ストップビット
For 0	1	8	なし	1
For 1	1	7	奇数	1
For 2	1	7	偶数	1
For 3	1	7	なし	2

ボーレート

次の中から選択します。 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600

ターミネータ

本機器からデータを送信するときのターミネータを次の中から選択します。 Cr、Lf、Cr+Lf

本機器でデータを受信するときのターミネータは「Lf」、または「Cr+Lf」を使用してください。


3-8 IM WT310-17JA

4.1 各部の名称と機能

フロントパネル

UTILITYキー(4-4ページ)


TCP/IPの設定をするときに押します。

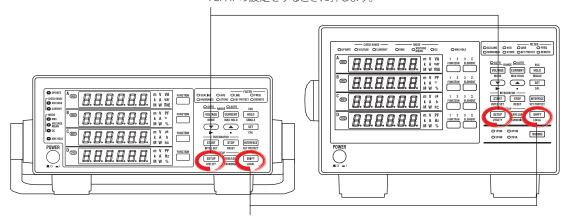

LOCAL+-

ローカル状態にするときに押します。ローカル状態では、通信によるリモート状態が解除され、キー操作が可能になります。ただし、コントローラによりローカルロックアウト状態(4-2ページ参照)になっているときは無効です。

リアパネル

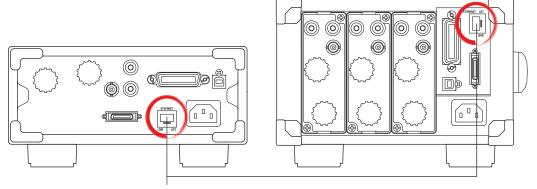

イーサネットポート

コントローラ(PCなど)と、イーサネットケーブルで接続するためのコネクタです。接続の方法は、4-3ページをお読みください。

IM WT310-17JA 4-1

4.2 イーサネットインタフェースの機能と仕様

イーサネットインタフェースの機能

受信機能

- フロントパネルのキー操作による設定と同じ設定ができます。
- ・ 測定/演算データ、パネルの設定情報、エラーコードの出力要求を受けられます。

送信機能

- ・ 測定/演算データを出力できます。
- ・ パネルの設定情報、ステータスバイトを出力できます。
- 発生したエラーコードを出力できます。

イーサネットインタフェースの仕様

項目	仕様
電気的・機械的仕様	IEEE802.3 に準拠
同時接続数	1
通信プロトコル	TCP/IP(VXI-11)
コネクタ形状	RJ-45 コネクタ

リモート/ローカル切り替え時の動作

ローカル→リモート切り替え時

ローカル状態のときに PC から「: COMMunicate: REMote ON」コマンドを受け取ると、リモート 状態になります。

- ・ REMOTE インジケータが点灯します。
- · SHIFT(LOCAL) キー以外はキーが効かなくなります。
- ローカル状態での設定は、リモート状態になっても保持されます。

リモート→ローカル切り替え時

リモート状態のときに SHIFT(LOCAL) キーを押すと、ローカル状態になります。ただし、PC から「: COMMunicate: LOCKout ON」コマンドを受信しているとき (ローカルロックアウト状態) は無効です。PC から「: COMMunicate: REMote OFF」コマンドを受信したときは、ローカルロックアウト状態に関係なくローカル状態になります。

- ・ REMOTE インジケータが消灯します。
- キー操作が可能になります。
- リモート状態での設定は、ローカル状態になっても保持されます。

Note


イーサネットインタフェースは、他のインタフェース (GP-IB、RS-232、USB) と同時に使用できません。

4-2 IM WT310-17JA

4.3 イーサネットインタフェースによる接続

接続方法

ハブなどに接続された UTP(Unshielded Twisted-Pair) ケーブルまたは STP(Shielded Twisted-Pair) ケーブルを本機器のリアパネルにあるイーサネットポートに接続します。

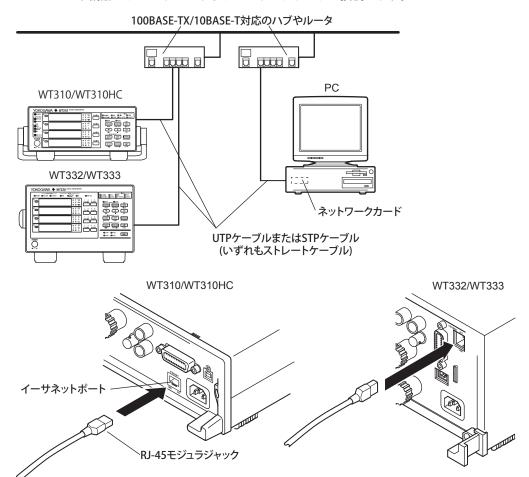

接続時の注意

- ・ 本機器と PC との接続には、必ずハブやルータを介してストレートケーブルを使用してください。 クロスケーブルでの 1 対 1 の接続では、動作を保証することができません。
- ・ ご使用のネットワーク環境 (伝送速度) に対応したケーブルを使用してください。


IM WT310-17JA 4-3

4.4 本体の設定(イーサネット)

ここでは、イーサネットインタフェースでリモートコントロールをするときの次の設定について説明しています。

操作

下記メニューの太線に沿って操作してください。

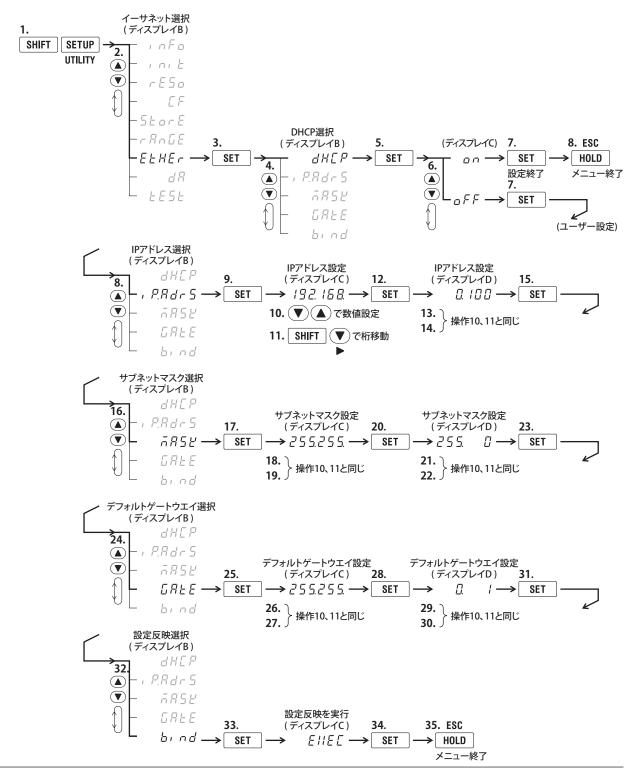


4-4 IM WT310-17JA

Note_

USB、GP-IB、RS-232、イーサネットのどれか1つの通信インタフェースだけを使用してください。他の通信インタフェースも同時にコマンドを送信すると、コマンドが正常に実行されません。

DHCP サーバから取得した IP アドレス、またはメニューで設定した IP アドレスは下記の操作でも確認できます。

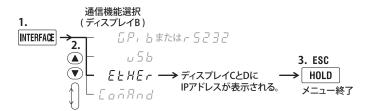

解 説

TCP/IP の設定

イーサネットインタフェース機能を利用するには、TCP/IP の設定が必要です。

DHCP

インターネットに接続する機器に、一時的に必要な情報を割り当てるプロトコルです。

ON

DHCP サーバに対応したネットワークに接続する場合は、DHCP を ON にして接続できます。この場合は、本機器をネットワークに接続すると、IP アドレスが自動的に取得できるため、IP アドレスを設定する必要はありません。


OFF

DHCP を OFF にした場合は、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイを、接続するネットワークに合わせて設定します。

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイは、本機器のディスプレイでは次の位置に表示されます。

IP アドレスの表示例

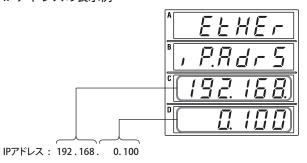

設定の反映

TCP/IP の設定は、次のどちらかの場合に反映されます。

- ・ Bind メニューで EXEC を選択して SET キーを押す。
- ・ 本機器の電源を入れ直す。

IM WT310-17JA 4-5

5.1 メッセージ

メッセージ

コントローラと本機器の間の送受信は、メッセージという単位で行います。コントローラから本機器に送信するメッセージをプログラムメッセージといい、コントローラが本機器から受信するメッセージを応答メッセージといいます。

プログラムメッセージの中に応答を要求する命令(クエリといいます)があるときは、本機器はプログラムメッセージを受信したあとに、応答メッセージを送信します。1つのプログラムメッセージに対する応答は、必ず1つの応答メッセージになります。

プログラムメッセージ

プログラムメッセージの書式は次のようになります。




<プログラムメッセージユニット>

プログラムメッセージは、1つ以上のプログラムメッセージユニットをつないだものです。プログラムメッセージユニットが1つの命令に相当します。本機器は受信した順序で命令を実行していきます。

プログラムメッセージユニットは「;」(セミコロン) で区切ります。

プログラムメッセージの書式については、次項を参照してください。

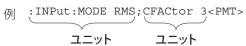

<PMT>

プログラムメッセージのターミネータです。次の 3 種類があります。

NL(ニューライン): LF(ラインフィード) と同じ、

ASCIIコード「OAH」の一文字

^END: IEEE488.1 で定義されている END

メッセージ

(END メッセージと同時に送信されたデータバイトは、プログラム メッセージの最後のデータにな

ります)


NL^END: ENDメッセージが付加された NL

(NL はプログラムメッセージには

含まれません)

プログラムメッセージユニットの書式

プログラムメッセージユニットの書式は次のようになります。

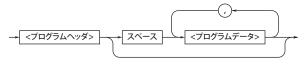


<プログラムヘッダ>

プログラムヘッダは命令の種類を表わします。詳しくは、5-3ページを参照してください。

<プログラムデータ>

命令を実行するときに必要な条件などがあるときは、プログラムデータを付けます。プログラムデータを付けるときは、ヘッダとデータをスペース (ASCII コード「20H」)で区切ります。複数のデータがあるときは、データとデータの間を「,」(カンマ)で区切ります。

詳しくは、5-6ページを参照してください。

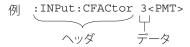

応答メッセージ

応答メッセージの書式は次のようになりす。



<応答メッセージユニット>

応答メッセージは、1つ以上の応答メッセージユニットをつないだものです。応答メッセージユニットが1つの応答に相当します。

応答メッセージユニットは「;」(セミコロン)で区切られます。

応答メッセージの書式については、次ページを参照してください。




<RMT>

応答メッセージのターミネータで、NL^ENDです。

IM WT310-17JA 5-1

応答メッセージユニットの書式

応答メッセージユニットの書式は次のようになりす。

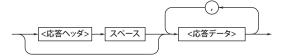


<応答ヘッダ>

応答データの前に応答ヘッダが付くことがあります。 ヘッダとデータの間は、1 文字のスペースで区切られます。詳しくは、5-5 ページを参照してください。

<応答データ>

応答データは、応答の内容を示します。複数のデータがあるときは、データとデータの間は「,」(カンマ)で区切られます。詳しくは、5-5ページを参照してください。

例

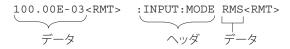

プログラムメッセージに複数のクエリがある場合、応答の順序はクエリの順序に従います。クエリの多くは1つの応答メッセージユニットを返しますが、複数のユニットを返すものもあります。1番目のクエリの応答は1番目のユニットですが、n番目の応答はn番目のユニットとは限りません。確実に応答を取り出したいときは、プログラムメッセージを分けるようにしてください。

メッセージの送受信時の注意

- クエリを含まないプログラムメッセージを送信した ときは、いつでも次のプログラムメッセージを送信 できます。
- ・ クエリを含むプログラムメッセージを送信したとき は、次のプログラムメッセージを送信する前に応答 メッセージを受信しなければなりません。もし、応 答メッセージを受信しないか、途中までしか受信せ ずに次のプログラムメッセージを送信したときは、 エラーになります。受信されなかった応答メッセー ジは捨てられます。
- コントローラが応答メッセージがないのに受信しようとしたときは、エラーになります。もし、コントローラがプログラムメッセージを送信し終わる前に応答メッセージを受信しようとすると、エラーになります。

・メッセージにユニットが複数あるプログラムメッセージを送信したときに、その中に不完全なプログラムユニットが存在すると、本機器は完全と思われるプログラムメッセージユニットを拾い上げて実行を試みますが、必ずしも成功するとは限りません。また、その中にクエリが含まれていても、必ずしも応答が返るとは限りません。

デッドロック状態

本機器は、送受信とも最低 1024 バイトのメッセージをバッファに蓄えておくことができます (バイト数は、動作状態によって増減することがあります)。このバッファが送受信と同時にいっぱいになると、本機器は動作不能状態になります。これをデッドロック状態といいます。このときは、応答メッセージを捨てることで動作不能から回復します。

プログラムメッセージを < PMT> も含めて 1024 バイト 以下にしておけば、デッドロックすることはありません。また、クエリがないプログラムメッセージは、デッドロックすることはありません。

5-2 IM WT310-17JA


5.2 命令

命令

コントローラから本機器に送信される命令(プログラムヘッダ)には、以下に示す3種類があります。それぞれプログラムヘッダの書式が異なります。

共通コマンドヘッダ

IEEE 488.2-1992 で規定されている命令を共通コマンドといいます。共通コマンドのヘッダの書式は次のようになります。先頭に必ず「*」(アスタリスク)付けます。

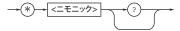

共通コマンドの例 *CLS

複合ヘッダ


共通コマンド以外の本機器固有の命令は、機能でとに 分類されて、階層化されています。複合ヘッダの書式 は次のようになります。下の階層を記述するときは、 必ず「:」(コロン)を付けます。



複合ヘッダの例 : INPut: MODE

単純ヘッダ

機能的に独立した、階層を持たない命令です。ヘッダ の書式は次のようなります。

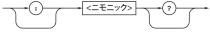

単純ヘッダの例 :HOLD

Note_

< ニモニック > とは、アルファベットと数字からなる文字列です。

命令を続けて記述する場合

・ グループについて

ヘッダが階層化された共通の複合ヘッダを持つコマンド群をグループといいます。グループの中にさらに小さいグループが存在することもあります。

例 積算に関するグループ(一部)

:INTEGrate?

:INTEGrate:MODE

:INTEGrate:TIMer

:INTEGrate:STARt

:INTEGrate:STOP

:INTEGrate:RESet

• 同じグループの命令を続けて記述する場合

本機器は、実行している命令がどの階層の命令であるかを記憶し、次に送信した命令も同じ階層に属しているものと仮定して解析を行っています。したがって、同じグループの命令は、共通のヘッダの部分を省略することができます。

例:INTEGrate:MODE NORMal;TIMer 1,0,0<PMT>

• 違うグループの命令を続けて記述する場合

グループが違う命令を後ろに記述するときは、ヘッダの先頭に「:」(コロン)を付けます(省略することはできません)。

例:INTEGrate:MODE NORMal;:INPut:MODE RMS<PMT>

• 単純ヘッダを続けて記述する場合

他の命令に単純ヘッダを続けるときは、単純ヘッダ の先頭に「:」(コロン)を付けます(省略すること はできません)。

例:INTEGrate:MODE NORMal;:HOLD ON<PMT>

• 共通コマンドを続けて記述する場合

IEEE 488.2-1992 で定義された共通コマンドは、階層 には無関係です。「:」(コロン)はつける必要はありません。

例:INTEGrate:MODE NORMal;*CLS; :INTEGrate:TIMer 1,0,0<PMT>

• コマンド間を <PMT> で区切った場合

ターミネータで区切ると、2 つのプログラムメッセージを送信することになります。したがって、同じグループでのコマンドを続ける場合でも、共通のヘッダを省略することはできません。

例:INTEGrate:MODE

NORMal<PMT>:INTEGrate:TIMer

1,0,0<PMT>

IM WT310-17JA 5-3

上位クエリ

グループの上位のコマンドに「?」を付けたクエリを上位クエリといいます。最上位クエリを実行すると、そのグループで設定できるすべての設定をまとめて受信できます。階層が3階層以上あるグループで、下の階層をすべて出力するものもあります。

例:INTEGrate?<PMT> -> :INTEGRATE:MODE NORMAL;TIMER 0,0,0<RMT>

上位クエリの応答は、そのまま本機器にプログラムメッセージとして送信することができます。送信すると、上位クエリを行ったときの設定を再現できます。ただし、上位クエリでは現在使われていない設定情報を返さないものもあります。必ずしもそのグループのすべての情報が応答として出力されるわけではないので、注意してください。

ヘッダの解釈の規則

本機器は、受信したヘッダを次の規則に従って解釈します。

- ニモニックのアルファベットの大文字 / 小文字は区 別しません。
 - 例「INPut」->「input」「INPUT」でも可
- ・ 小文字の部分は省略できます。
 - 例「INPut」->「INPu」「INP」でも可
- ヘッダの最後の「?」(クエスチョンマーク)は、クエリであることを示します。「?」は省略できません。例「INPut?」->最小の省略形は「INP?」
- ・ ニモニックの最後に付いている < x >(数値)を省略 すると、x = 1と解釈します。
 - 例「ELEMent<x>」->「ELEM」とすると 「ELEMent1」の意味
- []で囲まれた部分は省略できます。
 - 例 [:INPut]:SCALing[:STATe] ON
 - ->「SCAL ON」でも可

ただし、上位クエリの場合、最後の部分は省略できません。

例「SCALing?」と「SCALing:STATe?」は別の クエリになる。

5-4 IM WT310-17JA

5.3 応答

応答

コントローラが「?」の付いた命令であるクエリを送信すると、本機器はそのクエリに対する応答メッセージを返します。返される形式は、次の2つに分けられます。

ヘッダ+データの応答

応答をそのままプログラムメッセージとして利用できるものは、命令のヘッダを付けて返されます。

例:INTEGrate:MODE?<PMT> -> :INTEGRATE:
MODE NORMAL<RMT>

・ データだけの応答

そのままプログラムメッセージとして利用できないもの(クエリ専用の命令)は、ヘッダを付けないでデータだけで返されます。ただし、ヘッダを付けて返すクエリ専用の命令もあります。

例 INTEGrate:STATe?<PMT> -> RESET<RMT>

ヘッダを付けない応答を返したい場合

「ヘッダ+データ」で返されるものでも、ヘッダを強制的に付けないようにすることができます。これには、「COMMunicate:HEADer」命令を使用します。

省略形について

応答のヘッダは、通常は小文字の部分を省略した 形で返されます。これを省略しないフルスペルに することもできます。これには、「COMMunicate: VERBose」命令を使用します。また、省略形のときは[] で囲まれた部分も省略されます。

5.4 データ

データ

データとは、ヘッダの後ろにスペースを空けて記述する条件や数値です。データは次のように分類されます。

データ	意味
<10 進数 >	10 進数で表された数値
	(例:VT 比の設定
	->[:INPut]:SCALing:VT 100)
<電圧><電流>	物理的な次元を持った数値
< 時間 >	(例:電圧レンジの設定
	->[:INPut]:VOLTage:RANge 150V)
<register></register>	2、8、10、16 進数のどれかで表されたレジ
	スタ値
	(例:拡張イベントレジスタ値
	->:STATUS:EESE #HFE)
< 文字データ >	規定された文字列 (ニモニック)。{} 内から
	選択
	(例:測定モードの選択
	->[:INPut]:MODE {RMS VMEan DC})
<boolean></boolean>	ON/OFF を表す。「ON」「OFF」または数値
	で設定
	(例:データホールドを ON
	->:HOLD ON)
< 文字列データ >	任意の文字列
	(例:モデルコード(形名)の応答
	->:SYSTEM:MODEL "WT310")
<ブロックデータ >	任意の8ビットの値を持つデータ
	(例:測定データ (バイナリ形式)の応答
	-> #40012ABCDEFGHIJKL)

<10 進数 >

<10 進数 > は下表のように 10 進数で表現された数値です。なお、これは ANSI X3.42-1975 で規定されている NR 形式で記述します。

記号	意味	例		
<nr1></nr1>	整数	125	-1	+1000
<nr2></nr2>	固定小数点数	125.0	90	+001.
<nr3></nr3>	浮動小数点数	125.0E+0	-9E-1	+.1E4
<nrf></nrf>	<nr1> ~ <nr3> Ø</nr3></nr1>	どれでも可能		

- ・ 本機器がコントローラから送られた 10 進数を受け取るときは、 $\langle NR1 \rangle \sim \langle NR3 \rangle$ のどの形式でも受け付けます。これを $\langle NRf \rangle$ で表します。
- 本機器からコントローラに返される応答メッセージは、<NR1>~<NR3>のどれを使用するかはクエリでとに決められています。値の大きさによって使用する形式が変わることはありません。
- <NR3>形式の場合、「E」のあとの「+」は省略できます。「-」は省略できません。
- ・ 設定範囲外の値を記述したときは、設定できる値でいちばん近い値になります。
- ・ 精度以上の値を記述したときは、四捨五入します。

< 電圧 >、< 電流 >、< 時間 >

< 電圧 >、< 電流 >、< 時間 > は、<10 進数 > のうち 物理的な次元を持ったデータです。前述の <NRf> 形式 に < 乗数 > および < 単位 > を付けることができます。次の書式のどれかで記述します。

書式	例	
<nrf>< 乗数 >< 単位 ></nrf>	5MV	
<nrf>< 単位 ></nrf>	5E-3V	
<nrf>< 乗数 ></nrf>	5M	
<nrf></nrf>	5E-3	

< 乗数 >

使用できる < 乗数 > は下表のとおりです。

記号	読み	乗数	
EX	エクサ	10 ¹⁸	
PE	ペタ	10 ¹⁵	
Τ	テラ	10 ¹²	
G	ギガ	10 ⁹	
MA	メガ	10 ⁶	
K	丰口	10 ³	
M	ミリ	10 ^{- 3}	
U	マイクロ	10 - 6	
N	ナノ	10 - 9	
Р	ピコ	10 - 12	
F	フェムト	10 - 15	

< 単位 >

使用できる < 単位 > は下表のとおりです。

記号	読み	意味	
V	ボルト	電圧	
Α	アンペア	電流	
S	セカンド	時間	

- ・ < 乗数 > と < 単位 > は、大文字 / 小文字の区別が ありません。
- マイクロの「µ」は「U」で表します。
- ・メガの「M」はミリと区別するため、「MA」で表します。ただし、電流のときは「MA」はミリアンペアと解釈します。
- く乗数>も<単位>も省略したときは、基本単位(V、A、S)になります。
- 応答メッセージは必ず <NR3> 形式になります。また、<乗数 > および < 単位 > をつけずに基本単位で返します。

5-6 IM WT310-17JA

<Register>

<Register> は整数ですが、<10 進数 > のほかに <16 進数 > <8 進数 > <2 進数 > でも表現できるデータです。数値がビットごとに意味を持つときに使用します。次の書式のどれかで記述します。

書式	例
<nrf></nrf>	1
#H<0~9、A~Fからなる16進数>	#H0F
#Q<0~7からなる8進数>	#Q777
#B<0 または 1 からなる 2 進数 >	#B001100

- · <Register>は、大文字/小文字の区別はありません。
- 応答メッセージは必ず <NR1> で返されます。

<文字データ>

<文字データ>は、規定された文字(ニモニック)のデータです。主に選択肢を表現するときに使用され、{}内の文字列からどれか1つを選んで記述します。データの解釈のしかたは、5-4ページの「ヘッダの解釈の規則」と同様です。

書式	例
{RMS VMEan DC}	RMS

- 応答メッセージでは、ヘッダと同様に 「COMMunicate:VERBose」を使って、フルスペルで返すか、省略形で返すかを選ぶことができます。
- 「COMMunicate:HEADer」の設定は<文字データ>には影響しません。

<Boolean>

<Boolean> は、ON または OFF を示すデータです。次の書式のどれかで記述します。

書式	例			
{ON OFF <nrf>}</nrf>	ON OF	F 1	0	

- ・ <NRf> で表す場合は、整数に四捨五入した値が「0」 のときが OFF、「0 以外」のときが ON になります。
- 応答メッセージは必ず、ONのときは「1」、OFFのときは「0」で返されます。

< 文字列データ >

< 文字列データ > は、< 文字データ > のように規定された文字列ではなく、任意の綴りの文字列です。次のように、「'」(シングルクォーテーション) または「"」(ダブルクォーテーション) で囲った書式で記述します。

書式	例
< 文字列データ >	'ABC' "IEEE488.2-1992"

・「""」内に文字列として「"」があるときは、「""」 で表します。「'」のときも同様です。

- ・ 応答メッセージは、必ず「"」(ダブルクォーテーション)で囲って返されます。
- ・ <文字列データ > は任意の綴りなので、最後の「'」(シングルクォーテーション)または「"」(ダブルクォーテーション)がないと、本機器は残りのプログラムメッセージユニットを < 文字列データ > の一部と解釈してしまい、エラーが正しく検出できない場合があります。

<ブロックデータ>

< ブロックデータ > は、任意の8ビットの値を持つデータです。本機器では、応答メッセージだけに使用されます。書式は次のとおりです。

書式例

#N<N 桁の 10 進数 >< データバイトの並び > #800000010ABCDEFGHIJ

- #NI
 - < ブロックデータ > であることを表します。「N」 は次に続くデータバイト数を表わす ASCII コードの 文字数 (桁) を示します。
- <N 桁の 10 進数 > データのバイト数を表します(例:00000010 = 10 バイト)。
- ・< データバイトの並び > 実際のデータを表します (例: ABCDEFGHIJ)。
- ・ データは 8 ビットでとり得る値 $(0 \sim 255)$ です。したがって、「NL」を示す ASCII コード「OAH」もデータになることがありますので、コントローラ側では注意が必要です。

5.5 コントローラとの同期

オーバラップコマンドとシーケンシャルコマンド

コマンドには、オーバラップコマンドとシーケンシャルコマンドの2種類があります。

オーバラップコマンドは、先に送信したコマンドによる動作が完了する前に、次のコマンドによる動作が開始することが許されるコマンドです。

シーケンシャルコマンドは、連続してコマンドを送信 したときでも、先の動作が完了するまで次のコマンド による動作を待ちます。

本機器のコマンドはすべてシーケンシャルコマンドです。ただし、シーケンシャルコマンドの場合でも、測定データを正しく問い合わせるために同期をとる必要がある場合もあります。たとえば、測定データの更新でとに最新の数値データを問い合わせたいとき、任意のタイミングで「:NUMeric[:NORMal]:VALue?」を送信していると、測定データの更新終了いかんにかかわらず現在の測定データを応答するため、前回と同じデータを受信してしまう可能性があります。このときは、次に示す方法で測定データの更新が終了したときのタイミングをとる必要があります。

• STATus:CONDition? クエリを使う

「STATus: CONDition?」は状態レジスタ (7-5%-5%)の内容を問い合わせる命令です。測定データの更新中かそうでないかは、状態レジスタのビット 0 を読むことで判断できます。状態レジスタのビット 0 が「1」なら測定データの更新中、「0」なら測定データの問い合わせ可能を示します。

しかし、本機器の場合、状態レジスタのビット 0 が「1」となる期間がごくわずかなため、「STATus:CONDition?」で測定データの更新を判断することは難しいです。

拡張イベントレジスタを使う

状態レジスタの変化は、拡張イベントレジスタ (6-5ページ) に反映させることができます。

例:STATus:FILTer1 FALL;:STATus:EESE 1; EESR?;*SRE 8<PMT>

(STATus: EESR? の応答を読む)

Loop

(サービスリクエストの発生を待つ)

:NUMeric[:NORMal]:VALue?<PMT>

(:NUMeric[:NORMal]:VALue?の応答を読み

出す)

:STATus:EESR?<PMT>

(:STATus:EESR? の応答を読み出す)

(Loop に戻る)

「STATus:FILTer1 FALL」は、状態レジスタのビット 0 が「1」から「0」に変化したとき、すなわち 測定データの更新が終了したときに、拡張イベント レジスタのビット 0(FILTer1) を「1」にセットする ように、遷移フィルタを設定することを示していま す。

「STATus: EESE 1」は、拡張イベントレジスタのビット 0 だけをステータスバイトに反映するようにする命令です。

「STATus:EESR?」は、拡張イベントレジスタをクリアするために行っています。

「*SRE 8」は、拡張イベントレジスタの原因だけ でサービスリクエストが発生するようにする命令で す。

「:NUMeric[:NORMal]:VALue?」は、サービスリクエストが発生するまで実行されません。

• COMMunicate:WAIT コマンドを使う

「COMMunicate:WAIT」は、特定のイベントが発生するのを待つ命令です。

例::STATus:FILTer1 FALL;:STATus:EESR? < PMT>

(STATus: EESR? の応答を読む)

Loop

COMMunicate:WAIT 1<PMT>

:NUMeric[:NORMal]:VALue?<PMT>

(:NUMeric[:NORMal]:VALue?の応答を読み出す)

:STATus:EESR?<PMT>

(:STATus:EESR? の応答を読み出す)

(Loop に戻る)

「STATus:FILTer1 FALL」および「STATus: EESR?」の意味は、前述の拡張イベントレジスタの場合と同一です。

「COMMunicate:WAIT 1」は、拡張イベントレジスタのビット0が「1」にセットされるのを待つことを示しています。

「:NUMeric[:NORMal]:VALue?」は、拡張イベントレジスタのビット 0 が「1」になるまで実行されません。

5-8 IM WT310-17JA

第6章 コマンド **6.1 コマンド一覧表**

	機能	ページ
AOUTput グループ		
:AOUTput?	D/A 出力に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-5
:AOUTput[:NORMal]:PRESet	D/A 出力項目のデフォルト設定を実行します。	6-5
:AOUTput[:NORMal]:CHANnel <x></x>	D/A 出力項目 (ファンクション・エレメント) を設定 / 問い合わせします。	6-5
:AOUTput[:NORMal]:IRTime	積算値の D/A 出力における積算定格時間を設定 / 問い合わせします。	6-5
:AOUTput[:NORMal]:MODE <x></x>	D/A 出のレンジモードを設定 / 問い合わせします。	6-5
:AOUTput[:NORMal]:RATE <x></x>	D/A 出力がマニュアルレンジモードのとき、最大値・最小値を設定 / 問い合わせします。D/A 出力がコンパレータモードのとき、比較上限値・下限値を	6-6
	設定/問い合わせします。	
COMMunicate グループ		
:COMMunicate?	通信に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-7
:COMMunicate:HEADer	クエリに対する応答を、ヘッダを付けて返送するか、付けないで返送するか を設定 / 問い合わせします。	6-7
:COMMunicate:LOCKout	ローカルロックアウトを設定 / 解除します。	6-7
:COMMunicate:REMote	リモート / ローカルを設定します。ON のときにリモートになります。	6-7
:COMMunicate:STATus?	回線固有のステータスを問い合わせします。	6-7
:COMMunicate:VERBose	クエリに対する応答を、フルスペルで返送するか、省略形で返送するかを設定/問い合わせします。	
:COMMunicate:WAIT	指定された拡張イベントのどれかが発生するのを待ちます。	6-7
:COMMunicate:WAIT?	指定された拡張イベントのどれかが発生したときに応答を作成します。	6-7
DISPlay グループ	まコル明ナフナがアの記点 <i>は</i> た明い入ればまた	<i>C</i> 0
:DISPlay?	表示に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-8
:DISPlay:NORMal?	通常測定データ表示に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-8
:DISPlay[:NORMal]:ITEM <x></x>	通常測定データの表示項目を設定/問い合わせします。	6-8
:DISPlay:HARMonics?	高調波測定データ表示に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-8
:DISPlay:HARMonics:ITEM <x></x>	高調波測定データの表示項目を設定 / 問い合わせします。	6-8
HARMonics グループ		
:HARMonics?	高調波測定に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-10
	高調波測定に関するすべての設定値を問い合わせます。 PLL ソースを設定 / 関い合わせします	6-10
:HARMonics:PLLSource	PLL ソースを設定 / 問い合わせします。	6-10
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer	PLL ソースを設定 / 問い合わせします。 最小 / 最大解析次数を設定 / 問い合わせします。	6-10 6-10
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD	PLL ソースを設定 / 問い合わせします。 最小 / 最大解析次数を設定 / 問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率) の算出式を設定 / 問い合わせします。	6-10 6-10 6-10
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay?	PLL ソースを設定 / 問い合わせします。 最小 / 最大解析次数を設定 / 問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率) の算出式を設定 / 問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-10 6-10 6-10 6-10
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe]	PLL ソースを設定 / 問い合わせします。 最小 / 最大解析次数を設定 / 問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率) の算出式を設定 / 問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定 / 問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay?	PLL ソースを設定 / 問い合わせします。 最小 / 最大解析次数を設定 / 問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率) の算出式を設定 / 問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-10 6-10 6-10 6-10
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer	PLL ソースを設定 / 問い合わせします。 最小 / 最大解析次数を設定 / 問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定 / 問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイ B に表示される高調波成分項	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe]	PLL ソースを設定 / 問い合わせします。 最小 / 最大解析次数を設定 / 問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定 / 問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイ B に表示される高調波成分項	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイ B に表示される高調波成分項 目の高調波次数を設定/問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD グループ :HOLD	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイ B に表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD グループ :HOLD INPut グループ :INPut?	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示のON/OFFを設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイBに表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。 出力データ(表示・通信など)のホールドを設定/問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD グループ :HOLD INPut グループ :INPut? [:INPut]:CFACtor	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示のON/OFFを設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイBに表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。 出力データ(表示・通信など)のホールドを設定/問い合わせします。 入力に関するすべての設定値を問い合わせます。 クレストファクタを設定/問い合わせます。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11 6-11
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD グループ :HOLD INPut グループ :INPut? [:INPut]:CFACtor [:INPut]:WIRing	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示のON/OFFを設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイBに表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。 出力データ(表示・通信など)のホールドを設定/問い合わせします。 入力に関するすべての設定値を問い合わせます。 クレストファクタを設定/問い合わせします。 結線方式を設定/問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11 6-11
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:OTHD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD グループ :HOLD INPut グループ :INPut? [:INPut]:CFACtor [:INPut]:MODE	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示のON/OFFを設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイBに表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。 出力データ(表示・通信など)のホールドを設定/問い合わせします。 入力に関するすべての設定値を問い合わせます。 クレストファクタを設定/問い合わせます。 結線方式を設定/問い合わせします。 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11 6-11
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD グループ :HOLD INPut グループ :INPut? [:INPut]:CFACtor [:INPut]:WIRing	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイBに表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。 出力データ(表示・通信など)のホールドを設定/問い合わせします。 入力に関するすべての設定値を問い合わせます。 結線方式を設定/問い合わせします。 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせします。 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせます。 電圧測定に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11 6-11
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:OTHD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD グループ :HOLD INPut グループ :INPut? [:INPut]:CFACtor [:INPut]:MODE	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイ B に表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。 出力データ(表示・通信など)のホールドを設定/問い合わせします。 入力に関するすべての設定値を問い合わせます。 結線方式を設定/問い合わせします。 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせします。 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせします。 電圧リンジを設定/問い合わせします。 電圧レンジを設定/問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11 6-11
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD グループ :HOLD INPut グループ :INPut? [:INPut]:CFACtor [:INPut]:WIRing [:INPut]:MODE [:INPut]:VOLTage?	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイ B に表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。 出力データ(表示・通信など)のホールドを設定/問い合わせします。 入力に関するすべての設定値を問い合わせます。 結線方式を設定/問い合わせします。 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせします。 電圧リンジを設定/問い合わせします。 電圧レンジを設定/問い合わせします。 電圧レンジを設定/問い合わせします。 電圧オートレンジ ON/OFF を設定/問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11 6-11
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD グループ :HOLD INPut グループ :INPut? [:INPut]:CFACtor [:INPut]:WIRing [:INPut]:MODE [:INPut]:VOLTage? [:INPut]:VOLTage:RANGe	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイ B に表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。 出力データ(表示・通信など)のホールドを設定/問い合わせします。 入力に関するすべての設定値を問い合わせます。 結線方式を設定/問い合わせします。 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせします。 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせします。 電圧リンジを設定/問い合わせします。 電圧レンジを設定/問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11 6-11
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:ORDer :HARMonics:THD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD グループ :HOLD INPut グループ :INPut? [:INPut]:CFACtor [:INPut]:MODE [:INPut]:VOLTage? [:INPut]:VOLTage:RANGe [:INPut]:VOLTage:AUTO	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイ B に表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。 出力データ(表示・通信など)のホールドを設定/問い合わせします。 入力に関するすべての設定値を問い合わせます。 結線方式を設定/問い合わせします。 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせします。 電圧リンジを設定/問い合わせします。 電圧レンジを設定/問い合わせします。 電圧レンジを設定/問い合わせします。 電圧オートレンジ ON/OFF を設定/問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11 6-11
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:OTHD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD ゔループ :HOLD INPut ゔループ :INPut? [:INPut]:CFACtor [:INPut]:WIRing [:INPut]:WOLTage? [:INPut]:VOLTage:RANGe [:INPut]:VOLTage:AUTO [:INPut]:VOLTage:CONFig	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせます。 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイ B に表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。 出力データ(表示・通信など)のホールドを設定/問い合わせします。 人力に関するすべての設定値を問い合わせます。 を担け、合わせします。 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせします。 電圧とで、変に関するすべての設定値を問い合わせします。 電圧レンジを設定/問い合わせします。 電圧レンジを設定/問い合わせします。 電圧エオートレンジ ON/OFF を設定/問い合わせします。 有効な電圧レンジを設定/問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11 6-11
:HARMonics:PLLSource :HARMonics:ORDer :HARMonics:OTHD :HARMonics:DISPlay? :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay[:STATe] :HARMonics:DISPlay:ORDer HOLD ブループ :HOLD INPut ブループ :INPut? [:INPut]:CFACtor [:INPut]:WIRing [:INPut]:WOLTage? [:INPut]:VOLTage:RANGe [:INPut]:VOLTage:AUTO [:INPut]:VOLTage:CONFig [:INPut]:VOLTage:POJump	PLL ソースを設定/問い合わせします。 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合わせします。 高調波測定の表示に関するすべての設定値を問い合わせします。 高調波測定データ表示のON/OFFを設定/問い合わせします。 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイBに表示される高調波成分項目の高調波次数を設定/問い合わせします。 出力データ(表示・通信など)のホールドを設定/問い合わせします。 本紹介式を設定/問い合わせします。 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせします。 電圧とで調定に関するすべての設定値を問い合わせします。 電圧レンジを設定/問い合わせします。 電圧レンジを設定/問い合わせします。 電圧レンジを設定/問い合わせします。 電圧オートレンジ ON/OFFを設定/問い合わせします。 有効な電圧レンジを設定/問い合わせします。 電圧ピークオーバ発生時のジャンプ先レンジを設定/問い合わせします。	6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-11 6-11

6-1 IM WT310-17JA

6.1 コマンド一覧表

	機能	ページ
[:INPut]:CURRent:CONFig	有効な電流レンジを設定 / 問い合わせします。	6-13
[:INPut]:CURRent:POJump	電流ピークオーバ発生時のジャンプ先レンジを設定 / 問い合わせします。	6-13
[:INPut]:CURRent:EXTSensor:	有効な外部電流センサレンジを設定/問い合わせします。	6-13
CONFig [:INPut]:CURRent:EXTSensor:	電流ピークオーバ発生時のジャンプ先レンジを設定/問い合わせします。	6-14
POJump	电加し ノカー ハ元工的のファファルレファで成た 川山 日かとしより。	0 14
[:INPut]:CURRent:SRATio?	すべてのエレメントの外部電流センサ換算比を問い合わせます。	6-14
[:INPut]:CURRent:SRATio[:ALL]	すべてのエレメントの外部電流センサ換算比を一括設定します。	6-14
[:INPut]:CURRent:SRATio:	各エレメントの外部電流センサ換算比を設定/問い合わせします。	6-14
ELEMent <x> [:INPut]:RCONfig</x>	レンジコンフィグレーション (有効なレンジの選択)機能の ON/OFF を設定	6-14
[.INI de].RedNiig	/問い合わせします。	0-14
[:INPut]:SCALing?	スケーリングに関するすべての設定値を問い合わせます。	6-14
[:INPut]:SCALing[:STATe]	スケーリング ON/OFF を設定 / 問い合わせします。	6-14
[:INPut]:	すべてのエレメントの {VT 比 CT 比 電力係数 } を問い合わせます。	6-14
SCALing: {VT CT SFACtor}?	ナジスのエレスストのの広川にて川川寺上が来りまっぱる中にませ	C 1 4
<pre>[:INPut]: SCALing:{VT CT SFACtor}[:ALL]</pre>	すべてのエレメントの {VT 比 CT 比 電力係数 } を一括設定します。	6-14
[:INPut]:	各エレメントの {VT 比 CT 比 電力係数 } を設定 / 問い合わせします。	6-14
SCALing:{VT CT SFACtor}:	1-1/1/10 (1.26 0.36 4/3/00X) CEME/ 130 11/2 COM/	0
ELEMent <x></x>		
[:INPut]:SYNChronize	同期ソースを設定/問い合わせします。	6-14
[:INPut]:FILTer?	入力フィルタに関するすべての設定値を問い合わせます。	6-14
[:INPut]:FILTer:LINE	ラインフィルタを設定/問い合わせします。	6-15
[:INPut]:FILTer:FREQuency	周波数フィルタを設定/問い合わせします。	6-15
[:INPut]:POVer?	ピークオーバ情報を問い合わせます。	6-15
[:INPut]:CRANge?	チェックレンジステータスを問い合わせます	6-15
INTEGrate グループ		
:INTEGrate?		6-16
:INTEGrate:MODE	積算モードを設定/問い合わせします。	6-16
:INTEGrate:TIMer	積算タイマ時間を設定/問い合わせします。	6-16
:INTEGrate:STARt	積算をスタートします。	6-16
:INTEGrate:STOP	積算をストップします。	6-16
:INTEGrate:RESet	積算値をリセットします。	6-16
·INIEGIACC·INECC	4+ M-1 NAK-+ DD A L L. + -	6-16
:INTEGrate:STATe?	積算状態を問い合わせます。	0 10
:INTEGrate:STATe?	槓算状態を問い合わせます。	0 10
: INTEGrate: STATe? MATH グループ		
:INTEGrate:STATe?	横算状態を問い合わせます。 MATHの演算式を設定/問い合わせします。	6-17
:INTEGrate:STATe? MATH グループ :MATH		
:INTEGrate:STATe? MATH グループ :MATH		
:INTEGrate:STATe? MATH グループ :MATH MEASure グループ	MATH の演算式を設定 / 問い合わせします。 測定 / 演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-17
:INTEGrate:STATe? MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure?	MATHの演算式を設定/問い合わせします。 測定/演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。	6-17
:INTEGrate:STATe? MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure? :MEASure:AVERaging?	MATHの演算式を設定/問い合わせします。 測定/演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定/問い合わせします。	6-17 6-18 6-18
### STATE S	MATHの演算式を設定/問い合わせします。 測定/演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定/問い合わせします。 アベレージングのタイプを設定/問い合わせします。	6-17 6-18 6-18 6-18
### INTEGRATE: STATE? MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure: AVERaging? :MEASure: AVERaging[: STATE]	MATHの演算式を設定/問い合わせします。 測定/演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定/問い合わせします。	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18
### INTEGRATE: STATE? MATH グループ *MATH MEASure グループ *MEASure? *MEASure: AVERaging? *MEASure: AVERaging [: STATe] *MEASure: AVERaging: TYPE *MEASure: AVERaging: COUNt *MEASure: MHOLd	MATHの演算式を設定/問い合わせします。 測定/演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定/問い合わせします。 アベレージングのタイプを設定/問い合わせします。 アベレージング係数を設定/問い合わせします。	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18
MATH グループ :MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure? :MEASure:AVERaging? :MEASure:AVERaging:STATe] :MEASure:AVERaging:TYPE :MEASure:AVERaging:COUNt :MEASure:MHOLd	MATH の演算式を設定 / 問い合わせします。 測定 / 演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 アベレージングのタイプを設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 MAX ホールドの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18
### STATE S	MATH の演算式を設定 / 問い合わせします。 測定 / 演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 MAX ホールドの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての情報を問い合わせます。	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18 6-19
MATH グループ :MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure? :MEASure:AVERaging? :MEASure:AVERaging:STATe] :MEASure:AVERaging:COUNt :MEASure:MHOLd NUMeric グループ :NUMeric? :NUMeric:FORMat	MATH の演算式を設定 / 問い合わせします。 測定 / 演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 アベレージングのタイプを設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 MAX ホールドの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての情報を問い合わせます。 数値データのフォーマットを設定 / 問い合わせします。	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18 6-19 6-19
MATH グループ :MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure? :MEASure: AVERaging? :MEASure: AVERaging: STATe] :MEASure: AVERaging: COUNt :MEASure: MHOLd NUMeric グループ :NUMeric? :NUMeric: FORMat :NUMeric: NORMal?	MATH の演算式を設定 / 問い合わせします。 測定 / 演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 MAX ホールドの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての情報を問い合わせます。 数値データのフォーマットを設定 / 問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18 6-19 6-19
MATH グループ :MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure? :MEASure:AVERaging? :MEASure:AVERaging:STATe] :MEASure:AVERaging:COUNt :MEASure:MHOLd NUMeric グループ :NUMeric? :NUMeric:FORMat	MATH の演算式を設定 / 問い合わせします。 測定 / 演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 アベレージングのタイプを設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 MAX ホールドの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての情報を問い合わせます。 数値データのフォーマットを設定 / 問い合わせします。	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18 6-19 6-19
MATH グループ :MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure? :MEASure:AVERaging? :MEASure:AVERaging[:STATe] :MEASure:AVERaging:TYPE :MEASure:AVERaging:COUNt :MEASure:MHOLd NUMeric グループ :NUMeric? :NUMeric? :NUMeric:NORMat :NUMeric[:NORMat]:VALue? :NUMeric[:NORMat]:NUMber	MATH の演算式を設定 / 問い合わせします。 測定 / 演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 MAX ホールドの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての情報を問い合わせます。 数値データのコォーマットを設定 / 問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 数値データを問い合わせます。 「:NUMeric[:NORMal]:VALue?」で送信される数値データの個数を設定 / 問い合わせします。	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18 6-19 6-19 6-19 6-19 6-19
MATH グループ :MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure? :MEASure:AVERaging? :MEASure:AVERaging[:STATe] :MEASure:AVERaging:TYPE :MEASure:AVERaging:COUNt :MEASure:MHOLd NUMeric グループ :NUMeric? :NUMeric? :NUMeric:NORMat :NUMeric[:NORMat]:VALue? :NUMeric[:NORMat]:NUMber	MATHの演算式を設定/問い合わせします。 測定/演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定/問い合わせします。 アベレージングのタイプを設定/問い合わせします。 アベレージング係数を設定/問い合わせします。 MAX ホールドの ON/OFF を設定/問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての情報を問い合わせます。 数値データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 数値データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 数値データを問い合わせます。 「:NUMeric[:NORMal]:VALue?」で送信される数値データの個数を設定/問い合わせします。 数値データ出力項目(ファンクション・エレメント・次数)を設定/問い合	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18 6-19 6-19 6-19 6-19
MATH グループ :MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure? :MEASure:AVERaging? :MEASure:AVERaging[:STATe] :MEASure:AVERaging:TYPE :MEASure:AVERaging:COUNt :MEASure:MHOLd NUMeric グループ :NUMeric? :NUMeric? :NUMeric:NORMat :NUMeric[:NORMat]:VALue? :NUMeric[:NORMat]:NUMber	MATH の演算式を設定 / 問い合わせします。 測定 / 演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 MAX ホールドの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての情報を問い合わせます。 数値データのコォーマットを設定 / 問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 数値データを問い合わせます。 「:NUMeric[:NORMal]:VALue?」で送信される数値データの個数を設定 / 問い合わせします。	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18 6-19 6-19 6-19 6-19 6-19
MATH グループ :MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure? :MEASure: AVERaging? :MEASure: AVERaging [:STATe] :MEASure: AVERaging: TYPE :MEASure: AVERaging: COUNt :MEASure: MHOLd NUMeric グループ :NUMeric? :NUMeric: FORMat :NUMeric: NORMal? :NUMeric[:NORMal]: VALue? :NUMeric[:NORMal]: NUMber :NUMeric[:NORMal]: ITEM <x></x>	MATHの演算式を設定/問い合わせします。 測定/演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定/問い合わせします。 アベレージングのタイプを設定/問い合わせします。 アベレージング係数を設定/問い合わせします。 MAX ホールドの ON/OFF を設定/問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての情報を問い合わせます。 数値データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 数値データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 数値データを問い合わせます。 「:NUMeric[:NORMal]:VALue?」で送信される数値データの個数を設定/問い合わせします。 数値データ出力項目(ファンクション・エレメント・次数)を設定/問い合わせします。 数値データ出力項目(ファンクション・エレメント・次数)を設定/問い合わせします。 数値データの出力項目を決められたパターンにプリセットします。	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18 6-19 6-19 6-19 6-19 6-19 6-20
MATH グループ :MATH グループ :MATH MEASure グループ :MEASure? :MEASure:AVERaging? :MEASure:AVERaging[:STATe] :MEASure:AVERaging:TYPE :MEASure:AVERaging:COUNt :MEASure:AVERaging:COUNt :MEASure:MHOLd NUMeric グループ :NUMeric? :NUMeric:NORMat :NUMeric:NORMat]:VALue? :NUMeric[:NORMat]:NUMber :NUMeric[:NORMat]:NUMber :NUMeric[:NORMat]:TEM <x> :NUMeric[:NORMat]:PRESet</x>	MATH の演算式を設定 / 問い合わせします。 測定 / 演算データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。 アベレージングの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 アベレージングのタイプを設定 / 問い合わせします。 アベレージング係数を設定 / 問い合わせします。 MAX ホールドの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての情報を問い合わせします。 数値データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 数値データの出力に関するすべての設定値を問い合わせます。 数値データを問い合わせます。 「:NUMeric[:NORMal]:VALue?」で送信される数値データの個数を設定 / 問い合わせします。 数値データ出力項目 (ファンクション・エレメント・次数)を設定 / 問い合わせします。	6-17 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18 6-19 6-19 6-19 6-19 6-20

6-2 IM WT310-17JA

	6.1 コマント	・一覧表
コマンド	機能	ページ
:NUMeric:LIST?	高調波測定の数値リストデータの出力に関するすべての設定値を問い合わせ ます。	6-21
:NUMeric:LIST:VALue?	高調波測定の数値リストデータを問い合わせます。	6-21
:NUMeric:LIST:NUMber	「:NUMeric:LIST:VALue?」で送信される数値リストデータの個数を設定 / 問い合わせします。	6-21
:NUMeric:LIST:ORDer	高調波測定の数値リストデータの出力最高次数を設定/問い合わせします。	6-21
:NUMeric:LIST:SELect	高調波測定の数値リストデータの出力成分を設定/問い合わせします。	6-21
:NUMeric:LIST:ITEM <x></x>	高調波測定の数値リストデータの出力項目(ファンクション・エレメント) を設定/問い合わせします。	6-22
:NUMeric:LIST:PRESet	高調波測定の数値リストデータの出力項目を決められたパターンにプリセットします。	6-22
:NUMeric:LIST:CLEar	高調波測定の数値リストデータの出力項目をクリア (「NONE」に設定) します。	6-22
:NUMeric:LIST:DELete	高調波測定の数値リストデータの出力項目を削除します。	6-22
:NUMeric:HOLD	すべての数値データを保持する (ON)/ 解除する (OFF) を設定 / 問い合わせします。	6-23
RATE グループ		
:RATE	データ更新周期を設定 / 問い合わせします。	6-29
RECall グループ		
:RECall:NUMber?	ストアされた測定データのブロック数を問い合わせます。	6-30
:RECall[:NORMal]:VALue?	指定したブロック番号の数値データを問い合わせます。	6-30
:RECall:LIST:VALue?	指定したブロック番号の高調波測定の数値リストデータを問い合わせます。	6-30
:RECall:PANel	設定情報ファイルを読み込みます	6-30
STATus グループ		
:STATus?	通信のステータス機能に関するすべての設定値を問い合わせます。	6-31
:STATus:CONDition?	状態レジスタの内容を問い合わせます。	6-31
:STATus:EESE	拡張イベントイネーブルレジスタを設定/問い合わせします。	6-31
:STATus:EESR?	拡張イベントレジスタの内容を問い合わせ、レジスタをクリアします。	6-31
:STATus:ERRor?	発生したエラーのコードとメッセージ内容 (エラーキューの先頭)を問い合わせます。	6-31
:STATus:FILTer <x></x>	遷移フィルタを設定/問い合わせします。	6-31
:STATus:QENable	エラー以外のメッセージをエラーキューに格納する (ON)/ しない (OFF) を設定 / 問い合わせします。	
:STATus:QMESsage	「STATus:ERRor?」の応答にメッセージ内容を付ける (ON)/ 付けない (OFF) を設定 / 問い合わせします。	
:STATus:SPOL1?	シリアルポールを実行します。	6-31
STORe グループ		
:STORe?	ストアに関するすべての設定値を問い合わせます。	6-32
:STORe[:STATe]	ストアの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。	6-32
:STORe:INTerval :STORe:PANel	ストアインタバルを設定 / 問い合わせします。 設定情報をファイルへ保存します	6-32 6-32
SYSTem グループ		
:SYSTem?	システムに関するすべての設定値を問い合わせます。	6-33
:SYSTem:MODel?	モデルコード(形名)を問い合わせます。	6-33
:SYSTem:SUFFix?	サフィックス (仕様コード)を問い合わせます。	6-33
:SYSTem:SERial?	シリアル番号を問い合わせます。	6-33
:SYSTem:VERsion[:FIRMware]?	ファームウエアのバージョンを問い合わせます。	6-33
:SYSTem:KLOCk	キープロテクトの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。	6-33
:SYSTem:RESolution	数値データの表示分解能を設定/問い合わせします。	6-33
:SYSTem:COMMunicate:COMMand	通信コマンドタイプを設定/問い合わせします。	6-33
:SYSTem:COMMunicate:ETHernet: MACaddress?	イーサネットの MAC アドレスを問い合わせます。 	6-33

6-3 IM WT310-17JA

6.1 コマンド一覧表

コマンド	機能	ページ
共通コマンドグループ	P	
*CAL?	ゼロレベル補正 (CAL(SHIFT+SET) を押したのと同じ動作) を実行し、	結果を 6-34
	問い合わせます。	
*CLS	標準イベントレジスタ、拡張イベントレジスタ、エラーキューをクリ	アしま 6-34
	す。	
*ESE	標準イベントイネーブルレジスタの値を設定 / 問い合わせします。	6-34
*ESR?	標準イベントレジスタの値を問い合わせ、同時にクリアします。	6-34
*IDN?	機種を問い合わせます。	6-34
*OPC	指定したオーバラップコマンドが終了したときに、標準イベントレジ	スタの 6-34
	ビット 0(OPC ビット) を 1 にセットします。	
*OPC?	指定したオーバラップコマンドが終了していれば、ASCII コードの「1	」を 6-35
	返します。	
*OPT?	装備しているオプションを問い合わせます。	6-35
*RST	設定の初期化を行います。	6-35
*SRE	サービスリクエストイネーブルレジスタの値を設定 / 問い合わせしま	す。 6-35
*STB?	ステータスバイトレジスタの値を問い合わせます。	6-35
*TRG	シングル測定 (SINGLE(SHIFT+HOLD)) を押したのと同じ動作) を実行	」ます。6-35
*TST?	セルフテストを実行し、結果を問い合わせます。	6-36
*WAI	指定したオーバラップコマンドが終了するまで、*WAI に続く命令を行	寺ちま 6-36
	す。	

6-4 IM WT310-17JA

6 ■

6.2 AOUTput グループ

AOUTput グループは、D/A 出力に関するグループです。

フロントパネルの UTILITY キーの dA メニュー、INTEG SET キーの dAtimE メニューと同じ設定、および設定内容の問い合わせができます。ただし、このグループのコマンドは、D/A 出力 (オプション、/DA4 または /DA12) 搭載時のみ有効です。

:AOUTput?

機能 D/A 出力に関するすべての設定値を問い合わせま

す。

構文 :AOUTput?

:AOUTput[:NORMal]:PRESet

機能 D/A 出力項目のデフォルト設定を実行します。

構文 :AOUTput[:NORMal]:PRESet

{NORMal|INTEGrate}

例: AOUTPUT: NORMAL: PRESET NORMAL

:AOUTput[:NORMal]:CHANnel<x>

機能 D/A 出力項目 (ファンクション・エレメント)を

設定/問い合わせします。

構文 :AOUTput[:NORMal]:CHANnel<x> {NONE|

<Function>[, <Element>] }

:AOUTput[:NORMal]:CHANnel<x>?

 $\langle x \rangle = 1 \sim 12 (出力チャネル)$

NONE =出力項目なし

 $\langle Function \rangle = \{U | I | P | S | Q | LAMBda |$

PHI | FU | FI | WH | WHP | WHM | AH | AHP |

AHM|MATH|UPeak|IPeak}

 $\langle Element \rangle = \{\langle NRf \rangle | SIGMa \}$ $\langle \langle NRf \rangle = 1 \sim 3 \rangle$

例 :AOUTPUT:NORMAL:CHANNEL1 U,1

:AOUTPUT:NORMAL:CHANNEL1?

-> :AOUTPUT:NORMAL:CHANNEL1 U,1

解説 ・ <Function> の内容については、6-24 ページの 「ファンクション選択肢一覧 (1)」を参照してく

だナハ

・ <Element> を省略したときは、エレメント 1

が設定されます。

{MATH} は <Element> の指定は不要です。応答では <Element> が省略されます。

:AOUTput[:NORMal]:IRTime

機能 積算値の D/A 出力における積算定格時間を設定 /

問い合わせします。

構文 :AOUTput[:NORMal]:IRTime

{ <NRf>, <NRf>, <NRf>}

:AOUTput[:NORMal]:IRTime?

 ${\langle NRf \rangle, \langle NRf \rangle, \langle NRf \rangle} = 0,0,0 \sim$

10000,0,0

1つ目の <NRf> = 0 ~ 10000 (時間)

2 つ目の $\langle NRf \rangle = 0 \sim 59$ (分) 3 つ目の $\langle NRf \rangle = 0 \sim 59$ (秒)

例:AOUTPUT:NORMAL:IRTIME 1,0,0

:AOUTPUT:NORMAL:IRTIME? -> :AOUTPUT:IRTIME 1,0,0

:AOUTput[:NORMal]:MODE<x>

機能 D/A 出力のレンジモードを設定 / 問い合わせしま

す。

構文 :AOUTput[:NORMal]:MODE<x> {FIXed|

MANual|COMPare}

:AOUTput[:NORMal]:MODE<x>?

 $< x > = 1 \sim 12 (出力チャネル)$

例 :AOUTPUT:NORMAL:MODE1 FIXED

:AOUTPUT:NORMAL:MODE1?

-> :AOUTPUT:NORMAL:MODE1 FIXED

解説 ・ このコマンドはファームウエアバージョン

1.04 以降で使用できます。

・FIXed =固定レンジモード(初期値) 各測定ファンクションの定格値が入力された

場合、+5Vを出力します。

 MANual =マニュアルレンジモード D/A 出力として +5V、および -5V が出力される ときの、測定ファンクションの表示値を任意に 設定できます。これにより、チャネルごとに D/ A 出力を拡大 / 縮小できます (D/A ズーム)。

・COMPare = コンパレータモード コンパレータ判定値との比較により、+5V、 0V、-5V のいずれかの電圧を出力します。出 力された電圧でリレーを駆動すれば、WT210/ WT230 のようにリレー接点出力を模擬するこ ともできます。

:AOUTput[:NORMal]:RATE<x>

機能 D/A 出力がマニュアルレンジモードのとき、最大

値・最小値を設定/問い合わせします。D/A 出力がコンパレータモードのとき、比較上限値・下限

値を設定/問い合わせします。

構文 :AOUTput[:NORMal]:RATE<x>

{<NRf>,<NRf>}

:AOUTput[:NORMal]:RATE<x>? $<x>=1\sim12(出力チャネル)$

<NRf $> = -9.999E+12 <math>\sim$ 9.999E+12

例 :AOUTPUT:NORMAL:RATE1 100,-100 :AOUTPUT:NORMAL:RATE1?

-> :AOUTPUT:NORMAL:RATE1 100.0E+00,

-100.0E+00

解説 ・ このコマンドはファームウエアバージョン 1.04 以降で使用できます。

> D/A 出力がマニュアルレンジモードのとき (:AOUTput[:NORMal]:MODE<x> MANual) +5V 出力に対する定格値, -5V 出力に対する定格値の順で設定します。

- D/A 出力がコンパレータモードのとき (:AOUTput[:NORMal]:MODE<x> COMPare) 上限値、下限値の順で設定します。
- D/A 出力が固定レンジモードのとき (:AOUTput[:NORMal]:MODE<x> FIXed) 設定不要です。(設定値は出力動作に関係ありません)

6-6 IM WT310-17JA

6.3 COMMunicate グループ

COMMunicate グループは、通信に関するグループです。 このグループに相当するフロントパネルのキーはありません。

:COMMunicate?

機能 通信に関するすべての設定値を問い合わせます。

構文 :COMMunicate?

:COMMunicate:HEADer

機能 クエリに対する応答を、ヘッダを付けて返送する

か、付けないで返送するかを設定/問い合わせし

ます。

例

例

構文 :COMMunicate:HEADer {<Boolean>}

:COMMunicate:HEADer?
:COMMUNICATE:HEADER ON
:COMMUNICATE:HEADER?

-> :COMMUNICATE:HEADER 1

解説 ヘッダを付けて返送する例

:INPUT:VOLTAGE:RANGE 150.0E+00

ヘッダを付けないで返送する例

150.0E+00

:COMMunicate:LOCKout

機能 ローカルロックアウトを設定/解除します。 構文 :COMMunicate:LOCKout {<Boolean>}

:COMMunicate:LOCKout {<Boolean>}
:COMMunicate:LOCKout?

例:COMMUNICATE:LOCKOUT?

-> :COMMUNICATE:LOCKOUT?

:COMMunicate:REMote

機能 リモート / ローカルを設定します。ON のときに

リモートになります。

構文 :COMMunicate:REMote {<Boolean>}

:COMMunicate:REMote?
:COMMUNICATE:REMOTE ON

:COMMUNICATE:REMOTE?
-> :COMMUNICATE:REMOTE 1

:COMMunicate:STATus?

機能回線固有のステータスを問い合わせします。

構文 :COMMunicate:STATus? 例 :COMMUNICATE:STATUS?

-> 0

解説 ステータスの各ビットの意味は次のとおりです。

ビット RS-232

0 パリティエラー1 フレーミングエラー2 ブレークキャラクタ検出

3~ 常に0

ステータスは要因が発生したときに該当する ビットがセットされ、読むとクリアされます。 RS-232 以外のインタフェースでは常に 0 を返し

ます。

:COMMunicate:VERBose

機能 クエリに対する応答を、フルスペルで返送する

か、省略形で返送するかを設定/問い合わせしま

す。

例

例

構文 :COMMunicate:VERBose {<Boolean>}

:COMMunicate:VERBose? :COMMUNICATE:VERBOSE ON :COMMUNICATE:VERBOSE?

-> :COMMUNICATE: VERBOSE 1

解説 フルスペルで返送する例

:INPUT:VOLTAGE:RANGE 150.0E+00

省略形で返送する例 :VOLT:RANG 150.0E+00

:COMMunicate:WAIT

機能 指定された拡張イベントのどれかが発生するの

を待ちます。

構文 :COMMunicate:WAIT <Register>

<Register> = 0 ~ 65535 (拡張イベントレジ

スタ、7-5 ページ参照) :COMMUNICATE:WAIT 1

解説 COMMunicate:WAIT を使った同期のとり方につ

いては、5-8ページを参照してください。

:COMMunicate:WAIT?

機能 指定された拡張イベントのどれかが発生したと

きに応答を作成します。

構文 :COMMunicate:WAIT? <Register>

<Register> = 0 ~ 65535 (拡張イベントレジス

タ、7-5 ページ参照)

例:COMMUNICATE:WAIT? 65535 -> 1

6.4 DISPlay グループ

DISPlay グループは、ディスプレイに関するグループです。 フロントパネルの FUNCTION キー、ELEMENT キーなどと同じ設定、および、設定内容の問い合わせができます。

:DISPlay?

機能表示に関するすべての設定値を問い合わせます。

構文 :DISPlay?

:DISPlay:NORMal?

機能 通常測定データ表示に関するすべての設定値を

問い合わせます。

構文 :DISPlay:NORMal?

:DISPlay[:NORMal]:ITEM<x>

機能 通常測定データの表示項目を設定 / 問い合わせし

ます。

構文 :DISPlay[:NORMal]:ITEM<x> <Function>

[, <Element>]}

:DISPlay[:NORMal]:ITEM<x>?

 $\langle x \rangle = 1 \sim 4 \ (\vec{r} \wedge \vec{x} / \vec{x} / \vec{x})$

ディスプレイ A(<x>=1) の Function

 $\langle Function \rangle = \{U|I|P|S|Q|TIME\}$

ディスプレイ B(<x>=2) の Function

<Function> = {U|I|P|LAMBda|PHI}

ディスプレイ C(<x>=3) の Function

 $<\!\!\text{Function}\!\!>\ = \{\texttt{U}\,|\,\texttt{I}\,|\,\texttt{P}\,|\,\texttt{UPPeak}\,|\,\texttt{UMPeak}\,|\,$

IPPeak|IMPeak|PPPeak|PMPeak|WH|

WHP | WHM | AH | AHP | AHM | MATH }

ディスプレイ D(<x>=4) の Function

 $\label{eq:function} $$ \ensuremath{<} \ensuremath{\mathsf{FU}} \ensuremath{|} \ensuremath{\mathsf{FI}} \ensuremath{|} \ensuremath{\mathsf{PU}} \ensuremath{|} \ensuremath{\mathsf{FI}} \ensuremath{|} \ensuremath{\mathsf{E}} \ensuremath{\mathsf{E}$

UTHD|ITHD}

<Element> = {<NRf>|SIGMa}

 $(<NRf>=1\sim 3)$

例:DISPLAY:NORMAL:ITEM1 U,1

:DISPLAY:NORMAL:ITEM1?

-> :DISPLAY:NORMAL:ITEM1 U,1

解説・ <Function> の内容については、次ページの「数値データの表示ファンクション」を参照して

ください。

・ <Element> を省略したときは、エレメント 1

が設定されます。

・{TIME|MATH} は <Element> の指定は不要です。 応答では <Element> が省略されます。

{UTHD|ITHD} は高調波測定機能 (オプション、/G5) 搭載時に選択可能です。

:DISPlay:HARMonics?

機能 高調波測定データ表示に関するすべての設定値

を問い合わせます。

構文 :DISPlay:HARMonics?

:DISPlay:HARMonics:ITEM<x>

機能 高調波測定データの表示項目を設定 / 問い合わせ

します。

構文 :DISPlay:HARMonics:ITEM<x>

{<Function>[,<Element>]}

:DISPlay:HARMonics:ITEM<x>?

 $\langle x \rangle = 1 \sim 4 \quad (\vec{r} \wedge \vec{r} \wedge \vec{r} \wedge \vec{r})$

ディスプレイ A(<x>=1) の Function

<Function> = {U|I|P|ORDer}

ディスプレイ B(<x>=2) の Function

<Function> = {U|I|P|UHDF|IHDF|PHDF|

PHIU|PHII}

ディスプレイ $C(\langle x \rangle = 3)$ の Function

 $\langle Function \rangle = \{U | I | P\}$

ディスプレイ D(<x>=4) の Function

 $\langle Function \rangle = \{U | I | P | LAMBda | FU | FI |$

UTHD|ITHD}

<Element> = {<NRf>} (<NRf> = 1 \sim 3)

例 :DISPLAY:HARMONICS:ITEM2 I,1

:DISPLAY:HARMONICS:ITEM2?

-> :DISPLAY:HARMONICS:ITEM2 I,1

解説 ・ <Function> の内容については、次のページの 「数値データの表示ファンクション」を参照し

てください。

・ <Element> を省略したときは、エレメント 1

が設定されます。

・{ORDer} は <Element> の指定は不要です。応

答では <Element> が省略されます。

6-8 IM WT310-17JA

数値データの表示ファンクション

対象コマンド

:DISPlay[:NORMal]:ITEM<x> {**<Function>**[,<Element>]}

<function></function>	ファンクション	WT のインジ	WT のインジ 〈Element〉	WT	WT のディスプレイ		
		ケータ		Α	В	С	D
				1	2	3	4
U	電圧 U	[V]	0	0	0	0	0
I	電流	[A]	0	0	0	0	0
Р	有効電力 P	[W]	0		0	0	0
S	皮相電力 S	[VA]	0				
Q	無効電力 Q	[var]	0				
LAMBda	力率 λ	[PF]	0				
PHI	位相差 Φ	[°]	0		0		
FU	電圧の周波数 fU	[V Hz]	0				0
FI	電流の周波数 fl	[A Hz]	0				0
UPPeak	電圧の最大値 U+pk	[V pk]	0			0	
UMPeak	電圧の最小値 U-pk	[V pk]	0			0	
IPPeak	電流の最大値 l+pk	[A pk]	0			0	
IMPeak	電流の最小値 I-pk	[A pk]	0			0	
PPPeak	電力の最大値 P+pk	[W pk]	0			0	
PMPeak	電力の最小値 P-pk	[W pk]	0			0	
TIME	積算時間 Time	[TIME]	×	0			
WH	電力量 WP	[W h]	0			0	
WHP	正方向の電力量 WP+	[W h ±]	0			0	
WHM	負方向の電力量 WP-	[W h ±]	0			0	
AH	電流量 q	[A h]	0			0	
AHP	正方向の電流量 q+	[A h ±]	0			0	
AHM	負方向の電流量 q-	[A h ±]	0			0	
MATH	効率などの演算値	[MATH]	×			0	
UTHD	電圧の全高調波ひずみ Uthd	[THD V %]	0				0
ITHD	電流の全高調波ひずみ Ithd	[THD A %]	0				0

○:必要、×:不要

対象コマンド

:DISPlay:HARMonics:ITEM<x> {<Function>[, <Element>]}

<function></function>	n> ファンクション WT のインジ <element></element>		<element></element>	WT のディスプレイ			<i>,</i>
		ケータ		Α	В	C	D
				1	2	3	4
ORDer	高調波次数	"or. 01"	×	0			
U	電圧 U	[V]	0	0	0	0	
I	電流丨	[A]	0	0	0	0	
Р	有効電力 P	[W]	0	0	0	0	
PHIU	基本波 U(1) に対する各高調波電 圧 U(k) の位相差 Φ U()	[V °]	0		0		
PHII	基本波 I(1) に対する各高調波電流 I(k) の位相差 Φ I()	[A °]	0		0		
UHDF	電圧の高調波含有率 Uhdf()	[V %]	0		0		
IHDF	電流の高調波含有率 lhdf()	[A %]	0		0		
PHDF	有効電力の高調波含有率 Phdf()	[W %]	0		0		
LAMBda	基本波の力率 λ (1)	[PF]	0				
FU	電圧の周波数 fU	[V Hz]	0				
FI	電流の周波数 fl	[A Hz]	0				0
UTHD	電圧の全高調波ひずみ Uthd	[THD V %]	0				
ITHD	電流の全高調波ひずみ Ithd	[THD A %]	0				

○:必要、×:不要

6.5 HARMonics グループ

HARMonics グループは、高調波測定に関するグループです。 フロントパネルの HARMONICS キーと同じ設定、および設定内容の問い合わせができます。 ただし、このグループのコマンドは、高調波測定 (オプション、/G5) の搭載時のみ有効です。

: HARMonics?

機能高調波測定に関するすべての設定値を問い合わ

せます。

構文 :HARMonics?

: HARMonics: PLLSource

機能 PLL ソースを設定 / 問い合わせします。

構文 :HARMonics:PLLSource {U<x>|I<x>}

:HARMonics:PLLSource? $\langle x \rangle = 1 \sim 3 \text{ (} \text{$\bot \lor \lor \lor \lor $} \text{$} \text{)}$

例 :HARMONICS:PLLSOURCE U1

:HARMONICS:PLLSOURCE?

-> :HARMONICS:PLLSOURCE U1

: HARMonics: ORDer

機能 最小/最大解析次数を設定/問い合わせします。

構文 :HARMonics:ORDer {<NRf>,<NRf>}

:HARMonics:ORDer?

1 つ目の <NRf> = 1 (最小解析次数、1 固定) 2 つ目の <NRf> = 1 ~ 50 (最大解析次数)

例 :HARMONICS:ORDER 1,50

:HARMONICS:ORDER?

-> :HARMONICS1:ORDER 1,50

: HARMonics: THD

機能 THD(高調波ひずみ率)の算出式を設定/問い合

わせします。

構文 :HARMonics:THD {TOTal|FUNDamental}

:HARMonics:THD?

例: HARMONICS: THD FUNDAMENTAL

:HARMONICS:THD?

-> :HARMONICS:THD FUNDAMENTAL

: HARMonics: DISPlay?

機能高調波測定の表示に関するすべての設定値を問

い合わせます。

構文 :HARMonics:DISPlay?

:HARMonics:DISPlay[:STATe]

機能 高調波測定データ表示の ON/OFF を設定 / 問い合

わせします。

構文 :HARMonics:DISPlay[:STATe]

{<Boolean>}

:HARMonics:DISPlay:STATe?
:HARMONICS:DISPLAY:STATE ON
:HARMONICS:DISPLAY:STATE?
-> :HARMONICS:DISPLAY:STATE 1

:HARMonics:DISPlay:ORDer

機能 高調波測定データ表示のとき、ディスプレイ B

に表示される高調波成分項目の高調波次数を設

定/問い合わせします。

構文 :HARMonics:DISPlay:ORDer {<NRf>}

:HARMonics:DISPlay:ORDer? <NRf $> = 1 \sim 50$ (次数)

例 :HARMONICS:DISPLAY:ORDER 1

:HARMONICS:DISPLAY:ORDER?
-> :HARMONICS:DISPLAY:ORDER 1

6-10 IM WT310-17JA

6.6 HOLD グループ

HOLD グループは、出力データのホールド機能に関するグループです。 フロントパネルの HOLD キーと同じ設定、および設定内容の問い合わせができます。

: HOLD

機能 出力データ (表示・通信など)のホールドを設定

/問い合わせします。

構文 :HOLD {<Boolean>}

:HOLD?

例:HOLD OFF

:HOLD? -> :HOLD 0

6.7 INPut グループ

INPut グループは、入力エレメントの測定条件に関するグループです。

フロントパネルの WIRING キー、MODE キー、VOLTAGE キー、CURRENT キー、UTILITY キーの CF メニュー、rAnGE メニュー、SETUP キーの SCALE、rAtio、SYnC、L.FiLt、F.FiLt メニューと同じ設定、および設定内容の問い合わせができます。

:INPut?

機能 入力に関するすべての設定値を問い合わせます。

構文 :INPut?

[:INPut]:CFACtor

機能 クレストファクタを設定/問い合わせます。

構文 [:INPut]:CFACtor {<NRf>}

[:INPut]:CFACtor?

 $\langle NRf \rangle = 3$, 6

例:INPUT:CFACTOR 3

:INPUT:CFACTOR?

-> :INPUT:CFACTOR 3

[:INPut]:WIRing

機能 結線方式を設定/問い合わせします。

構文 [:INPut]:WIRing {(P1W2|P1W3|P3W3|

P3W4|V3A3)}

[:INPut]:WIRing?

P1W2 =単相 2 線式 [1P2W]

P1W3 =単相 3 線式 [1P3W]

P3W3 =三相 3 線式 [3P3W]

P3W4 = 三相 4 線式 [3P4W]

V3A3 = 三相 3 線 (3 電圧 3 電流計法)

[3V3A]

例 :INPUT:WIRING P1W3

:INPUT:WIRING?

-> :INPUT:WIRING P1W3

解説 ・ WT310 または WT310HC の場合は、P1W2 固

定です。それ以外の設定はできません。

・ WT332 または WT333 の場合は、P1W2 の設定

はできません。

[:INPut]:MODE

機能 電圧と電流の測定モードを設定/問い合わせしま

₫

構文 [:INPut]:MODE {RMS|VMEan|DC}

[:INPut]:MODE?

例 :INPUT:MODE RMS

:INPUT:MODE? -> :INPUT:MODE RMS

[:INPut]:VOLTage?

機能 電圧測定に関するすべての設定値を問い合わせ

ます。

構文 [:INPut]:VOLTage?

[:INPut]:VOLTage:RANGe

機能 電圧レンジを設定/問い合わせします。

構文 [:INPut]:VOLTage:RANGe {<電圧>}

[:INPut]:VOLTage:RANGe?

・ クレストファクタを「3」に設定しているとき

<電圧>=15、30、60、150、300、600(V)

・ クレストファクタを「6」に設定しているとき

<電圧>=7.5、15、30、75、150、300(♡)

例 :INPUT:VOLTAGE:RANGE 600V :INPUT:VOLTAGE:RANGE?

-> :INPUT:VOLTAGE:RANGE 600.0E+00

[:INPut]:VOLTage:AUTO

機能 電圧オートレンジ ON/OFF を設定 / 問い合わせし

ます。

構文 [:INPut]:VOLTage:AUTO {<Boolean>}

[:INPut]:VOLTage:AUTO?

例:INPUT:VOLTAGE:AUTO ON

:INPUT:VOLTAGE:AUTO?

-> :INPUT:VOLTAGE:AUTO 1

[:INPut]:VOLTage:CONFig

機能 有効な電圧レンジを設定/問い合わせします。

構文 [:INPut]:VOLTage:CONFig

{ALL|<電圧>[,<電圧>][,<電圧>]...}

[:INPut]:VOLTage:CONFig?

ALL =全レンジ有効

<電圧>= (:INPut:VOLTage:RANGe) を参照

例 :INPUT:VOLTAGE:CONFIG ALL

:INPUT:VOLTAGE:CONFIG?

-> :INPUT:VOLTAGE:CONFIG ALL

:INPUT:VOLTAGE:CONFIG 600,150,15

:INPUT:VOLTAGE:CONFIG?

-> :INPUT:VOLTAGE:CONFIG 600.0E+00,

150.0E+00,15.0E+00

解説 パラメータには、有効にする電圧レンジをすべて

並べて記述します。全レンジ有効にする場合は、

パラメータ「ALL」を指定します。

6-12 IM WT310-17JA

[:INPut]:VOLTage:POJump

機能 電圧ピークオーバ発生時のジャンプ先レンジを

設定/問い合わせします。

構文 [:INPut]:VOLTage:POJump {OFF|<電圧>}

[:INPut]:VOLTage:POJump? OFF =ジャンプ先電圧レンジなし

<電圧>= (:INPut:VOLTage:RANGe) を参照

例:INPUT:VOLTAGE:POJUMP 600V:INPUT:VOLTAGE:POJUMP?

-> :INPUT:VOLTAGE:POJUMP 600.0E+00

[:INPut]:CURRent?

機能 電流測定に関するすべての設定値を問い合わせ

ます。

構文 [:INPut]:CURRent?

[:INPut]:CURRent:RANGe

機能 電流レンジを設定/問い合わせします。

構文 [:INPut]:CURRent:RANGe {<電流>|(EXTernal,<電圧>)}

[:INPut]:CURRent:RANGe?

・電流直接入力のとき

・ クレストファクタを「3」に設定しているとき

< 電流 > = 5、10、20、50、100、200、500(mA)、1、2、5、10、20(A)(WT310)

<電流>=1、2、5、10、20、40(A)(WT310HC)

< 電流 > = 0.5、1、2、5、10、20(A)(WT332、 WT333)

・ クレストファクタを「6」に設定しているとき <電流>= 2.5、5、10、25、50、100、

250(mA)、0.5、1、2.5、5、10(A)(WT310)

< 電流 > = 0.5、1、2.5、5、10、20(A)(WT310HC) < 電流 > = 0.25、0.5、1、2.5、5、10(A)(WT332、

WT333)

・ 外部電流センサ入力のとき

・ クレストファクタを「3」に設定しているとき

<電圧>= 2.5、5、10(V)(/EX1)

<電圧>=50、100、200、500(mV)、1、2(V) (/EX2)

・ クレストファクタを「6」に設定しているとき

<電圧>=1.25、2.5、5(V)(/EX1)

< 電圧 > = 25、50、100、250(mV)、0.5、1(V)(/ EX2)

例 :INPUT:CURRENT:RANGE 20A

:INPUT:CURRENT:RANGE?

-> :INPUT:CURRENT:RANGE 20.0E+00

:INPUT:CURRENT:RANGE EXTERNAL, 10V

:INPUT:CURRENT:RANGE?

-> :INPUT:CURRENT:RANGE

EXTERNAL, 10.0E+00

解説 「EXTernal,< 電圧 >」は外部電流センサ入力 (オ

プション、/EX1 または /EX2) 搭載時のみ選択可

能です。

[:INPut]:CURRent:AUTO

機能 電流オートレンジ ON/OFF を設定 / 問い合わせし

ます。

例

構文 [:INPut]:CURRent:AUTO {<Boolean>}

[:INPut]:CURRENT:AUTO?
:INPUT:CURRENT:AUTO ON
:INPUT:CURRENT:AUTO?

-> :INPUT:CURRENT:AUTO 1

[:INPut]:CURRent:CONFig

機能 有効な電流レンジを設定/問い合わせします。 構文 [:INPut]:CURRent:CONFig {ALL|<電流>

> [,<電流>][,<電流>]...} [:INPut]:CURRent:CONFig?

> > ALL =全レンジ有効

<電流>= (:INPut:CURRent:RANGe) を参照

例:INPUT:CURRENT:CONFIG ALL:INPUT:CURRENT:CONFIG?

-> :INPUT:CURRENT:CONFIG ALL :INPUT:CURRENT:CONFIG 20.5.1

:INPUT:CURRENT:CONFIG?
->:INPUT:CURRENT:CONFIG
20.0E+00,5.0E+00,1.0E+00

解説 パラメータには、有効にする電流レンジをすべて

並べて記述します。全レンジ有効にする場合は、

パラメータ「ALL」を指定します。

[:INPut]:CURRent:POJump

機能 電流ピークオーバ発生時のジャンプ先レンジを

設定/問い合わせします。

構文 [:INPut]:CURRent:POJump {OFF|<電流>}

[:INPut]:CURRent:POJump? OFF =ジャンプ先電流レンジなし

<電流>=(:INPut:CURRent:RANGe) を参照

例:INPUT:CURRENT:POJUMP 20A:INPUT:CURRENT:POJUMP?

-> :INPUT:CURRENT:POJUMP 20.0E+00

[:INPut]:CURRent:EXTSensor:CONFig

機能 有効な外部電流センサレンジを設定/問い合わせ

します。

構文 [:INPut]:CURRent:EXTSensor:CONFig

{ALL|<電圧>[,<電圧>][,<電圧>]...} [:INPut]:CURRent:EXTSensor:CONFig?

ALL =全レンジ有効

<電圧>= (:INPut:CURRent:RANGe) を参照

例 :INPUT:CURRENT:EXTSENSOR:CONFIG ALL
:INPUT:CURRENT:EXTSENSOR:CONFIG? ->

:INPUT:CURRENT:EXTSENSOR:CONFIG ALL :INPUT:CURRENT:EXTSENSOR:CONFIG

2,0.5,0.1

:INPUT:CURRENT:EXTSENSOR:CONFIG?

-> :INPUT:CURRENT:EXTSENSOR:CONFIG

2.00E+00,500.0E-03,100.0E-03

解説 パラメータには、有効にする外部電流センサレン

ジをすべて並べて記述します。全レンジ有効にする場合は、パラメータ「ALL」を指定します。

6-13

IM WT310-17JA

[:INPut]:CURRent:EXTSensor:POJump

機能 電流ピークオーバ発生時のジャンプ先レンジを

設定/問い合わせします。

構文 [:INPut]:CURRent:EXTSensor:POJump

{OFF|<電圧>}

[:INPut]:CURRent:EXTSensor:POJump?

OFF =ジャンプ先電流レンジなし

<電圧>= (:INPut:CURRent:RANGe) を参照

例 :INPUT:CURRENT:EXTSENSOR:POJUMP 2V

:INPUT:CURRENT:EXTSENSOR:POJUMP?
-> :INPUT:CURRENT:EXTSENSOR:POJUMP

2.00E+00

[:INPut]:CURRent:SRATio?

機能 すべてのエレメントの外部電流センサ換算比を

問い合わせます。

構文 [:INPut]:CURRent:SRATio?

解説 外部電流センサ入力 (オプション、/EX1 または /

EX2) 搭載時のみ有効です。

[:INPut]:CURRent:SRATio[:ALL]

機能 すべてのエレメントの外部電流センサ換算比を

一括設定します。

構文 [:INPut]:CURRent:SRATio[:ALL]

{<NRf>}

 $\langle NRf \rangle = 0.001 \sim 9999$.

例:INPUT:CURRENT:SRATIO:ALL 10

[:INPut]:CURRent:SRATio:ELEMent<x>

機能 各エレメントの外部電流センサ換算比を設定/問

い合わせします。

構文 [:INPut]:CURRent:SRATio:ELEMent<x>

{<NRf>}

[:INPut]:CURRent:SRATio:ELEMent<x>?

 $<x> = 1 \sim 3 (IVXY)$ $<NRf> = 0.001 \sim 9999.$

例 :INPUT:CURRENT:SRATIO:ELEMENT1 10

:INPUT:CURRENT:SRATIO:ELEMENT1?

-> :INPUT:CURRENT:SRATIO:ELEMENT1

10.00

[:INPut]:RCONfig

機能 レンジコンフィグレーション (有効なレンジの選

択)機能の ON/OFF を設定/問い合わせします。

構文 [:INPut]:RCONfig {<Boolean>}

[:INPut]:RCONfig?

例:INPUT:RCONFIG OFF

:INPUT:RCONFIG? -> :INPUT:RCONFIG 0

解説 この設定が「ON」のときだけ、以下のコマンド

の機能が有効になります。測定レンジをレンジス

キップできます。

:INPut:VOLTage:CONFig :INPut:VOLTage:POJump

:INPut:CURRent:CONFig

:INPut:CURRent:POJump

:INPut:CURRent:EXTSensor:CONFig

:INPut:CURRent:EXTSensor:POJump

[:INPut]:SCALing?

機能 スケーリングに関するすべての設定値を問い合

わせます。

構文 [:INPut]:SCALing?

[:INPut]:SCALing[:STATe]

機能 スケーリング ON/OFF を設定 / 問い合わせしま

す。

構文 [:INPut]:SCALing[:STATe] {<Boolean>}

[:INPut]:SCALing:STATe?
:INPUT:SCALING:STATE OFF
:INPUT:SCALING:STATE?

-> :INPUT:SCALING:STATE 0

[:INPut]:SCALing:{VT|CT|SFACtor}?

機能 すべてのエレメントの {VT 比 | CT 比 | 電力係数 }

を問い合わせます。

構文 [:INPut]:SCALing:{VT|CT|SFACtor}?

[:INPut]:SCALing:{VT|CT|SFACtor}
[:ALL]

.:ALL]

例

機能 すべてのエレメントの {VT 比 | CT 比 | 電力係数 }

を一括設定します。

構文 [:INPut]:SCALing:{VT|CT|SFACtor}

[:ALL] $\{<NRf>\}$ $<NRf> = 0.001 \sim 9999$.

例 :INPUT:SCALING:VT:ALL 1

[::INPut]:SCALing:{VT|CT|SFACtor}:ELE
Ment<x>

機能 各エレメントの {VT 比 | CT 比 | 電力係数 } を設定 /

問い合わせします。

構文 [:INPut]:SCALing:{VT|CT|SFACtor}

:ELEMent<x> {<NRf>}

[:INPut]:SCALing:{VT|CT|SFACtor}

:ELEMent<x>?

 $\langle x \rangle = 1 \sim 3 \text{ (} \bot \lor \lor \lor \lor \lor \text{)}$ $\langle NRf \rangle = 0.001 \sim 9999.$

例:INPUT:SCALING:VT:ELEMENT1 1

:INPUT:SCALING:VT:ELEMENT1?

-> :INPUT:SCALING:VT:ELEMENT1 1.000

[:INPut]:SYNChronize

機能 同期ソースを設定/問い合わせします。

構文 [:INPut]:SYNChronize

{VOLTage|CURRent|OFF}
[:INPut]:SYNChronize?

例:INPUT:SYNCHRONIZE VOLTAGE

:INPUT:SYNCHRONIZE?

-> :INPUT:SYNCHRONIZE VOLTAGE

[:INPut]:FILTer?

機能 入力フィルタに関するすべての設定値を問い合

わせます。

構文 [:INPut]:FILTer?

6-14 IM WT310-17JA

[:INPut]:FILTer:LINE

機能 ラインフィルタを設定/問い合わせします。 構文 [:INPut]:FILTer:LINE {<Boolean>}

[:INPut]:FILTer:LINE?
:INPUT:FILTER:LINE OFF
:INPUT:FILTER:LINE?
-> :INPUT:FILTER:LINE 0

[:INPut]:FILTer:FREQuency

機能 周波数フィルタを設定/問い合わせします。

構文 [:INPut]:FILTer:FREQuency

{<Boolean>}

[:INPut]:FILTer:FREQuency?
:INPUT:FILTER:FREQUENCY OFF
:INPUT:FILTER:FREQUENCY?
-> :INPUT:FILTER:FREQUENCY 0

[:INPut]:POVer?

機能 ピークオーバ情報を問い合わせます。

構文 [:INPut]:POVer? 例 :INPUT:POVER? -> 0

解説 ・各エレメントのピークオーバー情報を下記の

とおり割り付けています。応答は、各ビット

の10進数の和が返されます。

たとえば、応答が「16」の場合、U3 にピークオーバーが発生していることになります。

[:INPut]:CRANge?

解説

機能 チェックレンジステータスを問い合わせます

構文[:INPut]:CRANge?例:INPUT:CRANGE? -> 0

・ CHECK RANGE の LED 点灯情報を下記のとおり 割り付けています。応答は、各ビットの 10 進 数の和が返されます。

たとえば、応答が「0」の場合は適正レンジ、 「64」の場合は電流にオーバーレンジが発生していることになります。

7 6 5 4 3 2 1 0 APAOAHALVPVOVHVL

VL: 電圧がオートレンジのダウン条件 VH: 電圧がオートレンジのアップ条件

VO: 電圧がオーバーレンジ VP: 電圧がピークオーバー

AL: 電流がオートレンジのダウン条件 AH: 電流がオートレンジのアップ条件

AO: 電流がオーバーレンジ AP: 電流がピークオーバー

・ LED の点灯色と点灯条件については、スタートガイド IM WT310-02JA の 1.5 節の「オートレンジモニター表示」をご覧ください。

6.8 INTEGrate グループ

INTEGrate グループは、積算に関するグループです。

フロントパネルの INTEG SET +-、START +-、STOP +-、RESET +-と同じ設定、および設定内容の問い合わせができます。

:INTEGrate?

機能 積算に関するすべての設定値を問い合わせます。

構文 :INTEGrate?

:INTEGrate:MODE

機能 積算モードを設定/問い合わせします。

構文 :INTEGrate:MODE {NORMal|CONTinuous}

:INTEGrate:MODE? NORMal =標準積算モード CONTinuous =連続積算モード

:INTEGRATE:MODE NORMAL

:INTEGRATE:MODE?

-> :INTEGRATE:MODE NORMAL

:INTEGrate:TIMer

例

機能 積算タイマ時間を設定/問い合わせします。

構文 :INTEGrate:TIMer {<NRf>,<NRf>,<NRf>}

:INTEGrate:TIMer?

 $\{<NRf>, <NRf>, <NRf>\} = 0,0,0 \sim$

10000,0,0

1 つ目の <NRf> = 0 \sim 10000 (時間) 2 つ目の <NRf> = 0 \sim 59 (分) 3 つ目の <NRf> = 0 \sim 59 (秒)

例:INTEGRATE:TIMER 1,0,0

:INTEGRATE:TIMER?

-> :INTEGRATE:TIMER 1,0,0

:INTEGrate:STARt

機能 積算をスタートします。 構文 :INTEGrate:STARt 例 :INTEGRATE:START

:INTEGrate:STOP

機能 積算をストップします。 構文 :INTEGrate:STOP 例 :INTEGRATE:STOP

:INTEGrate:RESet

機能 積算値をリセットします。 構文 :INTEGrate:RESet 例 :INTEGRATE:RESET

:INTEGrate:STATe?

機能 積算状態を問い合わせます。 構文 :INTEGrate:STATe?

例 :INTEGRATE:STATE? -> RESET 解説 ・応答の内容は次のとおりです。

> RESet =積算リセット STARt =積算実行中 STOP =積算ストップ

ERRor = 積算異常終了 (積算値オーバフロー、

停電)

TIMeup = 積算タイマ時間による積算ストップ

6-16 IM WT310-17JA

6.9 MATH グループ

MATH グループは、演算機能に関するグループです。フロントパネルの SETUP キーの MAtH メニューと同じ設定、および、設定内容の問い合わせができます。

: MATH

機能 MATH の演算式を設定/問い合わせします。 構文 :MATH {EFFiciency|CFU<x>|CFI<x>|ADD|

SUB | MUL | DIV | DIVA | DIVB | AVW < x > }

:MATH?

{CFU|CFI} \mathcal{O} <x> = 1 \sim 3 (\bot \bigvee \bigvee \bigvee) {AVW} \mathcal{O} <x> = 1 \sim 3 (\bot \bigvee \bigvee \bigvee), 4 (Σ)

例:MATH CFU1

:MATH? -> :MATH CFU1

解説 選択肢に対応する演算式はそれぞれ次のとおり

です。

EFFiciency:効率(WT332/WT333のみ有効)

CFU: 電圧クレストファクタ CFI: 電流クレストファクタ

ADD: A+B SUB: A-B MUL: A × B DIV: A / B DIVA: A / B^2 DIVB: A^2 / B

AVW: 積算動作中の平均有効電力

6.10 MEASure グループ

MEASure グループは、演算に関するグループです。 フロントパネルの SETUP キーの AVG メニュー、MAX HOLD キーと同じ設定、および設定内容の問い合わせができます。

:MEASure?

機能 測定/演算データの出力に関するすべての設定値

を問い合わせます。

構文 :MEASure?

:MEASure:AVERaging?

機能 アベレージングに関するすべての設定値を問い

合わせます。

構文 :MEASure:AVERaging?

:MEASure:AVERaging[:STATe]

機能 アベレージングの ON/OFF を設定 / 問い合わせし

ます。

例

構文 :MEASure:AVERaging[:STATe]

{<Boolean>}

:MEASure:AVERaging:STATe?
:MEASURE:AVERAGING:STATE ON

:MEASURE:AVERAGING:STATE?
-> :MEASURE:AVERAGING:STATE 1

:MEASure:AVERaging:TYPE

機能 アベレージングのタイプを設定/問い合わせしま

す。

構文 :MEASure:AVERaging:TYPE

{LINear|EXPonent}

:MEASure:AVERaging:TYPE?

例 :MEASURE:AVERAGING:TYPE LINEAR

:MEASURE:AVERAGING:TYPE?

-> :MEASURE:AVERAGING:TYPE LINEAR

解説 高調波測定 (オプション) の測定ファンクション

に対するアベレージングは「EXPonent」のみ有効です。詳しくは、ユーザーズマニュアル [IM

WT310-01JA] を参照してください。

:MEASure:AVERaging:COUNt

機能 アベレージング係数を設定/問い合わせします。

構文 :MEASure:AVERaging:COUNt {<NRf>}

:MEASure:AVERaging:COUNt?

<NRf> = 8、16、32、64 (移動平均個数また

は減衰定数)

例:MEASURE:AVERAGING:COUNT 8

:MEASURE:AVERAGING:COUNT?

-> :MEASURE:AVERAGING:COUNT 8

解説 高調波測定(オプション)の測定ファンクション

に対するアベレージングは、TYPE = EXPonent のとき (減衰定数) のみ有効です。詳しくは、ユーザーズマニュアル [IM WT310-01JA] を参照してく

ださい。

:MEASure:MHOLd

機能 MAX ホールドの ON/OFF を設定 / 問い合わせし

ます。

構文 :MEASure:MHOLd {<Boolean>}

:MEASure:MHOLd?

例:MEASURE:MHOLD ON

:MEASURE:MHOLD? -> :MEASURE:MHOLD 1

6-18 IM WT310-17JA

6.11 NUMeric グループ

NUMeric グループは、数値データの出力に関するグループです。 このグループに相当するフロントパネルのキーはありません。

フロントパネルの FUNCTION キー、ELEMENT キーと同じ設定、および設定内容の問い合わせは DISPlay グループのコマンドを使用します。

:NUMeric?

機能 数値データの出力に関するすべての情報を問い

合わせます。

構文 :NUMeric?

:NUMeric:FORMat

機能 数値データのフォーマットを設定/問い合わせし

ます。

構文 :NUMeric:FORMat {ASCii|FLOat}

:NUMeric:FORMat?

例:NUMERIC:FORMAT ASCII

:NUMERIC:FORMAT?

-> :NUMERIC:FORMAT ASCII

解説 ・ 出力される数値データの形式は、

「:NUMeric:FORMat」の設定によって次のよう に変わります。

(1)「ASCii」のとき

物理値を <NR3> 形式で出力します。(積算経 過時間 (TIME) のみ <NR1> 形式) 各項目のデータはカンマ () で区切られます。

(2)「FLOat」のとき

数値データブロックの先頭に数バイトのヘッダ(例 "#240"、"#3208")が付きます。 ヘッダに続いて、物理値を IEEE 単精度浮動小数点 (4byte) 形式で連続して出力します。 各項目のデータのバイト出力順序は、MSB First です。

・ 個々の数値データの形式については、このグループの最後にある「数値データのフォーマット」(6-25ページ)を参照してください。

:NUMeric:NORMal?

機能 数値データの出力に関するすべての設定値を問

い合わせます。

構文 :NUMeric:NORMal?

解説 「:NUMeric[:NORMal]:ITEM<x>」に関する設定値

については、「:NUMeric[:NORMal]:NUMber」で設定されている数だけの数値データ出力項目を出

力します。

:NUMeric[:NORMal]:VALue?

機能 数値データを問い合わせます。

構文 :NUMeric[:NORMal]:VALue? {<NRf>}

<NRf> = 1 ~ 255(項目番号)

例・ <NRf> を指定した場合の例

-> 103.79E+00

:NUMERIC:NORMAL:VALUE? 1

<NRf>を省略した場合の例

:NUMERIC:NORMAL:VALUE?

-> 103.79E+00,1.0143E+00,105.2 7E+00,..(中略)..,50.001E+00

・「:NUMeric:FORMat」の設定が {FLOat} の 場合の例

:NUMERIC:NORMAL:VALUE?

-> #N(N桁のバイト数)(データバイトの並び)

解説 · <NRf

・ <NRf> を指定した場合、その項目番号の数値 データのみを出力します。

データのみを出力します。 ・ <NRf> を省略した場合、1 ~

「:NUMeric[:NORMal]:NUMber」の項目番号の数値データを順に出力します。

・出力される個々の数値データの形式については、このグループの最後にある「数値データのフォーマット」(6-25ページ)を参照してください。

:NUMeric[:NORMal]:NUMber

機能 「:NUMeric[:NORMal]:VALue?」で送信される数値

データの個数を設定/問い合わせします。

構文 :NUMeric[:NORMal]:NUMber {<NRf>|ALL}

:NUMeric[:NORMal]:NUMber?

<NRf $> = 1 \sim 255 (ALL)$

例: NUMERIC: NORMAL: NUMBER 10: NUMERIC: NORMAL: NUMBER

-> :NUMERIC:NORMAL:NUMBER 10

解説 ・「:NUMeric[:NORMal]:VALue?」でパラメータを

省略すると、1~(設定値)の数値データを順 に出力します。

・ 初期設定では、数値データの個数は「10」が 設定されています。

:NUMeric[:NORMal]:ITEM<x>

機能 数値データ出力項目(ファンクション・エレメン

ト・次数)を設定/問い合わせします。

構文 :NUMeric[:NORMal]:ITEM<x> {NONE|

<Function>[, <Element>][, <Order>]}

:NUMeric[:NORMal]:ITEM<x>?

<x>=1~255(項目番号)

NONE =出力項目なし

 $\langle Function \rangle = \{U|I|P|S|Q|...\}$

 $\langle Element \rangle = \{\langle NRf \rangle | SIGMa \}$

 $(<NRf> = 1 \sim 3)$

<Order> = {TOTal|DC|<NRf>}

 $(<NRf> = 1 \sim 50)$

例:NUMERIC:NORMAL:ITEM1 U,1

:NUMERIC:NORMAL:ITEM1?

-> :NUMERIC:NORMAL:ITEM1 U,1

:NUMERIC:NORMAL:ITEM1 UK,1,1

:NUMERIC:NORMAL:ITEM1?

-> :NUMERIC:NORMAL:ITEM1 UK,1,1

解説 ・ <Function> の選択肢については、このグループの最後にある「ファンクション選択肢一覧 (1)」(6-24 ページ) を参照してください。

- ・ <Element> を省略したときは、エレメント 1 が設定されます。
- くOrder> を省略したときは、TOTal が設定されます。
- <Element> または <Order> が不要なファンク ションの応答は、<Element> または <Order> が省略されます。
- 本機器は <Order>=DC のときのデータは測定 していません。

:NUMeric[:NORMal]:PRESet

機能 数値データの出力項目を決められたパターンに

プリセットします。

構文 :NUMeric[:NORMal]:PRESet {<NRf>}

 $<\!\mathrm{NRf}\!>\,=\,1\sim4$

例:NUMERIC:NORMAL:PRESET 1

解説 ・ プリセットされる出力項目の内容については、 このグループの最後にある「(1) 数値データ出 力項目のプリセットパターン」(6-26 ページ)

を参照してください。

・ 初期設定では、「パターン 2」の出力項目が設定されています。

:NUMeric[:NORMal]:CLEar

機能 数値データの出力項目をクリア (「NONE」に設定)

します。

構文 :NUMeric[:NORMal]:CLEar

{ALL|<NRf>[,<NRf>]}
ALL=すべての項目をクリア

1 つ目の <NRf> = 1 ~ 255(クリアを開始する

項目番号)

2 つ目の <NRf> = 1 ~ 255 (クリアを終了する

項目番号)

例:NUMERIC:NORMAL:CLEAR ALL

解説 2つ目の <NRf> を省略した場合、クリア開始番号

から最後 (255) までの出力項目をクリアします。

:NUMeric[:NORMal]:DELete

機能数値データの出力項目を削除します。

構文 :NUMeric[:NORMal]:DELete

{ < NRf > [, < NRf >]}

1 つ目の <NRf> = 1 \sim 255 (削除を開始する項

目番号)

2 つ目の <NRf> = 1 ~ 255 (削除を終了する項

目番号)

例:NUMERIC:NORMAL:DELETE 1 (ITEM1を削除

し、ITEM2 以降を前へ詰める)

:NUMERIC:NORMAL:DELETE 1,3 (ITEM1 \sim 3

を削除し、ITEM4 以降を前へ詰める)

解説 ・ 削除された出力項目の位置には、それ以降の

出力項目が順次詰められ、最後の空いた部分

には「NONE」が設定されます。

・ 2 つ目の <NRf> を省略した場合、削除開始番

号の出力項目のみを削除します。

:NUMeric[:NORMal]:HEADer?

機能数値データのヘッダを問い合わせます。

構文 :NUMeric[:NORMal]:HEADer? {<NRf>}

<NRf> = 1 ~ 255 (項目番号)

例 ・ <NRf> を指定した場合の例

:NUMERIC:NORMAL:HEADER? 1

-> U-E1

・ <NRf> を省略した場合の例

(「:NUMeric[:NORMal]:NUMber」の設定が「3」

のとき)

:NUMERIC:NORMAL:HEADER?

-> U-E1, I-E1, P-E1

解説・出力項目のデータ名(ヘッダ)を出力します。

・ <NRf> を指定した場合、その項目番号のデータ名のみを出力します。

<NRf>を省略した場合、1~

「:NUMeric[:NORMal]:NUMber」の項目番号の

データ名を順に出力します。

6-20 IM WT310-17JA

:NUMeric:LIST?

機能 高調波測定の数値リストデータの出力に関する

すべての設定値を問い合わせます。

構文 :NUMeric:LIST?

解説 ・ 高調波測定機能 (オプション、/G5) 搭載時だ け有効です。

「:NUMeric:LIST:ITEM<x>」に関する設定値については、「:NUMeric:LIST:NUMber」で設定されている数だけの数値リストデータ出力項目を出力します。

:NUMeric:LIST:VALue?

機能 高調波測定の数値リストデータを問い合わせま

構文 :NUMeric:LIST:VALue? {<NRf>}

<NRf> = 1 ~ 32 (項目番号)

例・ <NRf> を指定した場合の例

:NUMERIC:LIST:VALUE? 1

-> 103.58E+00,NAN,103.53E+00

,0.09E+00,2.07E+00,0.04E+00,...

(中略)..,0.01E+00,0.01E+00

(最大 52 個のデータ)

・ <NRf> を省略した場合の例 (「:NUMeric

:LIST:NUMber」の設定が「5」のとき)

:NUMERIC:LIST:VALUE?

-> 103.58E+00, NAN, 103.53E+00

,0.09E+00,2.07E+00,0.04E+00,..

(中略)..,0.00E+00,0.00E+00

(最大 52*5 = 260 個のデータ)

・「:NUMeric:FORMat」の設定が {FLOat} の 場合の例

:NUMERIC:LIST:VALUE?

-> #N(N桁のバイト数)(データバイトの並び)

解説

- 高調波測定機能(オプション、/G5)搭載時だけ有効です。
- 1つの数値リストデータは、TOTal、DC、1次 ~「:NUMeric:LIST:ORDer」の順に、最大52個 の数値データで構成されています。
- ・ <NRf> を指定した場合、その項目番号の数値 リストデータのみを出力します。(最大 52 個 のデータ)
- <NRf>を省略した場合、1~
 「:NUMeric:LIST:NUMber」の項目番号の数値 リストデータを順に出力します。(最大 52* 「:NUMeric:LIST:NUMber」個のデータ)
- ・出力される個々の数値データの形式については、このグループの最後にある「数値データのフォーマット」(6-25ページ)を参照してください。
- 本機器は DC 成分のデータは測定していません。常に「NAN」となります。

:NUMeric:LIST:NUMber

機能 「:NUMeric:LIST:VALue?」で送信される数値リス

トデータの個数を設定/問い合わせします。

構文 :NUMeric:LIST:NUMber {<NRf>|ALL}

:NUMeric:LIST:NUMber? <NRf $> = 1 \sim 32 (ALL)$

例:NUMERIC:LIST:NUMBER 5

:NUMERIC:LIST:NUMBER

-> :NUMERIC:LIST:NUMBER 5

高調波測定機能(オプション、/G5)搭載時だけ有効です。

「:NUMeric:LIST:VALue?」コマンドのパラメータを省略すると、1~(設定値)の数値リストデータを順に出力します。

初期設定では、数値リストデータの個数は「1」 が設定されています。

:NUMeric:LIST:ORDer

解説

例

機能 高調波測定の数値リストデータの出力最高次数

を設定/問い合わせします。

構文 :NUMeric:LIST:ORDer {<NRf>|ALL}

:NUMeric:LIST:ORDer? <NRf $> = 1 \sim 50 (ALL)$:NUMERIC:LIST:ORDER 50

例:NUMERIC:LIST:ORDER 50

:NUMERIC:LIST:ORDER?

-> :NUMERIC:LIST:ORDER 50

解説 高調波測定機能 (オプション、/G5) 搭載時だけ有

効です。

:NUMeric:LIST:SELect

機能高調波測定の数値リストデータの出力成分を設

定/問い合わせします。

構文 :NUMeric:LIST:SELect {EVEN|ODD|ALL}

:NUMeric:LIST:SELect? :NUMERIC:LIST:SELECT ALL

:NUMERIC:LIST:SELECT?

-> :NUMERIC:LIST:SELECT ALL 解説 ・ 高調波測定機能 (オプション、/G5) 搭載時だ

け有効です。

選択肢の内容はそれぞれ次のとおりです。
 EVEN = TOTal、DC、偶数次の各成分を出力
 ODD = TOTal、DC、奇数次の各成分を出力
 ALL =すべての成分を出力

:NUMeric:LIST:ITEM<x>

機能 高調波測定の数値リストデータの出力項目(ファ

ンクション・エレメント)を設定/問い合わせし

ます。

構文 :NUMeric:LIST:ITEM<x> {NONE|

<Function>, <Element>}
:NUMeric:LIST:ITEM<x>?
<x> = 1 ~ 32 (項目番号)
NONE =出力項目なし

 $\langle Function \rangle = \{U | I | P | PHIU | PHII | UHDF |$

IHDF | PHDF }

 $\langle \text{Element} \rangle = \{\langle \text{NRf} \rangle\} (\langle \text{NRf} \rangle = 1 \sim 3)$

例 :NUMERIC:LIST:ITEM1 U,1 :NUMERIC:LIST:ITEM1?

-> :NUMERIC:LIST:ITEM1 U,1

解説 ・ 高調波測定機能 (オプション、/G5) 搭載時だ け有効です。

・ <Function> の選択肢については、このグループの最後にある「ファンクション選択肢一覧(2)」(6-24ページ) を参照してください。

:NUMeric:LIST:PRESet

機能 高調波測定の数値リストデータの出力項目を決められたパターンにプリセットします。

構文 :NUMeric:LIST:PRESet {<NRf>}

<NRf $> = 1 \sim 4$

例:NUMERIC:LIST:PRESET 1

解説 ・ 高調波測定機能 (オプション、/G5) 搭載時だ

け有効です。

 プリセットされる出力項目の内容については、 このグループの最後にある「(2) 高調波測定 の数値リストデータ出力項目のプリセットパ ターン」(6-28ページ)を参照してください。

・ 初期設定では、「パターン 2」の出力項目が設定されています。

:NUMeric:LIST:CLEar

機能高調波測定の数値リストデータの出力項目をク

リア(「NONE」に設定)します。

構文 :NUMeric:LIST:CLEar

{ALL|<NRf>[,<NRf>]}
ALL=すべての項目をクリア

1 つ目の $\langle NRf \rangle = 1 \sim 32$ (クリアを開始する項

目番号)

2 つ目の <NRf> = 1 \sim 32 (クリアを終了する項

目番号)

例:NUMERIC:LIST:CLEAR ALL

解説 ・ 高調波測定機能 (オプション、/G5) 搭載時だ け有効です。

> 2つ目の <NRf> を省略した場合、クリア開始 番号から最後 (32) までの出力項目をクリアします。

:NUMeric:LIST:DELete

機能 高調波測定の数値リストデータの出力項目を削除します。

構文 :NUMeric:LIST:DELete $\{\langle NRf \rangle [,\langle NRf \rangle]\}$ 1 つ目の $\langle NRf \rangle = 1 \sim 32$ (削除を開始する項目 番号)

2 つ目の <NRf> = 1 \sim 32 (削除を終了する項目 番号)

例:NUMERIC:LIST:DELETE 1 (ITEM1を削除し、ITEM2以降を前へ詰める)

:NUMERIC:LIST:DELETE 1,3 (ITEM1 \sim 3 を 削除し、ITEM4 以降を前へ詰める)

解説 ・ 高調波測定機能 (オプション、/G5) 搭載時だ け有効です。

> ・削除された出力項目の位置には、それ以降の 出力項目が順次詰められ、最後の空いた部分 には「NONE」が設定されます。

> ・2つ目の <NRf> を省略した場合、削除開始番号の出力項目のみを削除します。

6-22 IM WT310-17JA

:NUMeric:HOLD

機能 すべての数値データを保持する (ON)/ 解除する

(OFF) を設定/問い合わせします。

構文 :NUMeric:HOLD {<Boolean>}

:NUMeric:HOLD?

例:NUMERIC:HOLD ON

:NUMERIC:HOLD? -> :NUMERIC:HOLD 1

解説

「:NUMeric[:NORMal]:VALue?」または
「:NUMeric:LIST:VALue?」を実行する前
に:NUMeric:HOLD を「ON」にすると、その時
点のすべての数値データを内部に保持することができます。

- ・表示画面上では数値データが更新されていて も、:NUMeric:HOLD を「OFF」にしない限り、 数値データは保持されます。
- たとえば、同じ時点でのエレメントでとの各種数値データを取得したいときには、次のようにします。

:NUMeric:HOLD ON

:NUMeric[:NORMal]:ITEM1 U,1;ITEM2 I,1;... (エレメント 1 の数値データ項目を設定)

:NUMeric[:NORMal]:VALue?

(エレメント1の数値データを受信)

:NUMeric[:NORMal]:ITEM1 U,2;ITEM2 I,2;... (エレメント 2 の数値データ項目を設定)

:NUMeric[:NORMal]:VALue?

(エレメント2の数値データを受信)

:NUMeric[:NORMal]:ITEM1 U,3;ITEM2 I,3;... (エレメント 3 の数値データ項目を設定)

:NUMeric[:NORMal]:VALue?

(エレメント3の数値データを受信)

:NUMeric:HOLD OFF

・:NUMeric:HOLD を「ON」にした状態で「ON」 を設定すると、数値データを一旦解除し、再 度最新の数値データを内部に保持します。数 値データを連続的に取得するときは、この方 法により、毎回:NUMeric:HOLD を「OFF」に する必要がなくなります。

ファンクション選択肢 (<Function>) 一覧

(1) 数値データのファンクション

対象コマンド

:NUMeric[:NORMal]:ITEM<x> {NONE| < Function>[, < Element >] [, < Order >]}

:AOUTput[:NORMal]:CHANnel<x> {NONE| < Function>[, < Element>]}

<function></function>	ファンクション	WT のインジ ケータ	<element></element>	<order></order>
U	電圧U	[V]	0	×
1	電流	[A]	0	×
Р	有効電力 P	[W]	0	×
S	皮相電力S	[VA]	0	×
Q	無効電力Q	[var]	0	×
LAMBda	力率λ	[PF]	0	×
PHI	位相差 Φ	[°]	0	×
FU	電圧の周波数 fU	[V Hz]	0	×
FI	電流の周波数 fl	[A Hz]	0	×
UPPeak	電圧の最大値 U+pk	[V pk]	0	×
UMPeak	電圧の最小値 U-pk	[V pk]	0	×
IPPeak	電流の最大値 l+pk	[A pk]	0	×
IMPeak	電流の最小値 I-pk	[A pk]	0	×
PPPeak	電力の最大値 P+pk	[W pk]	0	×
PMPeak	電力の最小値 P-pk	[W pk]	0	×
TIME	積算時間 Time	[TIME]	×	×
WH	電力量 WP	[W h]	0	×
WHP	正方向の電力量 WP+	[W h ±]	0	×
WHM	負方向の電力量 WP-	[W h ±]	0	×
АН	電流量 q	[A h]	0	×
AHP	正方向の電流量 q+	[A h ±]	0	×
AHM	負方向の電流量 q-	[A h ±]	Ö	×
MATH	効率などの演算値	[MATH]	×	×
URANge	電圧レンジ		×	×
IRANge	電流レンジ		×	×
URMS	電圧の真の実効値 Urms		0	×
UMN	電圧の平均値整流実効値校正Umn		Ö	×
UDC	電圧の単純平均 Udc		Ö	×
URMN	電圧の平均値整流 Urmn		0	×
UAC	電圧の交流成分Uac		Ö	×
IRMS	電流の真の実効値 Irms		0	×
IMN	電流の平均値整流実効値校正Imn		0	×
IDC	電流の単純平均Idc		0	×
IRMN	電流の平均値整流 Irmn		Ö	×
IAC	電流の交流成分 lac		0	×
_	DRMal]:CHANnel <x> で使用するファンクション</x>		10	
UPeak	電圧のピーク値 Upk	[V pk]	0	×
IPeak	電流のピーク値 lpk	[A pk]	0	×
	計算 (/G5 オプション) が必要なファンクション	[[/ Pid	10	
UK	次数 k の高調波電圧の実効値 U(k)	[V]	0	
IK	次数 k の高調波電圧の矢が値 l(k)	[A]	0	0
PK	次数 k の高調波の有効電力 P(k)	[W]	0	
LAMBDAK	次数 k の高調波の力率 λ (k)	[PF]	0	○ (k=1 のみ)
PHIK	次数 k の高調波電圧と高調波電流の位相差 φ (k)	[V °]	0	○ (k=1 のみ)
		または [A °]		
PHIUk	基本波 U(1) に対する各高調波電圧 U(k) の位相差 φ U(k)	[V °]	0	\bigcirc (k=2 \sim)
PHIIk	基本波 I(1) に対する各高調波電流 I(k) の位相差 φ I(k)	[A °]	0	○ (k=2 ~)
UHDFk	電圧の高調波含有率 Uhdf(k)	[V %]	Ö	0
IHDFk	電流の高調波含有率 Ihdf(k)	[A %]	Ö	0
PHDFk	有効電力の高調波含有率 Phdf(k)	[W %]	0	0
UTHD	電圧の全高調波ひずみ Uthd	[THD V %]	0	×
ITHD	電流の全高調波ひずみ Ithd	[THD A %]	0	×

6-24 IM WT310-17JA

<function></function>	ファンクション	WT のインジ ケータ	<element></element>	<order></order>
FPLL	PLL ソースの周波数 fPLL	[V Hz] または [A Hz]	×	×

○:必要、×:不要

(2) 数値リストデータの出力ファンクション (高調波測定機能 (/G5 オプション)が必要)

対象コマンド

:NUMeric:LIST:ITEM<x> {NONE|**<Function>**,<Element>}

<function></function>	ファンクション
U	電圧 U()
I	電流 (()
Р	有効電力 P()
PHIU	基本波 U(1) に対する各高調波電圧 U(k) の位相差 φU()
PHII	基本波 I(1) に対する各高調波電流 I(k) の位相差 φ I()
UHDF	電圧の高調波含有率 Uhdf()
IHDF	電流の高調波含有率 lhdf()
PHDF	有効電力の高調波含有率 Phdf()

数値データのフォーマット

(1)正常時のデータ

・ 積算値 (WH、WHP、WHM、AH、AHP、AHM)

ASCII:<NR3>形式 (仮数部:有効最大 6 桁、指数部:2 桁、例:[-]123.456E+00)

FLOAT: IEEE 単精度浮動小数点 (4byte) 形式

· 積算経過時間 (TIME)

ASCII: 秒単位の <NR1> 形式 (例:1時間 (1:00:00) の場合、3600)

FLOAT: IEEE 単精度浮動小数点 (4byte) 形式で秒単位 (例:1時間 (1:00:00) の場合、0x45610000)

・項目無し (NONE)

ASCII: 「NAN」 (Not A Number)

FLOAT: 0x7E951BEE(9.91E+37)

• 上記以外

ASCII: <NR3>形式(仮数部:有効最大5桁、指数部:2桁、例:[-]123.45E+00)

FLOAT: IEEE 単精度浮動小数点 (4byte) 形式

(2) 異常時のデータ

・データが存在しない(表示:"------")

ASCII: 「NAN」 (Not A Number) FLOAT: 0x7E951BEE(9.91E+37)

・オーバレンジ (表示:"---O L---")

・オーバフロー (表示:"---O F---")

・データオーバ (表示: "Error")

ASCII: [INF] (INFinity)

FLOAT: 0x7E94F56A(9.9E+37)

Note

エレメント 1 ~ 3 の位相差 φ (PHI) については、180° (Lead/Lag) 表示の場合、Lead(D) をマイナス、Lag(G) をプラスとして -180.0 ~ 180.0 の範囲で出力します。

※プリセットされる数値データ出力項目一覧

コマンドで使用するファンクション名 <Function> と、対応するファンクションおよび本機器のパネル LED のインジケータの対比リストが「ファンクション選択肢一覧」にあります。

Note_

「※プリセットされる数値データ出力項目一覧」は、各項目番号 (ITEM<x>) に割り当てられている測定ファンクション (Function) とエレメント (Element) を示しています。測定対象に設定されていない項目のところでは、データが存在しないときと同じ出力になります。たとえば、エレメント 2 の電流の周波数 FI が測定対象になっていない場合、パターン 2 の項目番号 ITEM19 のところでは、データが存在しないときの出力 (ASCIIでは NAN) になります。

(1)数値データ出力項目のプリセットパターン 対象コマンド「:NUMeric[:NORMal]:PRESet」

パターン 1

ITEM <x></x>	<function></function>	<element></element>
1	U	1
2	1	1
3	Р	1
4 ~ 6	$U \sim P$	2
4 ~ 6 7 ~ 9	$U \sim P$	3
10 ~ 12	$U \sim P$	SIGMA
13 ~ 255	NONE	

パターン2

ITEM <x></x>	<function></function>	<element></element>
1	U	1
2		1
3	Р	1
4	S	1
5	Q	1
6	LAMBda	1
7	PHI	1
8	FU	1
9	FI	1
10	NONE	
11 ~ 19	$U \sim FI$	2
20	NONE	
$21 \sim 29$	$U \sim FI$	3
30	NONE	
31 ~ 39	$U \sim FI$	SIGMA
40	NONE	
$41 \sim 255$	NONE	

6-26 IM WT310-17JA

パターン3

ITEM <x></x>	<function></function>	<element></element>
1	U	1
2		1
3	Р	1
4	S	1
5	Q	1
6	LAMBda	1
7	PHI	1
8	FU	1
9	FI	1
10	UPPeak	1
11	UMPeak	1
12	IPPeak	1
13	IMPeak	1
14	PPPeak	1
15	PMPeak	1
16 ~ 30	$U \sim PMPeak$	2
31 ~ 45	$U \sim PMPeak$	3
46 ~ 60	$U\sim PMPeak$	SIGMA
61 ∼ 255	NONE	

パターン 4

ITEM 40		√Flowsout>
ITEM <x></x>	<function></function>	<element></element>
1	U	1
2		1
3	Р	1
4	S	1
5	Q	1
6	LAMBda	1
7	PHI	1
8	FU	1
9	FI	1
10	UPPeak	1
11	UMPeak	1
12	IPPeak	1
13	IMPeak	1
14	TIME	1
15	WH	1
16	WHP	1
17	WHM	1
18	AH	1
19	AHP	1
20	AHM	1
21 ~ 40	$U\sim AHM$	2
41 ~ 60	$U\sim AHM$	3
61 ~ 80	$U\sim AHM$	SIGMA
81 ∼ 255	NONE	

(2) 高調波測定の数値リストデータ出力項目のプリセットパターン

対象コマンド「:NUMeric:LIST:PRESet」

パターン 1

ITEM <x></x>	<function></function>	<element></element>
1	U	1
2	1	1
3	Р	1
4 ~ 6	$U \sim P$	2
7 ~ 9	$U \sim P$	3
10 ~ 32	NONE	

パターン2

ITEM <x></x>	<function></function>	<element></element>
1	U	1
2	1	1
3	Р	1
4	PHIU	1
5	PHII	1
6 ~ 10	$U\sim PHII$	2
11 ~ 15	$U\sim PHII$	3
16 ~ 32	NONE	

パターン3

ITEM <x></x>	<function></function>	<element></element>
1	U	1
2	1	1
3	Р	1
4	UHDF	1
5	IHDF	1
6	PHDF	1
$7 \sim 12$	$U\sim PHDF$	2
13 ~ 18	$U\sim PHDF$	3
19 ~ 32	NONE	

パターン4

ITEM <x></x>	<function></function>	<element></element>
1	U	1
2	1	1
3	Р	1
4	PHIU	1
5	PHII	1
6	UHDF	1
7	IHDF	1
8	PHDF	1
9 ~ 16	$U\sim PHDF$	2
$17 \sim 24$	$U\sim PHDF$	3
25 ~ 32	NONE	

6-28 IM WT310-17JA

6.12 RATE グループ

RATE グループは、データ更新周期に関するグループです。フロントパネルの SETUP キーの u.rAtE メニューと同じ設定、および、設定内容の問い合わせができます。

:RATE

機能 データ更新周期を設定/問い合わせします。

構文 :RATE {<時間>}

:RATE?

<時間>= 100、250、500(ms)、1、2、5(s)

例:RATE 250MS

:RATE? -> :RATE 250.0E-03

6.13 RECall グループ

RECall グループは、ストアされた測定データの出力および設定情報の読み込みに関するグループです。フロントパネルの SAVE/LOAD キーの LoAd メニューと同じ設定ができます。ストアされた測定データの出力に関するフロントパネルのキーはありません。

:RECall:NUMber?

機能 ストアされた測定データのブロック数を問い合

わせます。

構文 :RECall:NUMber?

例:RECALL:NUMBER? -> 600

:RECall[:NORMal]:VALue?

機能 指定したブロック番号の数値データを問い合わ

せます。

構文 :RECall[:NORMal]:VALue? {<NRf>}

<NRf> = 1 ~ 9000(ブロック番号)

解説 ・ <NRf> は必ず指定します。指定されたブロック番号の数値データを出力します。

- ・ <NRf> を省略したり、ストアされた測定データのブロック数 (:RECall:NUMber? の応答) より大きなブロック番号を指定した場合の数値データは、すべて「NAN」(データなし)となります。
- ・出力される項目や形式は 「:NUMeric[:NORMal]:VALue?(項目番号を指定 しないとき)」と同じとなります。出力項目や 形式の設定は「NUMeric グループ」の各コマ ンドで実行してください。

:RECall:LIST:VALue?

機能 指定したブロック番号の高調波測定の数値リストデータを問い合わせます。

構文 :RECall:LIST:VALue? {<NRf>}

<NRf> = 1 ~ 600(ブロック番号)

解説 ・ 高調波測定機能 (オプション、/G5) 搭載時だ け有効です。

- ・ <NRf> は必ず指定します。指定されたブロック番号の数値リストデータを出力します。
- ・ <NRf> を省略したり、ストアされた測定データのブロック数 (:RECall:NUMber? の応答) より大きなブロック番号を指定した場合の数値リストデータは、すべて「NAN」(データなし)となります。
- ・出力される項目や形式は 「:NUMeric:LIST:VALue?(項目番号を指定しない とき)」と同じとなります。出力項目や形式の 設定は「NUMeric グループ」の各コマンドで 実行してください。

:RECall:PANel

機能 設定情報ファイルを読み込みます 構文 :RECall:PANel {<NRf>}

 $< NRf > = 1 \sim 4 (ファイル番号)$

例:RECALL:PANEL 1

6-30 IM WT310-17JA

6.14 STATus グループ

STATus グループは、ステータスレポートに関する設定と問い合わせを行うグループです。このグループに相当するフロントパネルのキーはありません。ステータスレポートについては、第7章をご覧ください。

:STATus?

機能 通信のステータス機能に関するすべての設定値

を問い合わせます。

構文 :STATus?

:STATus:CONDition?

機能 状態レジスタの内容を問い合わせます。

構文 :STATus:CONDition?

例:STATUS:CONDITION? -> 16

解説 状態レジスタについては、7章のステータスレ

ポートをご覧ください。

:STATus:EESE

機能 拡張イベントイネーブルレジスタを設定/問い合

わせします。

構文 :STATus:EESE <Register>

:STATus:EESE?

 $\langle \text{Register} \rangle = 0 \sim 65535$

:STATus:EESE?

-> :STATUS:EESE 0

解説 拡張イベントイネーブルレジスタについては、7

章のステータスレポートをご覧ください。

:STATus:EESR?

機能 拡張イベントレジスタの内容を問い合わせ、レジ

スタをクリアします。

構文 :STATus:EESR?

例:STATUS:EESR? -> 0

解説 拡張イベントレジスタについては、7章のステー

タスレポートをご覧ください。

:STATus:ERRor?

機能 発生したエラーのコードとメッセージ内容(エ

ラーキューの先頭)を問い合わせます。

構文 :STATus:ERRor? 例 :STATUS:ERROR?

-> 113,"Underfined Header"

解説・エラーが発生していないときは

「O、"Noerror"」が返されます。

・「STATus:QMESsage」で、メッセージ内容を付

けるか付けないかを設定できます。

:STATus:FILTer<x>

機能 遷移フィルタを設定/問い合わせします。

構文 :STATus:FILTer<x> {RISE|FALL|BOTH|

NEVer}

:STATus:FILTer<x>?

 $< x > = 1 \sim 16$

例:STATUS:FILTER2 RISE

:STATus:FILTER2?

-> :STATUS:FILTER2 RISE

解説 ・ 状態レジスタの各ビットがどのように変化し

たときにイベントをセットするかを決めます。 「RISE」なら「0」から「1」になったときにイベ

ントをセットします。

・ 遷移フィルタについては、7章のステータスレ

ポートをご覧ください。

:STATus:QENable

機能 エラー以外のメッセージをエラーキューに格納

する (ON)/ しない (OFF) を設定 / 問い合わせしま

す。

構文 :STATus:QENable {<Boolean>}

:STATus:QENable?

例:STATUS:QENABLE ON

:STATus:OENABLE?

-> :STATus:QENABLE 1

:STATus:QMESsage

機能 「STATus:ERRor?」の応答にメッセージ内容を付け

る (ON)/付けない (OFF) を設定/問い合わせしま

す。

構文 :STATus:QMESsage {<Boolean>}

:STATus:QMESsage?

例 :STATUS:QMESSAGE ON

:STATus:QMESSAGE?

-> :STATus:QMESSAGE 1

:STATus:SPOL1?

機能シリアルポールを実行します。

構文 :STATus:SPOLl?

例 :STATUS:SPOLL? -> :STATUS:SPOLL 0

6.15 STORe グループ

STORe グループは、測定データのストアおよび設定情報の保存に関するグループです。フロントパネルの UTILITY キーの StorE メニュー、SAVE/LOAD キーの SAVE メニューと同じ設定、および、設定内容の問い合わせができます。

:STORe?

機能 ストアに関するすべての設定値を問い合わせま

す。

構文 :STORe?

:STORe[:STATe]

機能 ストアの ON/OFF を設定 / 問い合わせします。

構文 :STORe[:STATe] {<Boolean>}

:STORe:STATe?

例:STORE:STATE ON

:STORE:STATE? -> :STORE:STATE 1

:STORe:INTerval

機能 ストアインタバルを設定/問い合わせします。 構文 :STORe:INTerval {<NRf>,<NRf>,<NRf>}

:STORe:INTerval?

 $\{\langle NRf \rangle, \langle NRf \rangle, \langle NRf \rangle\} = 0.0,0 \sim 99.59,59$

1 つ目の <NRf> = 0 \sim 99 (時間) 2 つ目の <NRf> = 0 \sim 59 (分) 3 つ目の <NRf> = 0 \sim 59 (秒)

:STORE:INTERVAL 0,0,0

:STORE:INTERVAL?

-> :STORE:INTERVAL 0,0,0

:STORe:PANel

例

機能 設定情報をファイルへ保存します

構文 :STORe:PANel {<NRf>}

 $\langle NRf \rangle = 1 \sim 4 (ファイル番号)$

例:STORE:PANEL 1

6-32 IM WT310-17JA

6.16 SYSTem グループ

SYSTem グループは、システムに関するグループです。フロントパネルの UTILITY キーの inFo メニュー、rESo メニュー、 KEY PROTECT キー、INTERFACE キーと同じ設定、および、設定内容の問い合わせができます。

例

:SYSTem?

機能 システムに関するすべての設定値を問い合わせ

ます。

構文 :SYSTem?

:SYSTem:MODel?

機能 モデルコード(形名)を問い合わせます。

構文 :SYSTem:MODel? 例 :SYSTEM:MODEL?

-> :SYSTEM:MODEL "WT310"

解説 Utility → Info メニューの Model 項目を返します。

:SYSTem:SUFFix?

機能 サフィックス (仕様コード)を問い合わせます。

構文 :SYSTem:SUFFix? 例 :SYSTEM:SUFFIX?

-> :SYSTEM:SUFFIX "-D-C1/C7/EX1/G5/

DA4"

解説 Utility → Info メニューの Suffix 項目の文字列を返

します。

:SYSTem:SERial?

機能シリアル番号を問い合わせます。

構文 :SYSTem:SERial? 例 :SYSTEM:SERIAL?

-> :SYSTEM:SERIAL "123456789A"

解説 Utility → Info メニューの No. 項目の文字列を返

します。

:SYSTem:VERsion[:FIRMware]?

機能 ファームウエアのバージョンを問い合わせます。

構文 :SYSTem:VERsion[:FIRMware]?

例 :SYSTEM: VERSION: FIRMWARE? -> "1.01" 解説 Utility → Info メニューの Ver. 項目の文字列を返

します。

:SYSTem:KLOCk

例

機能 キープロテクトの ON/OFF を設定 / 問い合わせし

ます。

構文 :SYSTem:KLOCk {<Boolean>}

:SYSTEM:KLOCk?

:SYSTEM:KLOCK? -> :SYSTEM:KLOCK 0

:SYSTem:RESolution

機能 数値データの表示分解能を設定/問い合わせしま

す。

構文 :SYSTem:RESolution {<NRf>}

:SYSTem:RESolution?

<NRf> = 4、5 (digit)
:SYSTEM:RESOLUTION 5
:SYSTEM:RESOLUTION?
-> :SYSTEM:RESOLUTION 5

:SYSTem:COMMunicate:COMMand

機能 通信コマンドタイプを設定/問い合わせします。

構文 :SYSTem:COMMunicate:COMMand

{WT300|WT200}

:SYSTem:COMMunicate:COMMand? :SYSTEM:COMMUNICATE:COMMAND WT300

:SYSTEM:COMMUNICATE:COMMAND?

-> :SYSTEM:COMMUNICATE:COMMAND WT300

:SYSTem:COMMunicate:ETHernet:MACaddr

ess?

機能 イーサネットのMACアドレスを問い合わせます。

構文 :SYSTem:COMMunicate:ETHernet

:MACaddress?

例:SYSTEM:COMMUNICATE:ETHERNET

:MACADDRESS?

-> :SYSTEM:COMMUNICATE:ETHERNET:MACA

DDRESS "000064_809_413"

解説 イーサネットインタフェース (オプション、/C7)

搭載時のみ有効です。

IM WT310-17JA 6-33

6.17 共通コマンドグループ

共通コマンドグループは、IEEE 488.2-1992 で規定されている、機器固有の機能に依存しないコマンドのグループです。 このグループに相当するフロントパネルのキーはありません。

*CAL?

機能 ゼロレベル補正 (CAL(SHIFT+SET) を押したのと同

じ動作)を実行し、結果を問い合わせます。

構文 *CAL?

例 *CAL? -> 0

解説 ゼロレベル補正が正常に終了したときは「0」、

異常があるときは「1」が返されます。

*CLS

機能 標準イベントレジスタ、拡張イベントレジスタ、

エラーキューをクリアします。

構文 *CLS 例 *CLS

解説 ・ *CLS コマンドがプログラムメッセージターミネータのすぐ後ろにあるときは、出力キュー

もクリアされます。

・ 各レジスタ、キューについては、7 章を参照し

てください。

*ESE

構文

機能 標準イベントイネーブルレジスタの値を設定/問

い合わせします。 *ESE {<NRf>}

*ESE?

 $< NRf > = 0 \sim 255$

例 *ESE 251

*ESE? -> 251

解説 ・ 各ビットの 10 進数の和で設定します。

たとえば、「*ESE 251」とすると、標準イベントイネーブルレジスタを「11111011」にセットします。つまり、標準イベントレジスタのビット2を無効にし、「問い合わせエラー」が起こってもステータスバイトレジスタのビット5(ESB)を「1」にしません。

初期値は「*ESE 0」(全ビット無効)です。

*ESE? で問い合わせても、標準イベントイネーブルレジスタの内容はクリアされません。

標準イベントイネーブルレジスタについては、 7-4ページを参照してください。

*ESR?

機能標準イベントレジスタの値を問い合わせ、同時に

クリアします。

構文 *ESR?

例 *ESR? -> 32

解説 ・ 各ビットの 10 進数の和が返されます。

SRQ が発生しているときに、どんな種類のイベントが起こったかを調べることができます。

・たとえば、「32」が返されると、標準イベントレジスタが「00100000」にセットされていることを示します。つまり、「コマンド文法エラー」が起こったために SRQ が発生したことがわかります。

*ESR? で問い合わせると、標準イベントレジス タの内容がクリアされます。

標準イベントレジスタについては、7-4ページを参照してください。

*IDN?

機能機種を問い合わせます。

構文 *IDN?

例 *IDN? ->

YOKOGAWA, WT310, 123456789A, F1.01

解説 ・ <製造者 >、< 機種 >、< シリアル No.>、< ファームウェアのバージョン > の形式で返されます。

・ < 機種 > は「形名」という形式になります。 形名については、スタートガイド IM WT310-02JA の梱包内容の確認をご覧ください。

*OPC

解説

機能 指定したオーバラップコマンドが終了したとき

に、標準イベントレジスタのビット O(OPC ビット) を 1 にセットします。

2 1 K C 7 F C 3 9

構文 *OPC

例 *OPC

本機器ではオーバラップコマンドがないため、

常に OPC ビットを 1 にセットします。

6-34 IM WT310-17JA

*OPC?

機能 指定したオーバラップコマンドが終了していれ

ば、ASCII コードの「1」を返します。

*OPC? 構文

*OPC? -> 1 例

解説 本機器ではオーバラップコマンドがないため、常

に「1」を返します。

*OPT?

装備しているオプションを問い合わせます。 機能

*0PT? 構文

例 *OPT? -> C1, C7, EX1, G5, DA4

解説

・ GP-IB(C1)、RS-232(C2)、イーサネット 通信 (C7)、外部電流センサ入力 (EX1、 2.5V/5V/10V)、外部電流センサ入力 (EX2、 50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2V)、高調波 測定 (G5)、4 チャネル D/A 出力 (DA4、WT310 または WT310HC 用)、および 12 チャネル D/ A 出力 (DA12、WT332 または WT333 用) の有 無が返されます。

・「*OPT?」はプログラムメッセージの最後のク エリ(問い合わせ)でなければなりません。 後ろにほかのクエリがあるときは、エラーに なります。

*RST

機能 設定の初期化を行います。

構文 *RST 例 *RST

解説

通信の設定を除くすべての設定を工場出荷時の 設定値にします。初期化の内容については、ユー ザーズマニュアル IM WT310-01JA の 8.2 節をご 覧ください。

*SRE

サービスリクエストイネーブルレジスタの値を 機能

設定/問い合わせします。

*SRE {<NRf>} 構文

*SRE?

 $< NRf > = 0 \sim 255$

例 *SRE 239

*SRE?

-> 175(ビット6(MSS)の設定が無視されるた

解説 ・ 各ビットの 10 進数の和で設定します。

> ・ たとえば、「*SRE 239」とすると、サービスリ クエストイネーブルレジスタを「11101111」 にセットします。つまり、サービスリクエス トイネーブルレジスタのビット4を無効にし、 「出力キューが空でない」ときでもステータス バイトレジスタのビット 4(MAV) を「1」にし ません。

> ただし、ステータスバイトレジスタのビット 6(MSS) は MSS ビット自身なので、無視されま す。

初期値は「*SRE 0」(全ビット無効)です。

・ *SRE? で問い合わせても、サービスリクエスト イネーブルレジスタの内容はクリアされませ

サービスリクエストイネーブルレジスタにつ いては、7-3ページを参照してください。

*STB?

機能 ステータスバイトレジスタの値を問い合わせま

す。

構文 *STB?

例 *STB? -> 4

解説 ・ 各ビットの和が 10 進数で返されます。

> シリアルポールを実行せずにレジスタを読む ので、ビット6はRQSではなくMSSビットに なります。

・ たとえば、「4」が返されると、ステータスバ イトレジスタが「00000100」にセットされて いることを示します。つまり、「エラーキュー が空でない」(エラーが発生した) ことがわか ります。

・ *STB? で問い合わせても、ステータスバイトレ ジスタの内容はクリアされません。

・ ステータスバイトレジスタについては、7-3 ページを参照してください。

*TRG

機能 シングル測定 (SINGLE(SHIFT+HOLD)) を押したの と同じ動作)を実行します。

構文 *TRG 例

解説

マルチラインメッセージ GET(Group Execute Trigger) も、このコマンドと同じ動作をします。

6-35 IM WT310-17JA

*TST?

機能 セルフテストを実行し、結果を問い合わせます。

構文 *TST? 例 *TST? -> 0

解説 ・セルフテストの内容は、内部の各メモリのテ

ストです。

・セルフテスト結果が正常なときは「O」、異常があるときは、「1」が返されます。

・テストが終了するまで約6秒かかります。本機 器からの応答を受信するときには、タイムア

ウト時間を長めに設定してください。

*WAI

機能 指定したオーバラップコマンドが終了するまで、

*WAI に続く命令を待ちます。

構文 *WAI 例 *WAI

解説 本機器ではオーバラップコマンドがないため、こ


のコマンドを送っても無視します。

6-36 IM WT310-17JA

7.1 ステータスレポートについて

ステータスレポート

シリアルポールで読まれるステータスレポートは下図のとおりです。これは、IEEE 488.2-1992 で 規定されたものを拡張したものです。

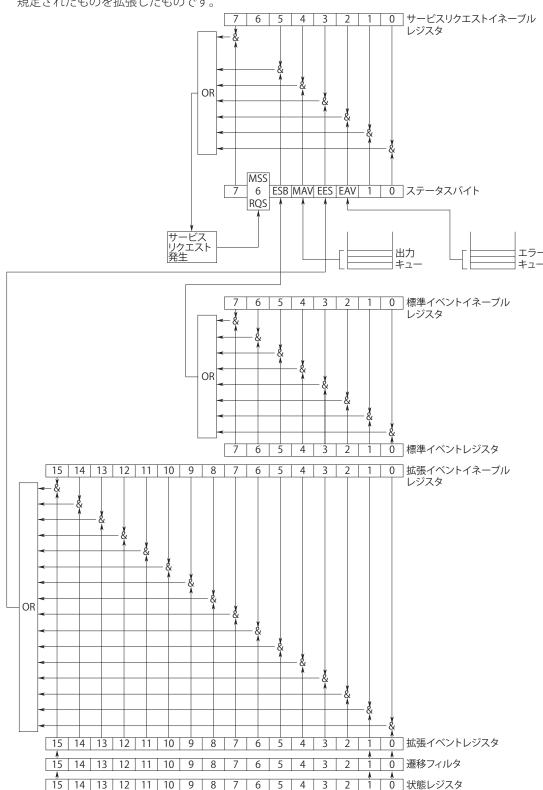

IM WT310-17JA 7-1

各レジスタ・キューの概要

名称	機能	書き込み	読み出し
ステータスバイト	_	_	シリアルポール
			(RQS), *STB?(MSS)
サービスリクエストイ	ステータスバイトのマスク	*SRE	*SRE?
ネーブルレジスタ			
標準イベントレジスタ	機器の状態の変化	-	*ESR?
標準イベントイネーブ	標準イベントレジスタのマスク	*ESE	*ESE?
ルレジスタ			
拡張イベントレジスタ	機器の状態の変化	-	STATus: EESR?
拡張イベントイネーブ	拡張イベントレジスタのマスク	STATus: EESE	STATus: EESE?
ルレジスタ			
状態レジスタ	現在の機器の状態	=	STATus: CONDition?
遷移フィルタ	拡張イベントレジスタの変化の条	STATus:FILTer <x></x>	STATus:FILTer <x>?</x>
	件		
出力キュー	問い合わせに対する応答メッセー	各問い合わせコマンド	·
	ジを格納		
エラーキュー	エラー No. とメッセージを格納	_	STATus: ERRor?

ステータスバイトに影響を与えるレジスタとキュー

ステータスバイトの各ビットに影響を与えるレジスタを整理すると、次のようになります。

レジスタ	影響を与えるステータスバイトのビット
標準イベントレジスタ	ビット 5(ESB) を 1/0 にセット
出力キュー	ビット 4(MAV) を 1/0 にセット
拡張イベントレジスタ	ビット 3(EES) を 1/0 にセット
エラーキュー	ビット 2(EAV) を 1/0 にセット

各イネーブルレジスタ

各ビットをマスクして、そのビットが1であってもステータスバイトの要因にしないようにできるレジスタを整理すると、次のようになります。

マスクされるレジスタ	マスクするレジスタ	
ステータスバイト	サービスリクエストイネーブルレジスタ	
標準イベントレジスタ	標準イベントイネーブルレジスタ	
拡張イベントレジスタ	拡張イベントイネーブルレジスタ	

各レジスタの書き込み / 読み出し

たとえば、標準イベントイネーブルレジスタの各ビットを 1 または 0 にするには、*ESE コマンドを使います。また、標準イベントイネーブルレジスタの各ビットが 1 であるか 0 であるかを確認するには、*ESE? コマンドを使います。これらの各コマンドについては、第 6 章で詳しく説明しています。

7-2 IM WT310-17JA

7.2 ステータスバイト

ステータスバイト

| RQS | | 7 | 6 | ESB | MAV | EES | EAV | 1 | 0 | MSS |

ビット 0、1、7 未使用 (常に 0)

・ ビット2 EAV(Error Available)

エラーキューが空でないときに1にセットされます。つまり、エラーが発生すると1になります。 7-6ページを参照してください。

・ ビット3 EES(Extend Event Summary Bit)

拡張イベントレジスタと、拡張イベントイネーブルレジスタの論理積が 0 でないときに、1 にセットされます。つまり、機器の内部であるイベントが起こったときに1 になります。7-5 ページを参照してください。

・ ビット 4 MAV(Message Available)

出力キューが空でないときに1にセットされます。 つまり、問い合わせを行って出力するべきデータが あるときに1になります。7-6ページを参照してください。

・ ビット 5 ESB(Event Summary Bit)

標準イベントレジスタと、標準イベントイネーブルレジスタの論理積が 0 でないときに、1 にセットされます。つまり、機器の内部であるイベントが起こったときに1 になります。7-4 ページを参照してください。

・ ビット6 RQS(Request Service)/ MSS(MasterStatus Summary)

ビット 6 以外のステータスバイトと、サービスリクエストイネーブルレジスタの論理積が 0 でないときに、1 にセットされます。つまり、機器がコントローラにサービス要求をしているときに 1 になります。 RQS は、MSS が 0 から 1 になったときに 1 にセットされ、シリアルポールされたときか、MSS が 0 になったときにクリアされます。

各ビットのマスク

ステータスバイトのあるビットをマスクして SRQ の要因にしたくないときには、サービスリクエストイネーブルレジスタの対応するビットを 0 にします。

たとえば、ビット 2(EAV) をマスクして、エラーが発生してもサービスを要求しないようにするには、サービスリクエストイネーブルレジスタのビット 2 を 0 にします。これは * SRE コマンドで行います。また、サービスリクエストイネーブルレジスタの各ビットが 1 であるか 0 であるかは、 * SRE? で問い合わせられます。* SRE コマンドについては、第 6 章をお読みください。

ステータスバイトの動作

ステータスバイトのビット 6 が 1 になると、サービスリクエストを発生します。ビット 6 以外のどれかのビットが 1 になると、ビット 6 が 1 になります (サービスリクエストイネーブルレジスタの対応するビットも 1 のとき)。たとえば、何かのイベントが起こって、標準イベントレジスタとそのイネーブルレジスタの各ビットの論理和が 1 になったときは、ビット 5(ESB) が 1 にセットされます。このとき、サービスリクエストイネーブルレジスタのビット 5 が 1 であれば、ビット6(MSS) が 1 にセットされ、コントローラにサービスを要求します。

また、ステータスバイトの内容を読むことにより、どんな種類のイベントが起こったのかを確認することができます。

ステータスバイトの読み出し

ステータスバイトの内容を読み出すには、次の2つの方法があります。

・ *STB? による問い合わせ

*STB? で問い合わせると、ビット 6 は MSS になります。したがって、MSS を読み出すことになります。 読み出したあとは、ステータスバイトのどのビット もクリアしません。

シリアルポール

シリアルポールを実行すると、ビット 6 は RQS になります。したがって、RQS を読み出すことになります。読み出したあと、RQS だけをクリアします。シリアルポールでは MSS を読み出すことはできません。

ステータスバイトのクリア

ステータスバイトの全ビットを強制的にクリアする方法はありません。各動作に対してクリアされるビットを以下に示します。

- *STB? で問い合わせたとき どのビットもクリアされません。
- シリアルポールを実行したとき RQS ビットだけがクリアされます。
- ・ *CLS コマンドを受信したとき

*CLS コマンドを受信すると、ステータスバイト自体はクリアされませんが、各ビットに影響する標準イベントレジスタなどの内容がクリアされます。その結果、それに対応したステータスバイトのビットがクリアされます。ただし、出力キューは *CLS コマンドではクリアできないので、ステータスバイトのビット 4(MAV) は影響を受けません。ただし、*CLS コマンドをプログラムメッセージターミネータのすぐあとに受信したときは、出力キューもクリアされます。

IM WT310-17JA 7-3

7.3 標準イベントレジスタ

標準イベントレジスタ

7 6 5 4 3 2 1 0 PON URQ CME EXE DDE QYE RQC OPC

- ビット7 PON(Power ON) 電源 ON
 本機器の電源が ON になったときに、1 になります。
- ビット 6 URQ(User Request) ユーザーリクエスト 未使用 (常に 0)
- ビット 5 CME(Command Error) コマンド文法エラー コマンドの文法に誤りがあるときに、1 になります。 例 コマンド名のつづりの誤り、選択肢にない文字 データを受信した
- **ビット 4 EXE(Execution Error) コマンド実行エラー** コマンドの文法は正しいが、現在の状態では実行不可能なときに、1 になります。
 - 例 パラメータが設定範囲外、未装着のオプション に関するコマンドを受信した。
- ビット 3 DDE(Device Error) 機器特有のエラー コマンド文法エラー、コマンド実行エラー以外の機器の内部的原因で、コマンドが実行できなかったときに、1 になります。
- ビット 2 QYE(Query Error) 問い合わせエラー 問い合わせコマンドを送信したが、出力キューが空かデータが失われていたときに、1 になります。 例 応答データがない、出力キューがあふれてデータが失われた
- ビット 1 RQC(Request Control) リクエストコント ロール

未使用 (常に 0)

 ビット 0 OPC(Operation Complete) 操作終了
 *OPC コマンド (第6章参照) によって指定された 動作が終了したときに、1 になります。

各ビットのマスク

標準イベントレジスタのあるビットをマスクして、ステータスバイトのビット 5(ESB) の要因にしたくないときには、標準イベントイネーブルレジスタの対応するビットを 0 にします。

たとえば、ビット 2(QYE) をマスクして問い合わせエラーが発生しても ESB を 1 にしないようにするには、標準イベントイネーブルレジスタのビット 2 を 0 にします。これは *ESE コマンドで行います。また、標準イベントイネーブルレジスタの各ビットが 1 であるか 0 であるかは、*ESE? で問い合わせられます。*ESEコマンドについては、第 6 章をお読みください。

標準イベントレジスタの動作

標準イベントレジスタは、機器の内部に起こった8種類のイベントに対するレジスタです。どれかのビットが1になると、ステータスバイトのビット5(ESB)を1にセットします(標準イベントイネーブルレジスタの対応するビットも1のとき)。

例

- 1. 問い合わせエラー発生
- 2. ビット 2(QYE) が 1 にセットされる
- 3. 標準イベントイネーブルレジスタのビット 2 が 1 ならば、ステータスバイトのビット 5(ESB) が 1 にセットされる

また、標準イベントレジスタの内容を読むことにより、 機器の内部に起こったイベントの種類を確認すること ができます。

標準イベントレジスタの読み出し

標準イベントレジスタの内容は、*ESR? で読み出すことができます。読み出されたあとは、レジスタはクリアされます。

標準イベントレジスタのクリア


標準イベントレジスタがクリアされるのは、次の3つの場合です。

- *ESR? で標準イベントレジスタの内容が読み出されたとき
- ・ *CLS コマンドを受信したとき
- 電源再投入時

7-4 IM WT310-17JA

7.4 拡張イベントレジスタ

拡張イベントレジスタは、機器の内部状態を表す状態レジスタの状態変化が、遷移フィルタでエッジ検出された結果が入ります。

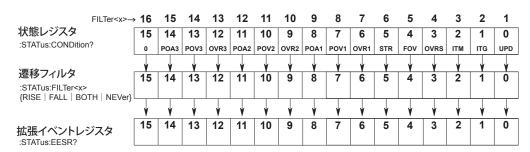

状態レジスタの各ビットの意味は、次のとおりです。

ビット0	UPD	測定データ更新中のときに「1」になります。
	(Updating)	UPD の立ち下がり (1 -> 0) が更新終了を意味します。
ビット1	ITG	積算中のときに「1」になります。
	(Integrate Busy)	
ビット2	ITM	積算タイマ動作中のときに「1」になります。
	(Integrate Timer Busy)	
ビット3	OVRS	Σの演算結果がオーバーフローしたときに「1」になり
	(Σ results overflow)	ます。
ビット4	FOV	周波数が測定範囲外のときに「1」になります。
	(Frequency Over)	
ビット5	STR	ストア中に「1」になります。
	(Store busy)	
ビット6	OVR1	エレメント 1 の電圧値 / 電流値のいずれかがオーバーレ
	(Element1 mesured data over)	ンジのときに「1」になります。
ビット7	POV1	エレメント 1 の電圧がピークオーバーを検出したときに
	(Element1 voltage peak over)	「1」になります。
ビット8	POA1	エレメント1の電流がピークオーバーを検出したときに
-	(Element1 current peak over)	
ビット9	OVR2	エレメント 2 の電圧値 / 電流値のいずれかがオーバーレ
		ンジのときに「1」になります。
ビット 10	POV2	エレメント2の電圧がピークオーバーを検出したときに
	(Element2 voltage peak over)	
ビット 11	POA2	エレメント2の電流がピークオーバーを検出したときに
	(Element2 current peak over)	
ビット 12	OVR3	エレメント3の電圧値/電流値のいずれかがオーバーレ
		ンジのときに「1」になります。
ビット 13	POV3	エレメント3の電圧がピークオーバーを検出したときに
	(Element3 voltage peak over)	
ビット 14	POA3	エレメント3の電流がピークオーバーを検出したときに
	(Element3 current peak over)	1] になります。

遷移フィルタのパラメータは、状態レジスタの指定されたビット (数値サフィックス 1 \sim 16) の変化を次のように抽出し、拡張イベントレジスタを書き換えます。

RISE	0->1の変化で、拡張イベントレジスタの指定ビットを、1にします。
FALL	1->0の変化で、拡張イベントレジスタの指定ビットを、1にします。
BOTH	0->1または1->0の変化で、拡張イベントレジスタの指定ビットを、1にします。
NEVer	常に 0。

IM WT310-17JA 7-5

7.5 出力キューとエラーキュー


出力キュー

出力キューは、問い合わせ (クエリ) に対する応答メッセージを格納します。たとえば、測定データの出力を要求する:NUMeric[:NORMal]:VALue? を送信すると、そのデータはそれが読み出されるまで出力キューに蓄えられます。

下図のように、データは順番に蓄えられ、古いものから読み出されます。読み出す以外にも、次の ときに出力キューは空になります。

- 新しいメッセージをコントローラから受信したとき
- ・ デッドロック状態になったとき (5-2 ペーシ参照)
- ・ デバイスクリア (DCL または SDC) を受信したとき
- ・ 電源の再投入

なお、*CLS コマンドでは出力キューを空にすることはできません。出力キューが空であるかは、 ステータスバイトのビット 4(MAV) で確認できます。

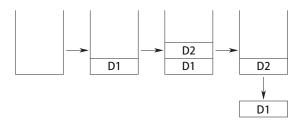

エラーキュー

エラーキューは、エラーが発生したときにその番号とメッセージを格納します。たとえば、コントローラが間違ったプログラムメッセージを送信したら、エラーが表示されたときに「113、"Undefined header"」という番号とエラーメッセージがエラーキューに格納されます。

エラーキューの内容は、:STATus:ERRor? クエリで読み出すことができます。エラーキューは出力キューと同様に古いものから読み出されます。

エラーキューがあふれたときは、最後のメッセージを「350、"Queue overflow"」というメッセージに置き換えます。

読み出す以外にも次のときにエラーキューは空になります。

- ・ *CLS コマンドを受信したとき
- ・ 電源の再投入

なお、エラーキューが空であるかは、ステータスバイトのビット 2(EAV) で確認できます。


7-6 IM WT310-17JA

8

8.1 WT210/WT230 互換コマンドモード

操作

下記メニューの太線に沿って操作してください。

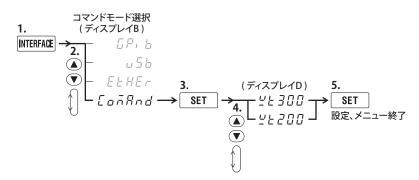

解 説

本機器の多くの機能は、従来機種 WT210/WT230 の通信コマンドでも操作できます。これらの機能に関しては、通信プログラムを変更せずに、WT210/WT230 を本機器に置き換えることができます。

コマンドモード

- ・ WT300: 本機器独自の通信コマンドを使用するコマンドモードです。 WT210/WT230 の通信コマンドとは互換性がありません。
- ・ WT200: WT210/WT230 の通信コマンドと互換性があるコマンドモードです。

WT210/WT230 の通信コマンドとの互換性は、次のとおりです。

表中の記号の意味

- ○:互換あり
- ・ ○:一部制限あり
- △:コマンドは受け付けるが機能しない
- ×:コマンドを受け付けない

Note.

WT210/WT230 の通信コマンドの詳細は、WT210/WT230 のユーザーズマニュアルをご覧ください。

AOUTput グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド			
			マンドモード:WT200	コマ	マンドモード:WT300
D/A 出力項目 (通常測定時)	AOUTput:CHANnel <x> <x> = 1 ~ 12(/DA12 の場合) 1 ~ 4 (/DA4、/CMP の場合)</x></x>	0		0	NONE =出力項目なし <function> = {U P S Q LA MBda PH FU FI WH WHP WHM AH AHP AHM MATH UPeak IPe ak} <element> = {<nrf> SIGMa} (<nrf> = 1 ~ 3)</nrf></nrf></element></function>
積算定格時間の設定 / 問い合 わせ	:AOUTput:IRTime	0	文字列では設定できない。	0	文字列では設定できない。
デフォルト設定を実行	:AOUTput:PRESet	0		0	

IM WT310-17JA 8-1

COMMunicate グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド			
		コマンドモード:WT200	コマンドモード:WT300		
応答データにヘッダを付ける / 付けないの設定 / 問い合わせ	:COMMunicate:HEADer				
ローカルロックアウトの設定 / 解除	:COMMunicate:LOCKout				
リモート/ローカル状態の設定	:COMMunicate:REMote				
回線固有のステータスの問い 合わせ	:COMMunicate:STATus?				
応答の省略形 / 非省略形の設定 / 問い合わせ	:COMMunicate:VERBose				
指定拡張イベント発生の待機	:COMMunicate:WAIT	©			
指定拡張イベント発生時の応 答作成	:COMMunicate:WAIT?				

CONFigure グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本村	機器でのコマンド		
			マンドモード:WT200		マンドモード:WT300
アベレージング機能に関する	[:CONFigure]:AVERaging?	0			:MEASure:AVERaging?
全設定の問い合わせ					
アベレージング機能の ON/OFF	[:CONFigure]:AVERaging[:STATe]	0		×	:MEASure:AVERaging[:STATe]
の設定 / 問い合わせ					
アベレージング方式の設定/問	[:CONFigure]:AVERaging:TYPE	0		×	:MEASure:AVERaging:TYPE
い合わせ	LCONE: 1 CEAC				:MEASure:AVERaging:COUNt
クレストファクタの設定/問い	[:CONFigure]:CFACtor	0		×	[:INPut]:CFACtor
合わせ 電流レンジに関する全設定の	[:CONFigure]:CURRent?	0		×	[:INPut]:CURRent?
電流レングに関する主政定の 問い合わせ	[:CONFIgure]:CORRENT?	0		^	[:INPUt]:CORRENT?
電流レンジのオートレンジ	[:CONFigure]:CURRent:AUTO	0		×	[:INPut]:CURRent:AUTO
● 派レフラのカードレフラ ON/OFF の設定 / 問い合わせ	[.CONFIGURE].CORREIT.AUTO			^	[.iivrutj.cornelit.A010
外部電流センサスケーリング	[:CONFigure]:CURRent:ESCaling?	\bigcirc	<u> </u>	×	[:INPut]:CURRent:SRATio?
定数に関する全設定の問い合	[.com igare].coment.zocaniig.				[vi dej.com.cnc.srv.mo.
わせ					
全エレメントの外部電流セン	[:CONFigure]:CURRent:ESCalin	0	設定する外部電流セン	X	[:INPut]:CURRent:SRATio[:ALL]
サスケーリング定数の一括設	g[:ALL]		サスケーリング定数は、		
定			WT210/WT230 の計算方法		
各エレメントの外部電流セン	[:CONFigure]:CURRent:ESCalin	0	と同様に、[A/FS(mV)] の形	×	[:INPut]:CURRent:SRATio:ELEM
サスケーリング定数の設定 / 問	g:ELEMent <x></x>		で設定できます。		ent <x></x>
い合わせ					
			FS= 外部電流センサレンジ 定格		
電流レンジの設定/問い合わせ	[:CONFigure]:CLIRRent:RANGe	0		×	[:INPut]:CURRent:RANGe
	[:CONFigure]:FILTer	0		X	[:INPut]:FILTer:FREQuency
設定/問い合わせ	[.com igaic]. iErci				[vi dej.: iErer.: negderiey
ラインフィルタの ON/OFF の	[:CONFigure]:LFILter	0		X	[:INPut]:FILTer:LINE
設定/問い合わせ	[
	[:CONFigure]:MHOLd[:STATe]	0		×	:MEASure:MHOLd
定/問い合わせ	S				
	[:CONFigure]:MODE	0		×	[:INPut]:MODE
スケーリング機能に関する全	[:CONFigure]:SCALing?	0		×	[:INPut]:SCALing?
設定の問い合わせ					
	[:CONFigure]:SCALing:{PT CT S	0		×	[:INPut]:SCALing:{VT CT SFACt
ング定数の問い合わせ	FACtor}?			_	or}?
全エレメントの{電圧 電流	[:CONFigure]:SCALing:{PT CT S	\bigcirc		×	[:INPut]:SCALing:{VT CT SFACtor}
	FACtor}[:ALL]				[:ALL]
括設定 各エレメントの { 電圧 電流	[CONFigure].CON := =:(DTICTIC				[JNDu+].CCALin ~ . OTICTICE A C+-
各エレメフトの { 電圧 電流 電力 } のスケーリング定数の設	[:CONFigure]:SCALing:{PT CT S	0		×	[:INPut]:SCALing:{VT CT SFACtor}:ELEMent <x></x>
定/問い合わせ	II ACTOI J.LLLIVIEI IL <x></x>				II S.LLCIVIEI IL X X
	[:CONFigure]:SCAL inal:STATe]	\bigcirc		×	[:INPut]:SCALing[:STATe]
	[ĺ``	[ii dej.se/ienig[.si/iie]
スケーリング機能の ON/OFF の設定 / 問い合わせ	[:CONFigure]:SCALing[:STATe]	0		×	[:INPut]:SCALing[:STATe]

8-2 IM WT310-17JA

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド		
		コマンドモード:WT200	コマンドモード:WT300	
測定同期ソースの設定/問い合わせ	[:CONFigure]:SYNChronize		× [:INPut]:SYNChronize	
電圧レンジに関する全設定の 問い合わせ	[:CONFigure]:VOLTage?		× [:INPut]:VOLTage?	
電圧レンジのオートレンジ ON/OFF の設定 / 問い合わせ	[:CONFigure]:VOLTage:AUTO		× [:INPut]:VOLTage:AUTO	
電圧レンジの設定/問い合わせ	[:CONFigure]:VOLTage:RANGe		× [:INPut]:VOLTage:RANGe	
結線方法の設定/問い合わせ	[:CONFigure]:WIRing		× [:INPut]:WIRing	

DISPlay グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	ド 本機器でのコマンド			
		17	マンドモード:WT200		マンドモード:WT300
表示するエレメントの設定 / 問 い合わせ	<x> = 1 ~ 3 1: ディスプレイ A 2: ディスプレイ B 3: ディスプレイ C</x>	0			通常測定データ: :DISPlay[:NORMal]:ITEM <x> {<function>[,<element>]} 高調波測定データ:</element></function></x>
表示するファンクションの設 定 / 問い合わせ	:DISPlay <x>:FUNCtion <x> = 1 ~ 3 1: ディスプレイ A 2: ディスプレイ B 3: ディスプレイ C</x></x>		次のファンクションを設定しようとした場合、ディスプレイ D の表示が変更されます。 ・通常測定時 ・VHZ ・AHZ ・高調波測定時 ・VTHD ・ATHD ・PF		:DISPlay:HARMonics:ITEM <x> {<function>[,<element>]}</element></function></x>
表示する内容の設定 / 問い合わせ	:DISPlay <x>:MODE</x>	0	{VALue RANGe} に対応	0	
表示桁数の設定 / 問い合わせ	:DISPlay <x>:RESolution</x>	0		X	:SYSTem:RESolution { <nrf>}</nrf>

HARMonics グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド		
		コマンドモード:WT200	コマンドモード:WT300	
高調波測定データ表示のとき、ディスプレイ B に表示される 高調波成分項目の高調波次数 の設定 / 問い合わせ	:HARMonics:DISPlay:ORDer			
高調波測定対象エレメントの 設定 / 問い合わせ	:HARMonics:ELEMent		× 全エレメントが高調波測定対 象のため、設定不要。	
高調波測定モードの ON/OFF の設定 / 問い合わせ	:HARMonics[:STATe]		× :HARMonics:DISPlay[:STATe]	
PLL ソースの設定 / 問い合わせ	:HARMonics:SYNChronize		× :HARMonics:PLLSource	
THD(高調波ひずみ率) の算出 式の設定 / 問い合わせ	:HARMonics:THD		× :HARMonics:THD {FUNDamental TOTal}	

INTEGrate グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド				
		□ ;	マンドモード:WT200	🗆 🤻	マンドモード:WT300	
積算モードの設定/問い合わせ	:INTEGrate:MODE	0		0		
積算値のリセット	:INTEGrate:RESet	\bigcirc		0		
積算のスタート	:INTEGrate:STARt	0		0		
積算のストップ	:INTEGrate:STOP	0		0		
積算タイマ時間の設定/問い 合わせ	:INTEGrate:TIMer	0	文字列では設定できない。	0	文字列では設定できない。	

8-3 IM WT310-17JA

MATH グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド		
		コマンドモード:WT200	コマンドモード:WT300	
四則演算の演算式の設定/問い合わせ	:MATH:ARIThmetic		X :MATH {EFFiciency CFU <x> CFI <x> ADD SUB MUL DIV DIVA D</x></x>	
積算動作中の平均有効電力演算の設定 / 問い合わせ	:MATH:AVERage		× IVB AVW <x>} EFFiciency:効率</x>	
クレストファクタの演算式の 設定/問い合わせ	:MATH:CFACtor		× CFU <x>,CFI<x>: 電圧・電流クレストファク</x></x>	
演算方式の設定 / 問い合わせ	:MATH:TYPE		$egin{array}{c cccc} x & g & \\ & = 1 \sim 3 (エレメント) \\ AVW < x> : \\ $	

MEASure グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド			
			マンドモード:WT200	Π;	マンドモード:WT300
高調波測定データに関する全 設定の問い合わせ	:MEASure:HARMonics?	0		-	:NUMeric:LIST?
高調波測定データの通信出力 項目に関する全設定の問い合 わせ	:MEASure:HARMonics:ITEM?	0		×	:NUMeric:LIST:ITEM <x></x>
全高調波測定ファンクション の通信出力 ON/OFF をあらか じめ決められたパターンに一 括設定	:MEASure:HARMonics:ITEM:PRESet				:NUMeric:LIST:PRESet
高調波測定ファンクションの 通信出力 ON/OFF を個別に設定/問い合わせ	:MEASure:HARMonics:ITEM:{< 高調波測定ファンクション > SYNChronize}	0		×	:NUMeric:LIST:ITEM <x></x>
「MEASure:HARMonics:ITEM」 以下のコマンドで設定した高 調波測定データの問い合わせ (ASCII 形式 /BINARY 形式)	:MEASure:HARMonics:VALue? :MEASure:HARMonics:BINary?	0		×	(1) :NUMeric:FORMat {ASCii FLOat} (2) :NUMeric:LIST:VALue?
測定 / 演算データの BINARY 形式出力時における付加情報出力 ON/OFF の設定 / 問い合わせ		\triangle	設定/問い合わせは可能だが、「ON」に設定しても付加情報は出力されない。		
通常測定データに関する全設 定の問い合わせ	:MEASure:NORMal?	0		×	:NUMeric:NORMal?
通常測定データの通信出力項目 に関する全設定の問い合わせ	:MEASure[:NORMal]:ITEM?	0		×	:NUMeric:NORMal?
全通常測定ファンクションの 通信出力 ON/OFF をあらかじ め決められたパターンに一括 設定	:MEASure[:NORMal]:ITEM:PRESet	0		×	:NUMeric[:NORMal]:PRESet
指定した通常測定ファンク ションの通信出力設定値の問 い合わせ	:MEASure[:NORMal]:ITEM:< 通 常測定ファンクション >?	0		×	:NUMeric:NORMal?
指定した通常測定ファンク ションの通信出力 ON/OFF を、 有効な全エレメントまたはΣ に対して一括設定	:MEASure[:NORMal]:ITEM:< 通 常測定ファンクション >[:ALL]	0		×	:NUMeric[:NORMal]:ITEM <x></x>
指定した通常測定ファンク ションの通信出力 ON/OFF を、 エレメント別に設定 / 問い合 わせ	>:ELEMent <x></x>	0		×	
指定した通常測定ファンク ションの通信出力 ON/OFF を、 Σについて設定 / 問い合わせ	:MEASure[:NORMal]:ITEM:< 通 常測定ファンクション >:SIGMa	0		×	
{ 積算経過時間 MATH} の通信 出力 ON/OFF の設定 / 問い合 わせ	:MEASure[:NORMal]:ITEM:{TIME MATH}	0		×	

8-4 IM WT310-17JA

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド		
		コマンドモード:WT200	7	マンドモード:WT300
「MEASure[:NORMal]:ITEM」以 下のコマンドで設定した通 常測定データの問い合わせ (ASCII 形式 /BINARY 形式)	:MEASure[:NORMal]:VALue? :MEASure[:NORMal]:BINary?			(1) :NUMeric:FORMat {ASCii FLOat} (2) :NUMeric[:NORMal]:VALue?

RECall グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド			
		ק⊏	アンドモード:WT200	Π.	マンドモード:WT300
リコールインタバルの設定/	:RECall:INTerval	X	本機器の画面上への	×	
問い合わせ			リコール機能なし		
設定情報ファイルの読み出し	:RECall:PANel	0		0	
リコールの ON/OFF の設定 /	:RECall[:STATe]	X	本機器の画面上への	×	
問い合わせ			リコール機能なし		

RELay グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド			
		コマ	アンドモード:WT200	٦,	アンドモード:WT300
コンパレータ機能の設定/問い合わせ	:RELay:···	×	コンパレータ機能なし	×	

SAMPle グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド		
		コマンドモード:WT200	コマンドモード:WT300	
出力データ (表示、通信など) のホールドの設定 / 問い合わ せ	:SAMPle:HOLD		◎ I:HOLD	
データ更新周期の設定/問い合わせ	:SAMPle:RATE		□ :RATE	

STATus グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド		
		コマンドモード:WT200	コマンドモード:WT300	
状態レジスタの内容の問い合 わせ	:STATus:CONDition?			
拡張イベントイネーブルレジ スタの設定 / 問い合わせ	:STATus:EESE			
拡張イベントレジスタの内容 の問い合わせとレジスタのク リア	:STATus:EESR?			
発生エラーコードとメッセー ジの内容 (エラーキューの先 頭) の問い合わせ	:STATus:ERRor?			
遷移フィルタの設定/問い合わせ	:STATus:FILTer <x> <x> = $1 \sim 16$</x></x>			
「STATus:ERRor?」の応答のメッセージ内容を付ける / 付けないの設定 / 問い合わせ	:STATus:QMESsage			
シリアルポールの実行	:STATus:SPOLI?	0		

8-5 IM WT310-17JA

STORe グループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	本機器でのコマンド			
		コマ	アンドモード:WT200	🗆 🤻	マンドモード:WT300
ストアインタバルの設定 / 問い合わせ	:STORe:INTerval	0	文字列では設定できない。	0	文字列では設定できない。
設定情報のファイルへの保存	:STORe:PANel	0		0	
ストアの ON/OFF の設定 / 問い合わせ	:STORe[:STATe]	0		0	

共通コマンドグループ

機能	WT210/WT230 でのコマンド	ド 本機器でのコマンド			
		コマンドモード:WT200	コマンドモード:WT300		
ゼロレベル補正の実行と結果	*CAL?	0	0		
の問い合わせ					
標準イベントレジスタ、拡張	*CLS				
イベントレジスタ、エラー					
キューのクリア					
標準イベントイネーブルレジ	*ESE				
スタ値の設定/問い合わせ					
標準イベントレジスタ値の問	*ESR?				
い合わせとレジスタのクリア					
機種の問い合わせ	*IDN?				
オプションの問い合わせ	*OPT?	0			
電源 ON 時に各レジスタをク	*PSC	×	×		
リアする / しないの設定 / 問					
い合わせ					
設定情報の初期化	*RST				
サービスリクエストイネーブ	*SRE	0			
ルレジスタ値の設定/問い合					
わせ					
ステータスバイトレジスタ値	*STB?				
の問い合わせ					
フロントパネルの	*TRG	0			
TRIG(SHIFT+HOLD) キーと同じ					
動作の実行					
セルフテストの実行と結果の	*TST?				
問い合わせ					

8-6 IM WT310-17JA

WT210/WT230 と本機器のファンクション (<Function>) の対照表

ファンクションの表現方法は次のとおりです。WT210/WT230 互換コマンドモードでは WT210/ WT230 の欄をご参照ください。

WT210/	本機器	備考
WT230		
通常測定	T	
V	U	
Α		
W	Р	
VA	S	
VAR	Q	
PF	LAMBda	
DEGRee	PHI	
VHZ	FU	
AHZ	FI	
WH	WH	
WHP	WHP	
WHM	WHM	
AH	AH	
AHP	AHP	
AHM	AHM	
VPK	UPeak	UPPeak/UMPeak の絶対値の大きい方
APK	lPeak	IPPeak/IMPeak の絶対値の大きい方
TIME	TIME	
MATH	MATH	
	UPPeak	*1
	UMPeak	*1
	IPPeak	*1
	IMPeak	*1
	PPPeak	*1
	PMPeak	*1
高調波測定	•	
V	U	
А	I	
W	Р	
PF	LAMBda	
VHZ	FU	
AHZ	FI	
VTHD	UTHD	
ATHD	ITHD	
VCON	UHDF	
ACON	IHDF	
WCON	PHDF	
VDEG	PHIU	
ADEG	PHII	
ORDer	ORDer	
	(+0 ¬ ¬ - > · 4 > ·	,

^{*1} 本機器で新規のファンクション

8-7 IM WT310-17JA

付録1 エラーメッセージ

ここでは、通信に関するエラーメッセージについて説明しています。

- エラーメッセージを「:STATus:ERRor?」コマンドを用いて PC などで読み出したときは、英語で 出力されます。本節では英語のメッセージの上に日本語の意味を記述しています。
- サービスが必要なときは、お買い求め先まで修理をお申しつけください。
- ここに記載しているエラーメッセージは、通信に関するものに限定しています。通信以外のエラーメッセージについては、スタートガイド IM WT310-02JA をご覧ください。

通信文法エラー通信実行エラー	100~199 200~299	
・機種固有(その他)	300~399	〉以下に記載
通信クエリエラー	400~499	
・システムエラー(通信)	300、399	
・インフォメーション(1~99)	1~99	
・実行エラー(600~899)	600~899	
・システムエラー	900~999	

通信文法エラー (100 ~ 199) Error in communication command

コード	メッセージ	対処方法	ページ
102	構文が間違っています。	通信文法エラーコード (100~199) 以外で構文が間違っ	5章、
	Syntax error.	ています。	6章
103	<data separator=""> がありません。</data>	データとデータは「,」(カンマ)で区切ってください。	5-1
	Invalid separator.		
104	<data> の種類が間違っています。</data>	5-6~5-7ページを参照して、正しいデータ形式で記述	5-6 ~
	Data type error.	してください。	5-7
108	<data> が多すぎます。</data>	データの数を確認してください。	5-6、
	Parameter not allowed.		6章
109	必要な <data> がありません。</data>	必要なデータを記述してください。	5-6、
	Missing parameter.		6章
111	<header separator=""> がありません。</header>	ヘッダとデータはスペースで区切ってください。	5-1
	Header separator error.		
112	<mnemonic> が長すぎます。</mnemonic>	ニモニック (アルファベットと数字からなる文字列)を	6章
	Program mnemonic too long.	確認してください。	
113	そのような命令はありません。	ヘッダを確認してください。	6章
	Undefined header.		
114	<header> の数値が間違っています。</header>	ヘッダを確認してください。	6章
	Header suffix out of range.		
120	数値の仮数部分がありません。	<nrf> 形式のときは数字が必要です。</nrf>	5-6
	Numeric data error.		
123	指数が大きすぎます。	<nr3> 形式のときの「E」のあとの指数を小さくして</nr3>	5-6、
	Exponent too large.	ください。	6章
124	有効桁数が多すぎます。	数字は 255 桁以内にしてください。	5-6、
	Too many digits.		6章
128	数値データは使えません。	<nrf> 形式以外のデータ形式で記述してください。</nrf>	5-6、
	Numeric data not allowed.		6章
131	単位が間違っています。	<電圧>、<電流>、<時間>、<周波数>の単位を確	5-6
	Invalid suffix.	認してください。	
134	単位のつづりが長すぎます。	<電圧>、<電流>、<時間>、<周波数>の単位を確	5-6
	Suffix too long.	認してください。	
138	単位は使えません。	<電圧>、<電流>、<時間>、<周波数>以外では単	5-6
	Suffix not allowed.	位は使えません。	
141	そのような選択肢はありません。	{ } の中にある文字列を記述してください。	5章、
	Invalid character data.		6章

付録1 エラーメッセージ

コード	メッセージ	対処方法	ページ
144	<character data=""> のつづりが長すぎます。 Character data too long.</character>	{ } の文字列のつづりを確認してください。	6章
148	<character data=""> は使えません。 Character data not allowed.</character>	{ 以外のデータ形式で記述してください。	6章
150	<string data=""> の右の区切りがありません。 String data error.</string>	<文字列>の場合は「"」または「'」で囲ってください。	5-7
151	<string data=""> の内容が不適当です。 Invalid string data.</string>	<文字列>が長すぎるか、使用不可能な文字があります。	6章
158	<string data=""> は使えません。 String data not allowed.</string>	<文字列>以外のデータ形式で記述してください。	6章
161	<block data=""> のデータ長が合っていません。 Invalid block data.</block>	<ブロックデータ>は使用できません。	5-7、 6章
168	<block data=""> は使えません。 Block data not allowed.</block>	<ブロックデータ>は使用できません。	5-7、 6章
171	<expression> の右括弧がありません。 Missing Right</expression>	演算式は使用できません。	_
172	<expression data=""> の中に 許されない文字があります。 Invalid expression.</expression>	演算式は使用できません。	6章
178	<expression data=""> は使えません。 Expression data not allowed.</expression>	演算式は使用できません。	6章
181	プレースホルダがマクロの外にあります。 Invalid outside macro definition.	IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。	_

通信実行エラー (200 ~ 299) Error in communication execution

Macro redefinition not allowed.

Macro header not found.

そのようなマクロは定義されていません。

278

コード メッセージ

221 設定内容に矛盾があります。 関連のある設定値を確認してください。 6章 Setting conflict. 222 データの値が範囲外です。 設定範囲を確認してください。 6章 Data out of range. 223 データのバイト長が長すぎます。 データのバイト長を確認してください。 6章 Too much data. 224 データの値が不適当です。 設定範囲を確認してください。 6章 Illegal parameter value. プログラムメッセージは <PMT> も含めて 1024 バイト 5-2 225 オーバーフロー OverFlow. 以下にしてください。 226 データの格納領域が足りません。 プログラムメッセージは <PMT> も含めて 1024 バイト 以下にしてください。 Out Of Memory. 241 ハードウェアが実装されていません。 オプションの有無を確認してください。 Hardware missing. 260 <EXPRESSION DATA> が間違っています。 演算式は使用できません。 Expression error. 270 マクロのネストが深すぎます。 IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。 Macro error. IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。 272 マクロでは使用できません。 Macro execution error. 273 マクロラベルが不適当です。 IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。 Illegal macro label. 275 マクロが長すぎます。 IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。 Macro definition too long. 276 マクロが再帰呼び出しされました。 IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。 Macro recursion error. 277 マクロの二重定義はできません。 IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。

対処方法

ページ

付 -2

IEEE488.2 のマクロ機能には対応していません。

通信クエリエラー (400 ~ 499)

Error in communication Query

コード	メッセージ	対処方法	ページ
410	応答の送信が中断されました。	送受信の順序を確認してください。	5-2
	Query INTERRUPTED.		
420	送信できる応答がありません。	送受信の順序を確認してください。	5-2
	Query UNTERMINATED.		
430	送受信がデッドロックしました。	プログラムメッセージは <pmt> も含めて 1024 バイト</pmt>	5-2
	送信を中止します。	以下にしてください。	
	Query DEADLOCKED.		
440	応答を要求する順番が間違っています。	*IDN?、*OPT? の後ろにはクエリを記述しないでくださ	_
	Query UNTERMINATED after indefinite response.	U`₀	

システムエラー(通信) (300、399)

Error in System Operation

コード	・ メッセージ	対処方法	ページ
300	通信デバイスエラー。	サービスが必要です。	_
	Communication device-specific error.		
399	通信ドライバーエラー。	サービスが必要です。	_
	Fatal error in the communication driver.		

警告(通信) (50)

Warning

⊐-I	· メッセージ	対処方法	ページ
50	*OPC/? がメッセージの途中にあります。	*OPC または *OPC? は、プログラムメ、	ッセージの最後に -
	*OPC/? exists in message.	おいてください。	

その他 (350、390)

コード	· メッセージ	対処方法	ページ
350	Queue overflow.	エラーキューを読み出してください。	5-6
390	Overrun error (RS-232 のみ)	ボーレートを下げて実行してください。	3-8

Note_

コード350はエラーキューがあふれたときに発生します。:STATus:ERRor?クエリにのみ出力されるエラーで、画面には表示されません。

インフォメーション (1 ~ 99)

コード メッセージ	対処方法	ページ
3,80,87 The system has been initialized	メッセージの内容と対処方法についてはスタートガイ	_
	ド IM WT310-02JA の 6.2 節をご覧ください。	

実行エラー (600 ~ 899) Error in Execution

コード	メッセージ	対処方法	ページ
759	Failed to initialize network.	ネットワークの設定を確認してください。	4章
832	Internal memory access error.	メッセージの内容と対処方法についてはスタートガイ	_
841 ~ 847	Integrator execute error.	ド IM WT310-02JA の 6.2 節をご覧ください。	
上記以外	Invalid operation.		
(812,813,823			
,840,865)			

システムエラー (900 ~ 999)

コード	メッセージ	対処方法	ページ
901,915,919	System error.	メッセージの内容と対処方法についてはスタートガイ	_
		ド IM WT310-02JA の 6.2 節をご覧ください。	

付-4 IM WT310-17JA

付録 2 IEEE 488.2-1992 について

本機器の GP-IB インタフェースは、IEEE 488.2-1992 規格に準じています。この規格では、以下の 23 の項目について「ドキュメントに記載しなければならない」としています。ここでは、これらについて説明しています。

(1)IEEE 488.1 インタフェース機能のうち、サポートし ているサブセット

「2.2 GP-IB インタフェースの機能と仕様」を参照してください。

(2) アドレスが 0 ~ 30 以外に設定されたときのデバイ スの動作

本機器では、アドレスを $0\sim30$ 以外に設定することはできません。

(3) ユーザーがアドレス変更をしたときの動作

アドレスの変更は INTERFACE キー -> GPib メニュー でアドレスを設定した時点で行われます。設定した アドレスは、次に変更するまで有効です。

(4) 電源 ON 時のデバイスのセッティング。電源 ON 時 に使用可能なコマンド

基本的には、以前の設定 (その前に電源を OFF にしたときの設定)になります。

電源 ON 時に実行を制限されるコマンドはありません。

- (5) メッセージ交換のオプション
 - (a) 入力バッファのサイズ

1024 バイト

- (b) 複数の応答メッセージユニットを返すクエリ 6 章の各コマンドの例を参照してください。
- (c) 構文解析時に応答データを作成するクエリ すべてのクエリは、構文を解析すると応答デー タを作成します。
- (d) 受信時に応答データを作成するクエリ コントローラが受信する時点で応答データを作 成するクエリはありません。
- (e) 制限しあうパラメータを有するコマンド 6 章の各コマンドの例を参照してください。
- (6) コマンドを構成する機能エレメントおよび複合ヘッ ダのエレメントに含まれるもの

5章および、6章を参照してください。

(7) ブロックデータの転送に影響するバッファのサイズ

ブロックデータの送信時には、そのサイズに合わせ て出力キューを拡張します。

(8) 演算式で使えるプログラムデータのエレメントの 一覧と、そのネストの制限

演算式は使えません。

(9) 各問い合わせに対する応答の構文

6章の各コマンドの例を参照してください。

- (10) **応答の文法に従わないデバイス間の通信について** サポートしていません。
- **(11) 応答データのブロックデータのサイズ** 0 ~ 24576 バイト
- (12) サポートしている共通コマンドの一覧 「6.17 共通コマンドグループ」を参照してください。
- (13) キャリブレーション正常終了時のデバイスの状態 測定を実行中の状態になります。
- (14)*DDT のトリガマクロの定義で使用できるブロッ クデータの最大長

サポートしていません。

(15) マクロ定義のマクロラベルの最大長、マクロ定義 で使用できるブロックデータの最大長、マクロ定義 で再帰を使ったときの処理

マクロ機能は対応していません。

(16)*IDN? に対する返送

「6.17 共通コマンドグループ」を参照してください。

(17)*PUD、*PUD? のプロテクトユーザーデータの保 存エリアのサイズ

*PUD、*PUD? はサポートしていません。

- **(18)*RDT、*RDT? のリソース名の長さ** *RDT、*RDT? はサポートしていません。
- (19)*RST、*LRN?、*RCL、*SAV による状態の変化 *RST

「6.17 共通コマンドグループ」を参照してください。

*LRN?、*RCL、*SAV

これらの共通コマンドはサポートしていません。

(20)*TST? によるセルフテストの実行範囲

「6.17 共通コマンドグループ」を参照してください。

(21) 拡張されたリターンステータスの構造

7章を参照してください。

(22) 各コマンドの処理がオーバラップするか、シーケンシャルに行われるか

「5.5 コントローラとの同期」および6章を参照してください。

(23) 各コマンドの実行内容

6章の各コマンドの機能とユーザーズマニュアル IM WT310-01JA を参照してください。

索引

В	ページ	U	ページ
Boolean	5-7	USB TMC	
_		USB インタフェース	
С	ページ	USB ケーブル	
CAL	6-34	USB ハブ	I-3
CS-RS	3-7	V	^° ->''
CT 比	6-14	V	<u> </u>
D	ページ	VT 比	6-14
D/A 出力		W	ページ
D/A 出力項目	C-0	WT210/W230	Q_1
DCL(Device Clear)		WTViewerFreePlus	
DHCP		VV I VICVCII ICCI IGS	!!
_		X	ページ
G	ページ	XON-XON	
GET(Group Execute Trigger)	2-7	_	
GP-IB アドレス		<u>ア</u>	ページ
GP-IB インタフェース	2-2	アドレス	2-2
GP-IB ボードGTL(Go To Local)		アドレッサブルモード	2-2
GTE(GO TO LOCAL)	∠-/	アベレージング	6-18
I	ページ	1	ページ
IFC(Interface Clear)	2-7	イ イーサネットインタフェース	
P アドレス		イーザネットインダフェース	4-2
1	^°_=\$`	I	ページ
LLO(Local Lockout)	<u> </u>	エラーキュー	
LLO(Local Lockout)	2-7	エラーメッセージ	 付 -1
LOAD	6-30		
M	ページ	才	^°-=``
MAC アドレス	6-33		
MAX ホールド		応答	
		応答メッセージオートレンジ	
N	ページ	オーバラップコマンド	5-8
NRf	5-7	オプション	6-35
0	ページ	カ	ページ
OFF-OFF	3-6	 	6-14
		外部電流センサレンジ	
P	ページ	拡張イベントイネーブルレジスタ	
PLL ソース	6-10	拡張イベントレジスタ	
TLL / /\	0 10	形名	6-33
R	ページ	+	ページ
Register	5-7		
REN(Remote Enable)	2-7	キーロック	
RS-232 インタフェース		機種 共通コマンドヘッダ	
C	*° *%	// イント イン //	
S	ページ	ク	ページ
SAVE		クエリ	5_1
SDC(Selected Device Clear)		グループ	
SPD(Serial Poll Disable)		クレストファクタ	
SPE(Serial Poll Enable)	2-/		
т	ページ	<u>ケ</u>	ページ
TCP/IP		- 結線方式	
TMCTI	C-+		

_	ページ	電圧	
	6 10	電圧レンジ	
		電流	
コマンドモード	8-1	電流レンジ	
		電力係数	
<u>サ</u>	ヘーシ	<u> </u>	ページ
サービスリクエストイネーブルレジスタ		- 同期ソース	6-14
サフィックス		ドライバ	
サブネットマスク			
サンプルプログラム	ii	<u>=</u>	ページ
<u>シ</u> 時間	ページ	 入力フィルタ	6-14
	5-6		
次数		/\	ページ
周波数フィルタ		バージョン	6-33
出力キュー		ハンドシェーク方式	3-6
上位クエリ			
ー 仕様コード		<u>L</u>	ページ
状態レジスタ			6 1 E
省略形		表示	C1-0
初期化	6-35	表示分解能	
シリアル番号		表示刀件能標準イベントイネーブルレジスタ	
シリアルポール		標準イベントイネーノルレジスタ	0-54 6 7 4 7 4
シングル測定		(宗牛1 ハントレンスタ	0-34, /-4
_		フ	ページ
ス	ページ	7	
	6-19	ファームウエア	6-33
数値データのフォーマット	6-25	ファンクション選択肢	
<u> </u>		プリセット	6-26
ステータスバイト		プログラムメッセージ	5-1
ステータスバイトレジスタ		ブロックデータ	5-7
ステータスレポート		フロントパネル	1-1, 2-1, 3-1, 4-1
ストア			
ストアインタバル		^	ページ
		ヘッダを付けない応答	5-5
セ 積算	ページ	ホ	^°-5°
積算	6-16		
積算タイマ	6-16	ホールド	
積算値をリセット	6-16	ボーレート	3-8
積算モード			
積算をスタート	6-16	*	ページ
積算をストップ	6-16	命令	5-3
設定情報		メッセージ	5-1
セルフテスト		, , c ,	
ゼロレベル補正	6-34	ŧ	ページ
遷移フィルタ	6-31, 7-5		
		文字データ	5-7
<u>y</u>	ページ	文字列データ	5-7
グ 測定モード	6-12	モデルコード	6-33
		<u> </u>	ページ
タ ターミネータ	3-8	読み込み	6-30
		5	ページ
<u>f</u>	ページ		
チェックレンジステータス	6-15	ライブラリ ラインフィルタ	6-15
テ	ページ		ページ
テ ディスプレイ	• • •	IJ	<u> </u>
ノ 1 人 J レ 1	6-8	リアパネル	
データ		リモート	6-7
データ更新周期		リモート/ローカル切り替え	1-2, 2-3, 3-2, 4-2
データフォーマット			
デッドロック			
デフォルトゲートウエイ	4-5		

索 -2 IM WT310-17JA

索

レ	ページ
レンジコンフィグレーション レンジスキップ	
<u> </u>	
<u> </u>	ページ
ローカルロックアウト	6-7

IM WT310-17JA 索 -3