

1. 梱包内容

以下の部品が梱包されていることをご確認ください。品不足や外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

フレーム 1 個、ブラケット 1 個、スペーサ (ケース A 用) 2 個、皿小ねじ (M5、ねじ長さ: 14mm) 2 本、バインド小ねじ (M5、ねじ長さ: 14mm) 2 本、目隠しシール 6 枚

2. ラックマウントするときの部品の取り外し方法

・取っ手の取り外し

注意: 取っ手は取り外すと、再取り付けができなくなる可能性があります。



1. マイナスドライバを矢印 A の方向に差し込み、取っ手カバー (a) を持ち上げるようにして外します (2 箇所)。外れにくいときは、他の工具で取っ手カバー (a) の両端を左右に広げるようにして、持ち上げてください。
2. 取っ手の取り付けねじ (b) を外します (2 箇所)。

・底部の脚の取り外し

1. 脚 (c) に黒色ピン (i) がはめ込まれているタイプでは、黒色ピン (i) を図のように細目のマイナスドライバーを使用して引き抜きます (4 箇所)。
 2. 矢印 B の方向 (測定器本体後方) に力を加え、脚 (c) をスライドさせます (4 箇所)。
 3. 矢印 C の方向 (下方) に力を加え、脚 (c) を外します (4 箇所)。
- 前部の脚 (c) を外すと、スタンド金具 (d) も外れます。



・目隠しの取り外し

1. 目隠し用シール (e) をはがします (2 箇所)。
2. 目隠しプラグ (f) を引き抜きます (2 箇所)。

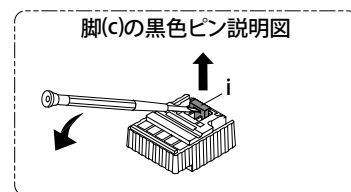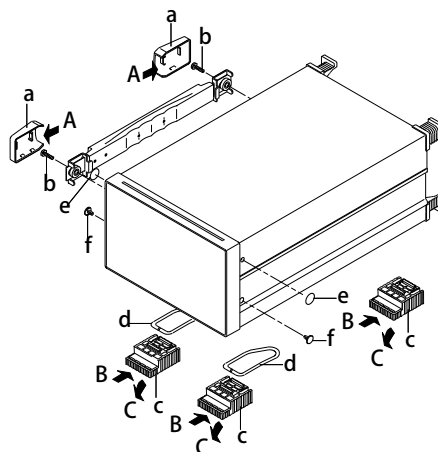


3. 対応ケース

以下の 2 種類のケースに取りつけられます。ケース A に取りつける場合は、付属のスペーサを使用します。

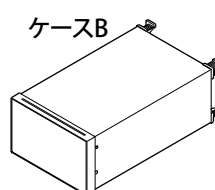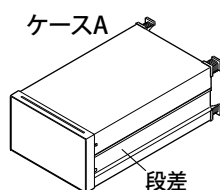

4. ラックマウント金具の取り付け方法

1. 取っ手取り付け穴(2箇所)と脚取り付け穴(4箇所)に目隠しシール1を貼ります。
2. 測定器本体の左側部に、フレーム2を皿小ねじ3で取り付けます(2箇所)。
ケースの形状がケースAの場合は、スペーサ6を使用してください。
締め付けトルク参考値: $2.8 \sim 2.9 \text{ N} \cdot \text{m}$
3. 測定器本体の右側部に、ブラケット4をバインド小ねじ5で取り付けます(2箇所)。
ケースの形状がケースAの場合は、スペーサ6を使用してください。
締め付けトルク参考値: $2.8 \sim 2.9 \text{ N} \cdot \text{m}$

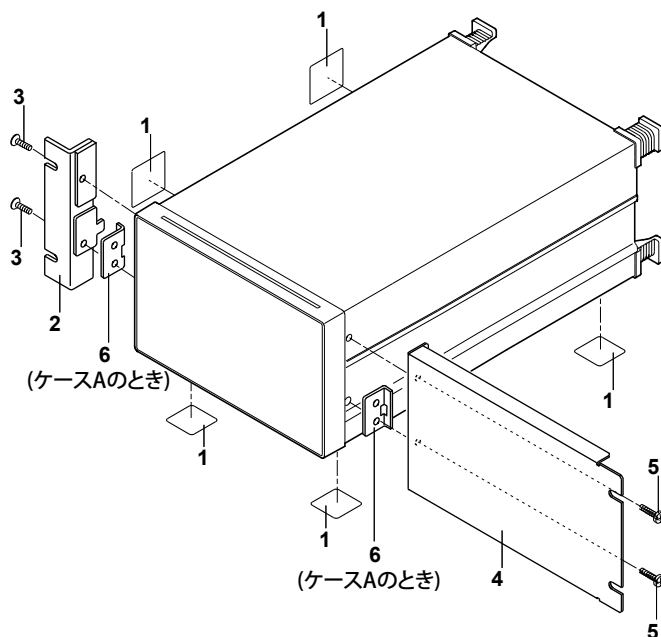

5. ラックへの取り付け方法

下記の寸法に従って取り付けてください。

- 注意: 1. 必ず下からの支えを測定器底面の通風穴を避けて施してください。
2. 通風のために測定器の周囲に 80mm 以上の空間を確保してください。

