

1. 梱包内容

以下の部品が梱包されていることをご確認ください。品不足や外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

フレーム 1 個、サイドブラケット 1 個、アッパーブラケット 1 個、スペーサ (ケース A 用) 2 個、皿小ねじ (M5、ねじ長さ: 14mm) 2 本、M5 バインド小ねじ (M5、ねじ長さ: 14mm) 2 本、M3 バインド小ねじ (M3、ねじ長さ: 8mm) 3 本、目隠しシール 6 枚

2. ラックマウント時の部品の取り外し方法

・取っ手の取り外し

注意: 取っ手は取り外すと、再取り付けができなくなる可能性があります。



1. マイナスドライバを矢印 A の方向に差し込み、取っ手カバー (a) を持ち上げるようにして外します (2 箇所)。外れにくいときは、他の工具で取っ手カバー (a) の両端を左右に広げるようにして、持ち上げてください。
2. 取っ手の取り付けねじ (b) を外します (2 箇所)。

・底部の脚の取り外し

1. 脚 (c) に黒色ピン (i) がはめ込まれているタイプでは、黒色ピン (i) を図のように細目のマイナスドライバーを使用して引き抜きます (4 箇所)。
2. 矢印 B の方向 (測定器本体後方) に力を加え、脚 (c) をスライドさせます (4 箇所)。
3. 矢印 C の方向 (下方) に力を加え、脚 (c) を外します (4 箇所)。
前部の脚 (c) を外すと、スタンド金具 (d) も外れます。



・目隠しの取り外し

1. 目隠し用シール (e) をはがします (2 箇所)。
2. 目隠しプラグ (f) を引き抜きます (2 箇所)。

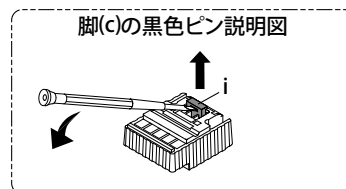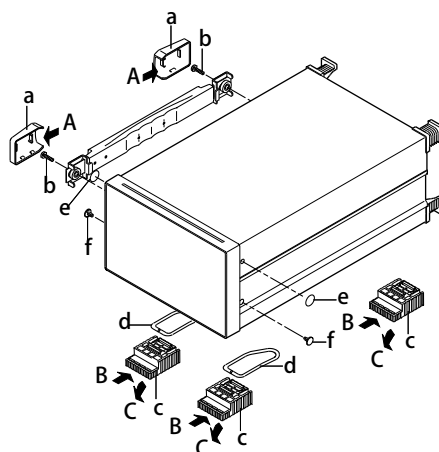


3. 対応ケース

以下の2種類のケースに取りつけられます。ケース A に取りつける場合は、付属のスペーサを使用します。

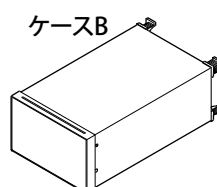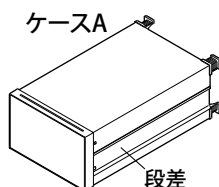

4. ラックマウント金具の取り付け方法

1. 取っ手取り付け穴(2箇所)と脚取り付け穴(4箇所)に目隠しシール①を貼ります。
2. 測定器本体の左側部に、フレーム 2 を皿小ねじ 3 で取り付けます(2箇所)。
ケースの形状がケース A の場合は、スペーサ 6 を使用してください。
締め付けトルク参考値：2.8 ～ 2.9N・m
3. 測定器本体の右側部に、サイドブラケット 4 を M5 バインド小ねじ 5 で取り付けます(2箇所)。
ケースの形状がケース A の場合は、スペーサ 6 を使用してください。
締め付けトルク参考値：2.8 ～ 2.9N・m
4. アッパーブラケット 7 を M3 バインド小ねじ 9 でフレーム 2(1箇所)に、M3 バインド小ねじ 9 でフレーム 2 とサイドブラケット 4 に取り付けます(2箇所)。
締め付けトルク参考値：0.6 ～ 0.7N・m

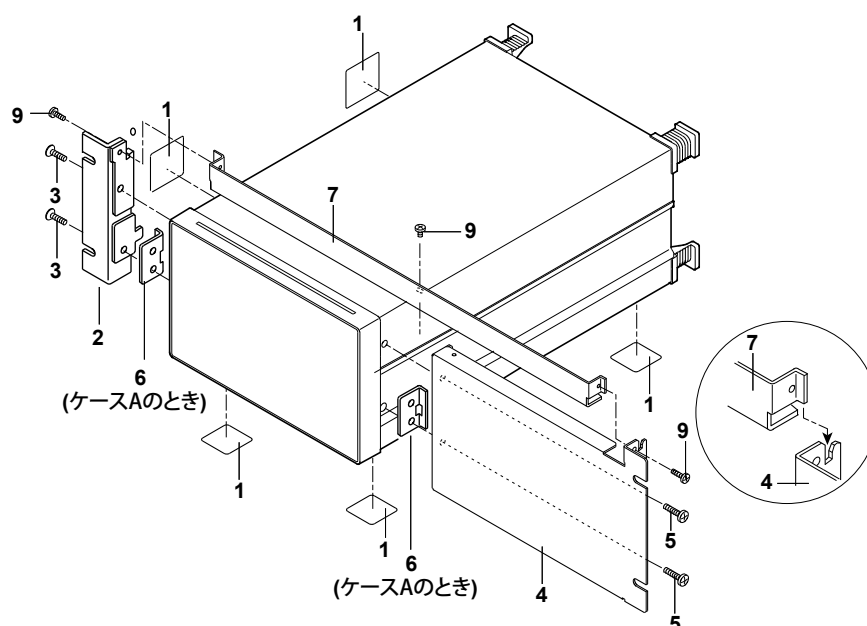

5. ラックへの取り付け方法

下記の寸法に従って取り付けてください。

- 注意：1. 必ず下からの支えを測定器底面の通風穴を避けて施してください。
2. 通風のために測定器の周囲に 100mm 以上の空間を確保してください。

