## User's Manual

## Model 751534-E3 ラックマウント用キット (EIA 連装用 ) 取扱説明書

#### 1. 梱包内容

以下の部品が梱包されていることをご確認ください。品不足や外観に異常が認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

左側ラックフレーム 1 個、右側ラックフレーム 1 個、センターブラケット 2 個、リアーブラケット 1 個、ラックフレーム用スペーサ (ケース A 用 )2 個、センターブラケット用スペーサ (ケース A 用)2 個、皿小ねじ (M5、ねじ長さ: 14mm)8 本、バインド小ねじ (M4、ねじ長さ: 6mm)5 本、目隠しシール 12 枚

#### 2. ラックマウントするときの部品の取り外し方法 (1 台当たり)


・取っ手の取り外し

注意:取っ手は取り外すと、再取り付けができなくなる可能性があります。

- 7. マイナスドライバを矢印 A の方向に差し込み、取っ手カバー (a) を持ち上げるようにして外します (2 箇所)。外れにくいときは、他の工具で取っ手カバー (a) の両端を左右に広げるようにして、持ち上げてください。
- 2. 取っ手の取り付けねじ(b)を外します(2箇所)。
- ・底部の脚の取り外し
  - 7. 脚 (c) に黒色ピン (i) がはめ込まれているタイプでは、黒色ピン (i) を図のように 細目のマイナスドライバーを使用して引き抜きます (4 箇所)。
  - 2. 矢印Bの方向(測定器本体後方)に力を加え、脚(c)をスライドさせます(4箇所)。
  - 3. 矢印 C の方向 (下方)に力を加え、脚 (c)を外します (4 箇所)。 前部の脚 (c)を外すと、スタンド金具 (d)も外れます。
- 目隠しの取り外し
  - 1. 目隠し用シール (e) をはがします (2 箇所)。
  - 2. 目隠しプラグ (f) を引き抜きます (2 箇所)。
- ・リアーブロックの取り外し


リアーパネルからリアーブロック (g) を、取り付けねじ (h) を外すことにより取り外します (2 箇所)。


注意 : 左側測定器は、リアー側から見て左側のリアーブロック 右側測定器は、リアー側から見て右側のリアーブロック

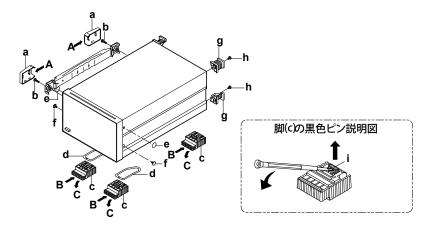

### 3. 対応ケース

以下の2種類のケースに取りつけられます。ケースAに取りつける場合は、付属のスペーサを使用します。

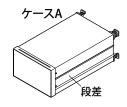

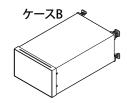

#### 4. ラックマウント金具の取り付け方法

- 7. 左側測定器と右側測定器の取っ手取り付け穴 (4 箇所)と脚取り付け穴 (8 箇所) に目隠しシール (1) を貼ります。
- 2. 左側測定器本体の左側部に、左側ラックフレーム(2)をM5×14mmの皿小ねじ(3)で取り付けます(2箇所)。

ケースの形状がケース A の場合は、ラックフレームスペーサ (7) を使用してください。

左側測定器本体の右側部に、センターブラケット (A 部が角穴の方)(4) を M5 × 14mm の皿小ねじ(3) で取り付けます(2 箇所)。

ケースの形状がケース A の場合は、センターブラケットスペーサ (8) を使用してください。

締め付けトルク参考値:2.8~2.9N·m

3. 右側測定器本体の右側部に、右側ラックフレーム (5) を M5 × 14mm の皿小ねじ (3) で取り付けます (2 箇所)。

ケースの形状がケース A の場合は、ラックフレームスペーサ (7) を使用してください。

右側測定器本体の左側部に、センターブラケット (A 部が突起の方)(6) を M5 × 14mm の皿小ねじ(3) で取り付けます(2 箇所)。

ケースの形状がケース A の場合は、センターブラケットスペーサ (8) を使用してください。


締め付けトルク参考値: 2.8~ 2.9N・m

**4.** 左側測定器と右側測定器とをセンターブラケット (4)(6) の A 部、B 部をはめあうようにして連結し、 $M4 \times 6mm$  のバインド小ねじ (9) で取り付けます。A 部が突起形状のセンターブラケットのB 部を、A 部が角穴のセンターブラケット B 部にに被せるように連結してください。

締め付けトルク参考値:1.4~1.5N·m

5. 左側測定器リア一部と右側測定器リア一部とにリアーブラケット (10) を M4 × 6mm のバインド小ねじ (9) で取り付けます (4 箇所 )。

締め付けトルク参考値:1.4~1.5N·m

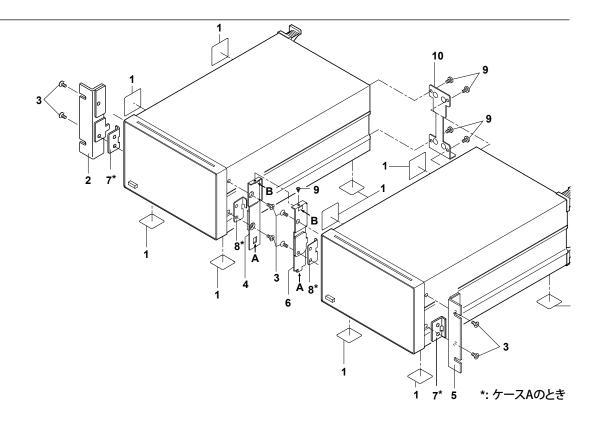

# **5. ラックへの取り付け方法** 下記の寸法に従って取り付けてください。

注意: 1. 必ず下からの支えを測定器底面の通風穴を避けて施してください。

2. 通風のために測定器の周囲に 80mm 以上の空間を確保してください。

